ربع IRB و اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسأ رسج ATM PVCs

المحتويات

<u>المقدمة</u>

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

واجهات من نقطة إلى نقطة و Multipoint

<u> تنسيق Bridged RFC 1483 PDU</u>

<u>بروتوكولات التوجيه خارج الشبكة</u>

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الخطوة الأولى

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

<u>الخطوة الرابعة</u> المستسلسية

<u>الخطوة الخامسة</u>

<u>الخطوة السادسة</u>

التحكم في عمليات البث باستخدام مؤقتات التقادم

مشكلة معروفة: إضافة إطارات الإيثرنت

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة يتحرى steps ل طلب للتعليق RFC 1483 يجسر-تنسيق ATM الدائم الدوائر الظاهرية (PVCs). يحدد RFC 1483 كيفية تضمين الحزم من كل من البروتوكولات القابلة للتوجيه وغير القابلة للتوجيه للنقل عبر إرتباط ATM. يقوم تحديد **عملية كبسلة al5snap** (أيضا الافتراضي) بتكوين واجهة ATM لترميز التحكم في الارتباط المنطقي (LLC) ورأس بروتوكول الوصول إلى الشبكة الفرعية (SNAP). يخدم هذا الرأس نفس الغرض الذي يخدم على شبكات الإيثرنت عن طريق السماح بتحميل بروتوكولات متعددة عبر الاتصال الظاهري نفسه.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى <u>اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية</u>.

واجهات من نقطة إلى نقطة و Multipoint

يدعم ATM نوعين من الواجهات:

- من نقطة إلى نقطة تحتوي كل واجهة على دائرة افتراضية واحدة (VC) فقط. يتم إرسال إطارات البيانات، التي تتضمن أيضا عمليات بث بروتوكول تحليل العنوان (ARP)، التي يتم استقبالها على واجهة فرعية واحدة إلى الواجهات الفرعية الأخرى التي تم تكوينها في مجموعة الجسر نفسها. وهذا يمكن إثنين من المستخدمين عن بعد من الاتصال.
 - Multipoint تحتوي كل واجهة على نقاط ظاهرية (VCs) متعددة. تحدد قواعد الربط القياسية أنه لا يتم إعادة توجيه إطارات البيانات أبدا من المنفذ الذي يتم استقبالها عليه. لا تتم إعادة توجيه طلب ARP المتلقى من مستخدم بعيد واحد إلى المستخدمين البعيدين الآخرين على شبكات VC تحت نفس الواجهة الفرعية متعددة النقاط أو حتى على واجهة رئيسية، والتي تكون متعددة النقاط بشكل افتراضي. ومن الأهمية بمكان أن نفهم هذه العواقب المترتبة على القواعد الانتقالية.

يحدد نوع الواجهة ما إذا كان بإمكان إثنين من المستخدمين البعيدين على شبكة IP نفسها الاتصال بوحدات ARP الخاصة ببعضهما البعض واستقبالها.

<u>تنسيق Bridged RFC 1483 PDU</u>

تستخدم رؤوس LLC و SNAP تنسيقا موجها أو تنسيقا جسر. لا يعني تنسيق الجسر بالضرورة أن البروتوكول الذي تم تغليفه غير قابل للتوجيه. بدلا من ذلك، فإنه يتم إستخدامه عندما يدعم جانب واحد من الرابط وحدات بيانات البروتوكول (PDUs) فقط، مثل تلك الموجودة في هذه التطبيقات:

- الاتصال بين موجه ومحول Catalyst switch في شبكة ATM لمجمع الشركة.
- الاتصال بين مستخدمي خط المشترك الرقمي (DSL) والموجه الذي يتصل من خلال تجميع الوصول إلى DSL الاتصال بين مستخدمي خط المشترك الرقمي (DSL).

في كلا التطبيقين، عادة ما تعمل واجهة موجه ATM كبوابة افتراضية للمستخدمين البعيدين. وبعد ذلك، توفر إمكانات التوجيه والربط المدمجة (IRB) أو تضمين الجسر الموجه (RBE) أو شبكات PVC ذات النمط الوسيط آلية توجيه حركة مرور البيانات خارج الشبكة.

يتكون رأس LLC من ثلاثة حقول نظام ثماني واحد:

DSAP	SSAP	Ctrl
------	------	------

يستخدم رأس SNAP، المعرف بقيمة LLC تبلغ 0xAA-AA-03، هذا التنسيق:

OUI	PID	PDU
-----	-----	-----

يحدد حقل المعرف الفريد التنظيمي (OUI) المؤسسة التي تدير معنى حقل معرف بروتوكول النظام الثماني الثنائي (PID). يحدد الحقلان WI و PID معا بروتوكولا متميزا موجها أو مجسرا. أستخدم الأمر debug atm packet interface atm لعرض قيم رأس LLC أو SNAP هذه.

تحذير: قبل إصدار أوامر تصحيح الأخطاء، راجع <u>المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء</u>.

7200-2**#show debug**

 $$\operatorname{ATM}$$ packets debugging is on Displaying packets on interface $\operatorname{ATM5/0.1}$ only

:(ATM5/0.1(O :06:07:06

هذا المخرج يعني:

- ATM5/0.1(O)— ترسل الواجهة حزمة إخراج.
- VCD:0x3 VPI:0x1 VCI:0x32 واصف دائرة PVC واصف دائرة (VCD) من 3 ومعرف مسار ظاهري (VCD) من 3 ومعرف مسار ظاهري (VPI) من 1 ومعرف قناة ظاهري (VCI) من 0x32 أو 0c30. يعرض الموجه جميع قيم الرأس بتنسيق سداسي عشر. قم بتحويل هذه القيم إلى رقم عشري للتأكد من أن رؤوس ATM تستخدم القيم الصحيحة.
 - SAP:AAA— يتبع ذلك رأس انجذاب.
- OUI:0080C2—يتم تعيين OUI في لجنة EEE 802.1. وهو يحدد وحدات توزيع الطاقة (PDU) بتنسيق إيثرنت حس .
- النوع:0007- يتم إستخدام حقل النوع أو معرف البروتوكول مع وسائط الإيثرنت للإشارة إلى ما إذا كان جسر ATM المرسل قد احتفظ بتسلسل التحقق من إطارات الإيثرنت (FCS) أو قام بإزالته. تتضمن مقطورة عملية كبسلة طبقة ملاءمة ATM (ATM 5 (AAL5) نموذج CRC) مكون من أربعة بايت يوفر الحماية نفسها من التغييرات أثناء الإرسال كما هو الحال بالنسبة لمنافذ fc الخاصة بالإيثرنت.0x00-01 يتم الحفاظ على تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) عبر شبكة إيثرنت-0x00-07 لا يتم الحفاظ على تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) عبر شبكة إيثرنت.لا تقوم الأجهزة المستندة إلى ®Cisco IOS عادة بإرسال (ولكن إستقبال) الإطارات مع الحفاظ على FCS الخاصة بالإيثرنت. لا يمكنك تغيير هذا الأمر باستخدام أمر تكوين.
 - ا—تستخدم حزم إختبار الاتصال من Cisco نمط حمولة افتراضي ل.

بالإضافة إلى حزم البيانات، ترسل واجهات ATM المجزأة حزم الشجرة المتفرعة عند تكوينها لتشغيل إصدار IEEE أو شركة المعدات الرقمية (DEC) من هذا البروتوكول. تمكين الشجرة المتفرعة بمساعدة **بروتوكول (ieee** الخاص **بالجسر (group#} | dec**} ما لم يكن لدى المستخدمين البعيدين أي طريقة بديلة للوصول إلى شبكتك العابرة. في هذه الحالة، يقلل تعطيل الشجرة المتفرعة من مقدار الحساب الذي يحتاج الموجه إلى إجراءه لإنشاء مخطط خال من الحلقة في شبكتك.

تستخدم حزم مرحبا بالشجرة المتفرعة قيمة نوع 0x000E. يرسل الموجه الذي يعمل كجسر حزمة ترحيب كل ثانيتين بشكل افتراضي.

:(ATM5/0.1(O :04:58:11

:(ATM5/0.1(O :04:58:13 VCD:0x3 VPI:0x1 VCI:0x32 DM:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:0080C2 TYPE:000E

Length: 0x2F

0014 1200 000F 0029 0002 :04:58:13

بروتوكولات التوجيه خارج الشبكة

يدعم برنامج Cisco IOS software ثلاثة بروتوكولات للتوجيه خارج الشبكة (إلى رقم شبكة IP مختلف) في التطبيقات التي تم جسر عليها RFC 1483. وهذه البروتوكولات هي IRB و RBE و PVCs ذات النمط الوسيط. تتيح جميعها لواجهة ATM تلقي وحدات توزيع بيانات (PDU) بتنسيق الجسر. غير انها تختلف في بعض الطرائق الرئيسية. على سبيل المثال، تقوم IRB بتشغيل كل حزمة من خلال مسار إعادة التوجيه التوجيه، وعند الاقتضاء، مسار إعادة توجيه التوجيه. يتطلب بحث الطبقة 2 والطبقة 3. في المقابل، يفترض RBE أنه يجب توجيه الحزمة وتشغيل الحزمة من خلال مسار التوجيه فقط.

تم إدخال دعم CEF ل و RBE ل CEF في البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1(5)12.1 ل RBE في الإردامج T (Cisco BUG ID(5)12.1 الإصدار 12.2(12.3 EVI من CSCdr37618 في الإصدار 12.2(13) من العملاء المسجلون فقط). تم تقديم دعم CEF لواجهات BVI في الإصدار Cisco CSCdm66218 و Cisco (3)12.2 و Cisco IOS (العملاء المسجلون فقط)). سابقا، عند تمكين IRB، قام برنامج Cisco IOS بطباعة رسالة تشير إلى أن الحزم "لكمت" إلى مسار التحويل الأدنى التالى.

في تكوينات ترحيل الإطارات وغير IP، يكون IRB هو الحل الأفضل. مهما، cisco يوصي أن أنت تعتبر RBE عندما التشكيل يساند هو.

توفر Cisco العديد من نماذج التكوينات والتقارير الرسمية للمساعدة في تكوين ربط RFC 1483.

- <u>تكوين PVC أساسي باستخدام RFC 1483 جسر</u>
- نموذج لتكوينات تجميع النطاق الترددي العريض Cisco 7200
 - بنية أساسية جسر وفقا لمعيار RFC 1483
 - بنية أساسية للتضمين الوسيط الموجه
- نظرة عامة على ميزة حزم ATM للجسر الموجه سلسلة Cisco 6400
- <u>نظرة عامة على ميزة تضمين الجسر الموجه ATM</u> سلسلة Cisco 4500 Series و Cisco 4500 Series و Cisco 4500 Series و Cisco 7500 Series

لم تتم مناقشة RBE بعد ذلك في هذا المستند. وتركز الأقسام التالية على الربط القياسي وعلى IRB.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت مشاكل مع PVCs بتنسيق يجسر، فاستخدم خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه. للحصول على إرشادات أكثر تفصيلا حول هذا الأمر، اتصل <u>بدعم Cisco التقني</u>.

الخطوة الأولى

تأكد من أن كلا طرفي إرتباط ATM يرسل وحدات بيانات بروتوكول الجسر (PDU) بتنسيق الجسر. مع كل حزمة مستلمة، تتحقق واجهة ATM من حقول ATM LLC أو رأس الانجذاب. هو يؤكد أن الربط يستعمل ال نفسه يجسر أو يوجه تنسيق. وإذا لم تكن هناك مساحة، سيتم تجاهل الحزمة. ويتم دعم هذه التكوينات فقط.

- الموجه (تنسيق موجه) (تنسيق موجه)
- الموجه (تنسيق جسر) (تنسيق جسر)
- Bridge (تنسیق جسر) (تنسیق جسر)
- 1. شغل **debug atm packet interface atm** وانظر إلى حقلي WI و PID. تشير قيمة UI التي تبلغ 0x0080C2 ألى وحدة توزيع بيانات (PDU) بتنسيق جسر. تشير القيمة 0x00000 إلى وحدة توزيع بيانات (PDU) بتنسيق

موجه. قم بالحد من تأثير تصحيح الأخطاء على الموجه بأن يكون محددا قدر الإمكان مع تكوين تصحيح الأخطاء.

7200-2#debug atm packet int atm 5/0.1

```
ATM packets debugging is on Displaying packets on interface ATM5/0.1 only
```

7200-2#**ping 1.1.1.2**

```
.Type escape sequence to abort :Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.2, timeout is 2 seconds !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms 7200-2#
```

:(ATM5/0.1(O:06:07:06

:(ATM5/0.1(I :06:07:06

2. تأكد من إمكانية عرض إخراج تصحيح الأخطاء إذا قمت باستخدام Telnet إلى الموجه باستخدام تعليمات الأمر debug ورسائل خطأ النظام للمحطة الطرفية والجلسة الحالية، terminal monitor. لعرض إخراج الأمر debug ورسائل خطأ النظام للمحطة الطرفية والجلسة الحالية، أستخدم أمر EXEC terminal monitor. قم بتوجيه جميع مخرجات تصحيح الأخطاء إلى المخزن المؤقت بدلا من وحدة التحكم. للقيام بذلك، قم بتنفيذ الأوامر logging buffered eposing console في وضع التكوين العام. قم بتأكيد التغييرات التي قمت بها باستخدام التعليمات الخاصة بالأمر show logging. يتم تعيين كافة أوامر إعداد المعلمات الطرفية محليا. لا تبقى سارية المفعول بعد انتهاء الجلسه .

cisco#terminal monitor

Console already monitors %

3. عرض جدول معرف فئة المورد (VC) باستخدام الأمر show atm vc. تأكد من أن حالة (VC) (STS قيد التشغيل.

7200-2**#show atm vc**

```
VC not configured on interface ATM2/0
       VCD /
                                                        Peak Avg/Min Burst
                                                                   Kbps
Interface Name
                  VPI
                         VCI
                                        Encaps
                                                           Kbps
                                                                            Cells
                                                                                     Sts
                               Type
 PVC
          SNAP
                  UBR
                           10000
                                                     IJΡ
                                                              1
                                                                    1
                                                                             1
                                                                                     5/0
                                                             50
 PVC
                           149760
                                                                                   5/0.1
```

4. بمجرد تحديد واصف الدائرة الظاهرية (VCD) ل PVC الخاص بك، قم بإصدار show atm vc {vcd}. تأكيد زيادة عدادات InPkts و OutPkts. تحقق ما إذا كان هناك عداد واحد فقط يتزايد. تتضمن أعراض تنسيق PDU غير المتطابق إختبارات إختبار الاتصال الفاشلة مع زيادة قيم InPKTS و OutPkts.

7200#**show atm vc 3**

```
InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0
InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0
CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0
Out CLP=1 Pkts: 0
OAM cells received: 0
OAM cells sent: 0
Status: UP
```

الخطوة الثانية

أستخدم الأمر debug atm packet int atm وshow atm vc {vcd وshow atm vc {vcd} لتأكيد إرسال كلا الجانبين للحزم. بمجرد تأكيدها، حدد سبب عدم وجود اتصال شامل. للقيام بذلك، يمكنك تنفيذ عمليات التحقق المدرجة في الخطوة الرابعة من <u>أستكشاف أخطاء IP واصلاحها عبر اتصال ATM PVC</u>.

<u>الخطوة الثالثة</u>

باستخدام الحزم الموجهة لمستخدم بعيد، يقوم الموجه باستشارة جدول توجيه IP لتحديد واجهة الخروج. ثم، يتحقق من جدول ARP IP المرتبط بتلك الواجهة لوضع عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) للوجهة في رأس الإيثرنت. إذا لم يعثر على إدخال، يقوم الموجه بإنشاء طلب ARP لعنوان IP للوجهة. باستخدام RBE، تتم إعادة توجيه طلب ARP إلى الواجهة الوجهة فقط. باستخدام IRB، تتم إعادة توجيه طلب ARP إلى جميع الواجهات التي تم تكوينها في مجموعة الجسر نفسها.

أستخدم الأمر show ip arp لتأكيد أن الموجه لديه إدخال كامل في جدول ARP الخاص به لعنوان IP الخاص بالمستخدم. يدخل الموجه تلقائيا الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر (BVI) في جدول ARP. عند فشل إختبارات الاتصال، يستمر الموجه في إنشاء إدخال لعنوان IP الخاص بالمستخدم في جدول ARP. ومع ذلك، فإنه يسرد عنوان جهاز غير مكتمل.
 فإنه يسرد عنوان جهاز غير مكتمل.

```
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 1.1.1.1 - 0000.0cd5.f07c ARPA BVI1
Internet 1.1.1.2 0 Incomplete ARPA
Internet 172.16.81.46 128 0000.0c8b.fce0 ARPA Ethernet3/0
Internet 172.16.81.14 - 0030.7b1e.9054 ARPA
```

2. أستخدم **الأمر debug atm packet interface atm** لالتقاط طلب ARP الذي تم بثه. ابحث عن عنوان ARC . للوجهة الخاص ب FFFF FFFF. يرسل الموجه خمسة عمليات بث.

```
7200-2#ping 1.1.1.2
```

ARP packet debugging is on

<u>الخطوة الرابعة</u>

تقوم واجهة موجه ATM بفحص تضمين الإيثرنت بعد تضمين ATM LLC أو تضمين SNAP. يجب أن يكون الموجه الذي يعمل كجسر قادرا على إقران عنوان MAC للوجهة مع ATM VC. يحلل الموجه عنوان MAC المصدر لوحدات توزيع الطاقة (PDUs) المدمجة ويضيف إدخالات إلى جدول التوصيل الخاص به. عرض هذا الجدول باستخدام الأمر show bridge.

```
7200-2#show bridge
```

```
Total of 300 station blocks, 299 free Codes: P - permanent, S - self
```

:Bridge Group 1

```
Address Action Interface Age RX count TX count 0030.9475.10a0 forward ATM5/0.1 0 16 10
```

إذا كان جدول الربط يتكون من عدة مئات من الإدخالات أو أكثر، أستخدم هذه الخطوات لتبسيط إيجاد مدخل واحد.

- 1. قم بإصدار الأمر set terminal len 0.
 - 2. قم بتنفيذ الأمر show bridge.
 - 3. التقاط المخرجات في ملف.
- 4. قم بإصدار أمر GREP من محطة عمل UNIX أو ابحث بطريقة أخرى عن عنوان MAC المناسب. بمجرد العثور على إدخال، أستخدم الأمر show bridge verbose لعرض عمليات العد المستلمة والبث الخاصة بالمستخدم البعيد المعين.

```
7500-1#show bridge verbose | include 0000.0cd5.f07c

BG Hash Address Action Interface VC Age RX count TX count

8C/0 0000.0cd5.f07c forward ATM4/0/0.1 9 0 4085 0 1
```

الخطوة الخامسة

تأكد من أن منافذ العضو لمجموعة الجسر في حالة الشجرة المتفرعة الصحيحة. التاكد من ان كل الجسور تشير إلى نفس الجسر الجذري المعين.

هذا المخرج مأخوذ من جسر ليس الجذر.

```
Bridge group 1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, address 0000.0c99.f718

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 32768, address 0000.0c78.8fb8

Root port is 18 (ATM5/0.1), cost of root path is 14

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 1 last change occurred 00:09:51 ago

from ATM5/0.1

Times: hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300
```

Port 18 (ATM5/0.1) of Bridge group 1 is forwarding

```
.Port path cost 14, Port priority 128, Port Identifier 128.18

Designated root has priority 32768, address 0000.0c78.8fb8

Designated bridge has priority 32768, address 0000.0c78.8fb8

Designated port id is 128.6, designated path cost 0

Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 1

BPDU: sent 142, received 160
```

هذا المخرج من جسر هو الجذر.

7500-1#show spanning-tree 1

```
Bridge group 1 is executing the IEEE compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, address 0000.0c78.8fb8

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

We are the root of the spanning tree

Port Number size is 12

Topology change flag not set, detected flag not set

Times: hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

bridge aging time 300
```

Port 6 (ATM4/0/0.1 RFC 1483) of Bridge group 1 is forwarding Port path cost 15, Port priority 128 Designated root has priority 32768, address 0000.0c78.8fb8

Designated bridge has priority 32768, address 0000.0c78.8fb8

Designated port is 6, path cost 0

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 0, received 1

الخطوة السادسة

إذا كان بإمكان إثنين من المستخدمين البعيدين إختبار اتصال واجهة ATM وعناوين IP خارج الشبكة، ولكن لا يمكنهما إختبار اتصال بعضهما البعض، فحدد ما إذا تم تكوينهما أسفل الواجهة نفسها. لا يمكن للمستخدمين البعيدين إختبار الاتصال ببعضهم البعض عند تكوينهم على نفس الواجهة الرئيسية أو الواجهة الفرعية متعددة النقاط نظرا لعدم إعادة توجيه عمليات البث مثل طلبات ARP إلى نفس الواجهة التي يتم استقبالها عليها.

التحكم في عمليات البث باستخدام مؤقتات التقادم

من الاعتبارات المهمة في شبكات IRB الكبيرة مؤقت التقادم لإدخالات IP ARP وجدول الجسر. تأكد دائما من أن الإدخالات في كلا الجدولين قديمة في نفس الوقت تقريبا. وإلا، فلن يكون هناك فيض غير ضروري لحركة المرور في روابطك.

مهلة ARP الافتراضية هي أربع ساعات. وقت تقادم الجسر الافتراضي هو عشر دقائق. بالنسبة لمستخدم بعيد خامل لمدة عشر دقائق، يقوم الموجه بإزالة إدخال جدول الجسر الخاص بالمستخدم فقط ويحافظ على إدخال جدول ARP. عندما يحتاج الموجه إلى إرسال حركة مرور البيانات إلى الخادم إلى المستخدم البعيد، فإنه يتحقق من جدول ARP ويبحث عن إدخال صالح يشير إلى عنوان MAC. عندما يتحقق الموجه من جدول الجسر لعنوان MAC هذا ويفشل في العثور عليه، يغمر الموجه حركة مرور البيانات كل VC في مجموعة الجسر. ينتج هذا الفيضان كميات غير ضرورية من حركة المرور في إتجاه المصب.

عند تكوين كل من مؤقتات التقادم بنفس القيمة، تنتهي صلاحية كلا المؤقتين في نفس الوقت. تم إزالة إدخال لمستخدم بعيد في كلا الجدولين. عندما يحتاج الموجه إلى إرسال حركة مرور البيانات إلى الخادم إلى المستخدم البعيد، فإنه يتحقق من جدول ARP، ولا يجد إدخالا، ويرسل حزمة طلب ARP للمستخدم بدلا من إرسال حركة مرور البيانات إلى خارج كل VC. عندما يستلم إستجابة ARP، يستمر الموجه في إرسال البيانات على VC ذي الصلة فقط.

استعملت هذا أمر أن يثبت ال ARP وجسر طاولة شيخوخة وقت.

config)#interface bvi1)7500-1

مشكلة معروفة: إضافة إطارات الإيثرنت

يحل RFC 2684 محل RFC 1483 للتضمين متعدد البروتوكولات عبر ATM. يتطلب القسم 5.2 من RFC 2684 واجهة ATM جسر لوضع إطارات إيثرنت/802.3 المستلمة (من خلال الخلايا الواردة) في الحد الأدنى للحجم الذي يدعم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU). يستخدم RFC 2684 كلمات مثل هذا الطلب:

"يجب أن يتضمن الجسر الذي يستخدم تنسيق عملية كبسلة الإيثرنت الوسيط/802.3 مع LAN FCS المحفوظ مساحة إضافية. يمكن أن يتضمن الجسر الذي يستخدم تنسيق تضمين الإيثرنت/802.3 الذي لا يحتوي على الشبكة المحلية (LAN) المحفوظة إما إدراج أو حذف. عندما يستقبل الجسر إطارا بهذا التنسيق بدون تسلسل التحقق من الإطارات (LAN) لشبكة LAN، يجب أن يكون قادرا على إدراج الإضافة الضرورية (إذا لم يكن هناك أي منها بالفعل) قبل إعادة التوجيه إلى شبكة Ethernet/802.3 الفرعية.

قامت Cisco بتنفيذ هذا المتطلب من خلال معرفات الأخطاء التالية:

النظام الأساسي	معرف الخطأ
الأنظمة الأساسية القائمة على الجسيمات مثل الموجهات من السلسلة 7200 و 3600/2600 من Cisco	(العملاء <u>المسجلون</u> فقط) <u>CSCds02872</u>
معالجات التحويل والتوجيه (RSPs) أو الموجهات 7500 من Cisco.	(العملاء <u>المسجلون</u> فقط) <u>CSCds38408</u>
المحولات Catalyst XL switches.	(العملاء <u>المسجلون</u> فقط) <u>CSCdr52760</u>
موجهات محول جیجابت (GSRs). ملاحظة: یتم سرد	<u>CSCdu24062</u> (العملاء <u>المسجلون</u> فقط)

معرف الخطأ هذا	
لأغراض إعلامية	
فقط. لا يمكن	
لبطاقات الخط	
GSR Engine 0	
ATM، مثل	
4xOC3 و	
1xOC12، تنفیذ	
المساحة بسبب	
البنية الحالية. يجب	
على الجهاز البعيد	
الذي يستقبل	
بالفعل إطارات	
MTU الفرعية	
ويعيد توجيهها إلى	
مستخدمي الإيثرنت	
تنفيذ عملية الحشو	
المطلوبة	
المحولات	
Catalyst 2800	(العملاء <u>المسجلون</u> فقط) <u>CSCdu24059</u>
.switches	
المحولات	
Catalyst 5000	<u>CSCdp82703</u> (العملاء <u>المسجلون</u> فقط)
.switches	

معلومات ذات صلة

- <u>صفحات دعم تقنية ATM</u> <u>المزيد من معلومات ATM</u> <u>الدعم الفني Cisco Systems</u>

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعارفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام المان وقي وقي مها متابع مان كان وي Cisco والمان وا