

# تادح وول او هجؤم ل ا تاهج او عا طخأ فاش ك ت سا اه حال ص او ة ي ط م ن ل ا

## المحتويات

<a href="#">المقدمة</a>
<a href="#">المتطلبات الأساسية</a>
<a href="#">المتطلبات</a>
<a href="#">المكونات المستخدمة</a>
<a href="#">الاصطلاحات</a>
<a href="#">معلومات أساسية</a>
<a href="#">الخطوات الأساسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها</a>
<a href="#">الوحدات النمطية غير معروفة</a>
<a href="#">الموجهات والوحدات النمطية المدعومة</a>
<a href="#">وحدات التكامل المتقدمة</a>
<a href="#">مشاكل مصدر ساعة فتحات AIM</a>
<a href="#">لم يتم التعرف على AIM-VPN/SSL</a>
<a href="#">الحد الأدنى لارتباط IMA لا يعمل</a>
<a href="#">علامات IMA للواجهة</a>
<a href="#">بطاقات واجهة WAN وصوت خط الاتصال Multiflex Trunk و WAN</a>
<a href="#">تركيب الأجهزة VWIC-1MFT-T1 و VWIC-2MFT-T1</a>
<a href="#">تثبيت الأجهزة VWIC2-1MFT-T1/E1، VWIC2-2MFT-T1/E1</a>
<a href="#">أخطاء LCV و PCV</a>
<a href="#">وحدات الشبكة النمطية</a>
<a href="#">مشكلات تثبيت NM-1T3/E3 (بطاقة DS3)</a>
<a href="#">الوحدات النمطية للشبكة المحولة للإشنت Ethernet Switching Network Modules</a>
<a href="#">مشكلات الطاقة المضمنة</a>
<a href="#">استكشاف أخطاء الواجهات التسلسلية وإصلاحها</a>
<a href="#">معلومات ذات صلة</a>

## المقدمة

يساعد هذا المستند في استكشاف أخطاء واجهات الموجه والوحدات النمطية وإصلاحها. وناقش المستند أيضاً أسباب المشكلات، بالإضافة إلى الإجراءات الأساسية لاستكشاف المشكلات وإصلاحها والتعرف عليها وحلها.

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

## المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى موجّهات سلسلة 2600 و 2800 و 3600 و 3700 و 3800 و 7200 من Cisco.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

## الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## معلومات أساسية

معظم موجّهات Cisco هي أجهزة وصول قابلة لإضافة وحدات أخرى تحتوي على عدد من الفتحات لتوصيل وحدات الشبكة المختلفة. هذه هي القضايا المشتركة مع الوحدات النمطية للموجه:

- الوحدة النمطية غير معروفة.
- يتعطل الموجه.
- الموجه لا يقوم بالتمهيد.
- يتم تعليق الموجه.

في هذا المستند، يمكنك رؤية الخطوات الأساسية لاستكشاف أخطاء الوحدة النمطية وإصلاحها والتعرف عليها وعزلها. كما يمكنك الاطلاع على القضايا الأكثر شيوعاً وحلولها.

## الخطوات الأساسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

### الوحدات النمطية غير معروفة

إحدى المشاكل الشائعة مع واجهات الموجه والوحدات النمطية هي أنه لم يتم التعرف عليها بواسطة الموجه. يمكن أن تساعد هذه الخطوات البسيطة في التعرف على مشاكل الوحدة النمطية وحلها:

- للتحقق من معلومات الأجهزة لجهاز الشبكة، استخدم الأمر `show diag` في وضع EXEC أو وضع EXEC ذي الامتيازات.

```
Router# show diag
:Backplane EEPROM 3725
PCB Serial Number      : JAE0821JA9S
Processor type         : 61
Top Assy. Part Number  : 800-16147-02
Board Revision        : D0
Fab Part Number       : 28-4226-06
Deviation Number      : 65535-65535
Manufacturing Test Data : FF FF FF FF FF FF FF FF
RMA Number            : 255-255-255-255
RMA Test History      : FF
RMA History           : FF
Chassis Serial Number  : JMX0836L10L
Chassis MAC Address    : 0011.218d.dd30
MAC Address block size : 48
Field Diagnostics Data : FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware Revision     : 0.1
Number of Slots       : 2
```

EEPROM format version 4  
:(EEPROM contents (hex  
0x00: 04 FF C1 8B 4A 41 45 30 38 32 31 4A 41 39 53 09  
0x10: 61 40 02 59 C0 46 03 20 00 3F 13 02 42 44 30 85  
0x20: 1C 10 82 06 80 FF FF FF FF C4 08 FF FF FF FF FF  
0x30: FF FF FF 81 FF FF FF FF 03 FF 04 FF C2 8B 4A 4D  
0x40: 58 30 38 33 36 4C 31 30 4C C3 06 00 11 21 8D DD  
0x50: 30 43 00 30 C5 08 FF FF FF FF FF FF FF FF 41 00  
0x60: 01 01 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

**:Slot 0**

C3725 Mother board 2FE(TX)-3W Port adapter, 4 ports  
Port adapter is analyzed  
Port adapter insertion time unknown  
:EEPROM contents at hardware discovery  
PCB Serial Number : JAE0821JA9S  
Processor type : 61  
Top Assy. Part Number : 800-16147-02  
Board Revision : D0  
Fab Part Number : 28-4226-06  
Deviation Number : 65535-65535  
Manufacturing Test Data : FF FF FF FF FF FF FF FF  
RMA Number : 255-255-255-255  
RMA Test History : FF  
RMA History : FF  
Chassis Serial Number : JMX0836L10L  
Chassis MAC Address : 0011.218d.dd30  
MAC Address block size : 48  
Field Diagnostics Data : FF FF FF FF FF FF FF FF  
Hardware Revision : 0.1  
Number of Slots : 2  
Product (FRU) Number : C3725-2FE

EEPROM format version 4  
:(EEPROM contents (hex  
0x00: 04 FF C1 8B 4A 41 45 30 38 32 31 4A 41 39 53 09  
0x10: 61 40 02 59 C0 46 03 20 00 3F 13 02 42 44 30 85  
0x20: 1C 10 82 06 80 FF FF FF FF C4 08 FF FF FF FF FF  
0x30: FF FF FF 81 FF FF FF FF 03 FF 04 FF C2 8B 4A 4D  
0x40: 58 30 38 33 36 4C 31 30 4C C3 06 00 11 21 8D DD  
0x50: 30 43 00 30 C5 08 FF FF FF FF FF FF FF FF 41 00  
0x60: 01 01 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

**:WIC Slot 1**

**Unknown WAN daughter card**

**WIC module not supported/disabled in this slot**

Hardware Revision : 3.0  
Part Number : 73-5797-03  
Board Revision : A0  
Deviation Number : 0-0  
Fab Version : 02  
PCB Serial Number : FOC07160WZ2  
RMA Test History : 00  
RMA Number : 0-0-0-0  
RMA History : 00  
Top Assy. Part Number : 800-09311-03  
Connector Type : 01  
Chassis MAC Address : 0004.dd0d.798c  
MAC Address block size : 1  
=Product (FRU) Number : PA-A2-4T1C-T3ATM

EEPROM format version 4  
:(EEPROM contents (hex  
0x00: 04 FF 40 00 39 41 03 00 82 49 16 A5 03 42 41 30  
0x10: 80 00 00 00 00 02 02 C1 8B 46 4F 43 30 37 31 36

0x20: 30 57 5A 32 03 00 81 00 00 00 00 04 00 C0 46 03  
0x30: 20 00 24 5F 03 05 01 C3 06 00 04 DD 0D 79 8C 43  
0x40: 00 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

:WIC Slot 2

T1 (2 port) Multi-Flex Trunk (Drop&Insert) WAN daughter card  
Hardware revision 1.0 Board revision B0  
Serial number 22688207 Part number 800-04614-02  
=FRU Part Number VWIC-2MFT-T1-DI  
Test history 0x0 RMA number 00-00-00  
Connector type PCI  
EEPROM format version 1  
:(EEPROM contents (hex  
0x20: 01 24 01 00 01 5A 31 CF 50 12 06 02 00 00 00 00  
0x30: 58 00 00 00 01 01 18 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

:Slot 1

High Density Voice Port adapter  
Port adapter is disabled  
Port adapter insertion time unknown  
:EEPROM contents at hardware discovery  
Hardware Revision : 1.1  
Top Assy. Part Number : 800-03567-01  
Board Revision : G0  
Deviation Number : 0-31106  
Fab Version : 02  
PCB Serial Number : JAB0613089J  
RMA Test History : 00  
RMA Number : 0-0-0-0  
RMA History : 00  
=Product (FRU) Number : NM-HDV  
EEPROM format version 4  
:(EEPROM contents (hex  
0x00: 04 FF 40 00 CC 41 01 01 C0 46 03 20 00 0D EF 01  
0x10: 42 47 30 80 00 00 79 82 02 02 C1 8B 4A 41 42 30  
0x20: 36 31 33 30 38 39 4A 03 00 81 00 00 00 00 04 00  
0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

=HDV SIMMs: Product (FRU) Number: PVDM-12  
.SIMM slot 0: Empty  
.SIMM slot 1: Empty  
.SIMM slot 2: Empty  
.SIMM slot 3: Empty  
.SIMM slot 4: Empty

:Slot 2

PORT Voice PM for MARS Port adapter 4  
Port adapter is analyzed  
Port adapter insertion time unknown  
:EEPROM contents at hardware discovery  
Hardware revision 1.1 Board revision B0  
Serial number 10379472 Part number 800-02491-02  
=FRU Part Number NM-2V  
Test history 0x0 RMA number 00-00-00  
EEPROM format version 1  
:(EEPROM contents (hex  
0x00: 01 65 01 01 00 9E 60 D0 50 09 BB 02 00 00 00 00

```
0x10: 58 00 00 00 98 09 13 17 FF FF FF FF FF FF FF FF
0x20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
```

```
:VIC Slot 0
(FXS Voice daughter card (2 port
Hardware revision 1.1 Board revision F0
Serial number 16172601 Part number 800-02493-01
=FRU Part Number VIC-2FXS
Test history 0x0 RMA number 00-00-00
Connector type Wan Module
EEPROM format version 1
:(EEPROM contents (hex
0x20: 01 0E 01 01 00 F6 C6 39 50 09 BD 01 00 00 00 00
0x30: 78 0E F2 00 99 10 11 01 FF FF FF FF FF FF FF FF
```

```
:VIC Slot 1
(FXO Voice daughter card (2 port
Hardware revision 1.1 Board revision K0
Serial number 27584010 Part number 800-02495-01
=FRU Part Number VIC-2FXO
Test history 0x0 RMA number 00-00-00
Connector type Wan Module
EEPROM format version 1
:(EEPROM contents (hex
0x20: 01 0D 01 01 01 01 A4E6 0A 50 09 BF 01 00 00 00 00
0x30: A0 00 00 00 02 05 09 01 FF FF FF FF FF FF FF FF
```

- إذا لم يتم عرض معلومات أجهزة الوحدة النمطية في **show diag**، فقم بإعادة إرسال الوحدة النمطية للأجهزة. يمكنك أيضا تثبيت الوحدة النمطية في فتحة مختلفة. بعض الوحدات النمطية غير قابلة للتبديل دون إيقاف التشغيل، قم بإعادة تحميل الموجه بعد تثبيت الوحدة النمطية.
  - إذا كانت معلومات أجهزة الوحدة النمطية مبيّنة في **show diag** ولكن لا يمكنك رؤية واجهات الوحدة النمطية في **show run** أو عرض **IP interface brief output**، فتحقق من وثائق تثبيت الأجهزة. تحتاج بعض الوحدات النمطية إلى تكوين الموجه بعد التثبيت.
  - في إخراج **show diag**، لاحظ رسالة الخطأ تحت **WIC 0** في الفتحة 0. يتم عرضه على أنه "بطاقة تابعة لشبكة WAN غير معروفة" "وحدة WIC النمطية غير مدعومة/معتلة في هذا الفتحة." قد تكون هذه مشكلة أجهزة غير متوافقة. تحقق من قسم **الموجهات والوحدات النمطية المدعومة** للتأكد من دعم الوحدة النمطية بواسطة الموجه، وأيضا تحقق من إصدار IOS المدعوم لتلك الوحدة النمطية.
- ملاحظة: عند إعادة تشغيل الموجه بلا انقطاع، توصي Cisco بالانتظار لمدة 20 ثانية على الأقل قبل تشغيل الجهاز.

## [الموجهات والوحدات النمطية المدعومة](#)

تظهر هذه الارتباطات الواجهات والوحدات النمطية ذات الصلة التي تدعمها الموجهات. كما يتم ذكر إصدارات IOS المدعومة في ورقة البيانات الخاصة بالواجهات والوحدات النمطية ذات الصلة.

- [موجهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 3800 Series](#)
- [موجهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 2800 Series](#)
- [الموجهات من السلسلة 7200 من Cisco](#)
- [الموجهات من السلسلة 7600 من Cisco](#)
- [موجهات الوصول المتعددة الخدمات سلسلة Cisco 3700 من Cisco](#)
- [النظم الأساسية المتعددة الخدمات Cisco 3600 Series](#)
- [النظم الأساسية متعددة الخدمات سلسلة Cisco 2600](#)

## وحدات التكامل المتقدمة

تتوفر ثلاثة أنواع مختلفة من AIM لموجهات الوصول النمطية من Cisco. تكمل وحدات AIM هذه المجموعة الواسعة من حلول الأمان والصوت من Cisco وتتيح للمؤسسات ومزودي الخدمة تنفيذ حلول ATM والأمان والصوت على الموجهات.

- ATM المسمى AIM-ATM: يوفر AIM-ATM خدمات وضع النقل غير المترامن (ATM) إلى شبكة WAN.
  - يطلق على AIM-VOICE-30: يوفر AIM-VOICE-30 خدمات معالجة الإشارة الرقمية (DSP)، والتي يمكنها دعم ما يصل إلى 30 قناة صوتية متوسطة التعقيد أو 16 قناة صوت عالية التعقيد.
  - الصوت + ATM المسمى AIM-ATM-VOICE-30: يجمع AIM-ATM-VOICE-30 بين ميزات وحدات AIM-ATM و AIM-VOICE-30 في وحدة AIM واحدة
  - AIM Voice Mail المسمى AIM-CUE: يوفر AIM-CUE علب بريد Cisco Unity Express الصوتية للمستخدمين.
  - VPN و SSL AIM-VPN/SSL-2 أو AIM-VPN/SSL-3: يعمل AIM-VPN/SSL على تحسين الأنظمة الأساسية لموجه الخدمات المدمجة من Cisco للشبكات الخاصة الظاهرية في كل من عمليات نشر شبكة الويب وشبكة VPN الخاصة بروتوكول أمان IPsec (IP) وطبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL).
- في هذا القسم، سترى بعض المشكلات الشائعة المتعلقة بوحدات الصوت النمطية وبطاقات الواجهة. واحد من الخطوات مهم in order to عزلت الإصدار بين المسحاج تخديد وحدة نمطية والخط أن يركض الاسترجاع إختبار. اقرأ [إختبارات الاسترجاع لخطوط T1/56K](#) لاختبار الدائرة باستخدام إختبار الاسترجاع.

**ملاحظة:** الحد الأدنى لمجموعة ميزات IOS المطلوبة من قبل AIM-ATM هو IOS Plus. راجع المتطلبات والدعم في [وحدات AIM-ATM و AIM-VOICE-30 و AIM-ATM-VOICE-30](#).

**ملاحظة:** يمكن تثبيت الفلاش المدمج فقط في وحدة AIM-VPN ولا يمكن تثبيته في بطاقة AIM-ATM.

## مشاكل مصدر ساعة فتحات AIM

تحتوي الموجهات Cisco 2691 و 3660 و 3700 و 3800 على فتحتي AIM. عند إنشاء مجموعتي IMA، لا يمكنك استخدام مصدرين مختلفين للساعة بسبب قيود الأجهزة. توجد كلتا الفتحتين AIM في مجال الساعة نفسه وفقا لتصميم الأجهزة. يوضح هذا المثال أن المنافذ 0/2/0 و 1/2/0 تم تكوينها في مجموعة IMA 0، وأن المنافذ 0/3/0 و 1/3/0 تم تكوينها في مجموعة IMA 1. يمكنك أيضا أن ترى أن الميناء في مجموعة AIM slot 0 (IMA 0) شكلت أن مصدر الساعة داخليا، والمنافذ في مجموعة AIM slot 1 (IMA 1) شكلت أن مصدر الساعة من خط. بسبب قيود الأجهزة، لن تظهر الواجهة ATM0/IMA1.

```
Router# configure terminal
Router(config)# controller T1 0/2/0
Router(config-controller)# mode atm aim 0
Router(config-controller)# framing esf
Router(config-controller)# linecode b8zs
Router(config-controller)# clock source internal
```

```
Router(config)# controller T1 0/2/1
Router(config-controller)# mode atm aim 0
Router(config-controller)# framing esf
Router(config-controller)# linecode b8zs
Router(config-controller)# clock source internal
```

```
Router(config)# controller T1 0/3/0
Router(config-controller)# mode atm aim 1
Router(config-controller)# framing esf
```

```

Router(config-controller)# linecode b8zs
Router(config-controller)# clock source line primary

Router(config)# controller T1 0/3/1
Router(config-controller)# mode atm aim 1
Router(config-controller)# framing esf
Router(config-controller)# linecode b8zs
Router(config-controller)# clock source line primary

```

```

Router# show ima int br
Interface ATM0/IMA1 is down
Group index is 11
Ne state is insufficientLinks, failure status is insufficientLinksNe
:IMA Group Current Configuration
Tx/Rx minimum required links 1/1
Maximum allowed diff delay is 25ms, Tx frame length 128
Ne Tx clock mode CTC, configured timing reference link ATM0/0
Test pattern procedure is disabled
:(IMA Group Total Counters (time elapsed 0 seconds
Tx cells, 0 Rx cells 0
Ne Failures, 6 Fe Failures, 1735406 Unavail Secs 4
:IMA link Information
Link Physical Status NearEnd Rx Status
-----
ATM0/3/0 up active
ATM0/3/1 up active

```

لحل هذه المشكلة، قم بتكوين الموجه لاستخلاص الساعة من مصدر واحد. إذا كان مزود الخدمة يوفر الساعات، فقم بتكوين جميع المنافذ لتحديد مصدر الساعة من السطر. في حالة وجود ATM من نقطة إلى نقطة، لن يقوم مزود الخدمة بتفعيل التوقيت. في هذه الحالة، قم بتكوين نهاية واحدة للمصدر الداخلي للساعة، ثم قم بتكوين الطرف الآخر لتحديد مصدر الساعة من السطر.

```

Router(config)# controller T1 0/2/0
Router(config-controller)# mode atm aim 0
Router(config-controller)# framing esf
Router(config-controller)# linecode b8zs
Router(config-controller)# clock source internal
!
Router(config)# controller T1 0/2/1
Router(config-controller)# mode atm aim 0
Router(config-controller)# framing esf
Router(config-controller)# linecode b8zs
Router(config-controller)# clock source internal
!
Router(config)# controller T1 0/3/0
Router(config-controller)# mode atm aim 1
Router(config-controller)# framing esf
Router(config-controller)# linecode b8zs
Router(config-controller)# clock source internal
!
Router(config)# controller T1 0/3/1
Router(config-controller)# mode atm aim 1
Router(config-controller)# framing esf
Router(config-controller)# linecode b8zs
Router(config-controller)# clock source internal

```

## [لم يتم التعرف على AIM-VPN/SSL](#)

في موجّهات سلسلة Cisco التي تحتوي على وحدة AIM-VPN/SSL مركبة، لا يزال من الممكن إجراء التشفير

بواسطة المعالج الرئيسي بدلا من AIM. وقد يؤدي إلى استخدام عال لوحدة المعالجة المركزية (CPU) على الموجهات. قد يكون السبب في ذلك هو مشكلة عدم توافق الأجهزة والبرامج أو وجود هدف في حالة سيئة أو استخدام AIM غير صحيح أو وجود عطل في الأجهزة في اللوحة الخلفية.

يكون إخراج الأمر `show crypto engine config` مفيدا لتحديد سبب المشكلة.

هذا مثال على إخراج الأمر `show crypto engine config` باستخدام برنامج Cisco IOS ® غير الصحيح المثبت:

```
Router#show crypto engine config
```

```
crypto engine name: unknown
crypto engine type: software
serial number: 59E1C9F9
crypto engine state: installed
crypto engine in slot: N/A
```

هذا مثال على الهدف الضعيف الأساس (كل تشكيل hex قيمة عرض 0):

```
Router#show crypto engine config
```

```
crypto engine name: Virtual Private Network (VPN) Module
crypto engine type: hardware
```

```
Configuration: 0x00000000000000000000000000000000
```

```
0x00000000000000000000000000000000 :
```

```
0x00000000000000000000000000000000 :
```

```
0x00000000000000000000000000000000 :
```

```
CryptIC Version: 000.000
```

```
CGX Version: 000.000
```

```
CGX Reserved: 0x0000
```

```
PCDB info: 0x0000 0x0000 0x0000
```

```
Serial Number: 0x000000000000
```

```
0x000000000000 :
```

```
DSP firmware version: 000.000
```

```
DSP Bootstrap Version: 000.000
```

```
DSP Bootstrap Info: 0x0000
```

```
Compression: No
```

```
DES: Yes 3
```

```
Privileged Mode: 0x0000
```

```
Maximum buffer length: 4096
```

```
Maximum DH index: 0470
```

```
Maximum SA index: 0940
```

```
Maximum Flow index: 1880
```

```
Maximum RSA key size: 0000
```

يمكن أن يساعد هذا الإجراء بالتفصيل في حل المشكلة:

- ارجع إلى قسم [دعم البرامج للأجهزة \(العملاء المسجلون فقط\)](#) في [Software Advisor \(مرشد البرامج\)](#) ([العملاء المسجلون فقط](#)) لضمان توافق إصدار برنامج Cisco IOS Software مع الهدف. تحقق أيضا مما إذا كان يتم تحميل صورة بمعيار تشفير البيانات (DES) أو صورة معيار تشفير البيانات الثلاثي (3DES). سيتضمن اسم الصورة إما "56i" لـ DES أو "K9" لـ 3DES. هذا مثال على صورة DES؛ -c2600-js56i-mz.121-5.T9.bin هو صورة DES.
- حاول إعادة تركيب الهدف. للحصول على تعليمات التثبيت الكامل، ارجع إلى [دليل البدء السريع لتثبيت AIM](#): [السلسلة Cisco 2600 و 3600 و Series 3700](#).
- للتحقق من اكتشاف البطاقة بشكل صحيح الآن، قم بإصدار الأمر `show crypto engine config`. سيقوم سطر نوع محرك التشفير بقراءة الأجهزة، وسيحتوي حقل التكوين على أرقام سداسية عشرية صالحة. هذا نموذج



لمخرجات الأمر بالنسبة إلى AIM:  
router#show crypto engine config

crypto engine name: Virtual Private Network (VPN) Module  
crypto engine type  
hardware :

Configuration: 0x000109010F00F00784000000  
0xA2112AB1AB68BA9C3992D377 :  
0x295801AF4A12EFD108000300 :  
0x00000000D78312B12546464B :  
CryptIC Version: 001.000  
CGX Version: 001.009  
CGX Reserved: 0x000F  
PCDB info: 0x07F0 0x0084 0x0000  
Serial Number: 0x11A2B12A68AB9CBA9239  
0x77D35829AF01124AD1EF :  
DSP firmware version: 000.008  
DSP Bootstrap Version: 000.003  
DSP Bootstrap Info: 0x0000  
Compression: No  
DES: Yes 3  
Privileged Mode: 0x0000  
Maximum buffer length: 4096  
Maximum DH index: 0470  
Maximum SA index: 0940  
Maximum Flow index: 1880  
Maximum RSA key size: 0000  
  
:Crypto Adjacency Counts  
Lock Count: 0  
Unlock Count: 0

• إذا كانت القيم الموجودة في حقل لا تزال تظهر 0s، فهذا يعني إما أن الوحدة النمطية AIM أو اللوحة الأم معيبة ويلزم إستبدالها.

## الحد الأدنى لارتباط IMA لا يعمل

عقب يجمع أنت ال T1 ميناء داخل IMA مجموعة، ال ATM0/IMA0 كامل قارن أن يذهب إلى أسفل إن أي واحد من الميناء يكون أسفل. أنت يستطيع أيضا شكلت المسحاج تخديد مع الأمر X **ima active-minimum-links**، حيث x هو الرقم من T1 ميناء، مثل أن ال ATM0/IMA0 ينخفض قارن فقط عندما x رقم من خطوة يكون أسفل. مثلا، عندما يشكل أنت **IMA نشط-3 minimum-link**، ال ATM0/IMA0 قارن سيرول إن ثلاثة T1 ميناء يكون أسفل. يمكن لموجه Cisco الذي يشغل برنامج 12.3 الرئيسي أن يواجه مشاكل قابلية التشغيل البيئي مع بعض محولات ATM من جهة خارجية. في هذه الحالات، حتى وإن شكلت أنت **IMA نشط-3 minimum-links**، ال ATM0/IMA0 قارن ستسقط إن واحد من الثلاثة T1 ميناء سقطت. وثقت هذا إصدار في الخطأ [CSCeg09359](#) ([سجل](#) زبون فقط) ويستطيع كنت حلت إن أنت رفعت ال cisco ios إلى الإصدار يذكر في الخطأ.

## علامات IMA للواجهة

تتطلب وحدات وحدات وحدات (AIM Advanced Integration Module) المثبتة في موجهات 3700/3600/2600 تهيئة فريدة للساعة للسماح لها بالعمل بشكل صحيح. يؤدي الغشل في تكوينها بشكل صحيح إلى حدوث أخطاء في إرتباطات التجميع المعكوس (IMA) ووحدة التحكم T1/E1، وكذلك في المجموعات التي تفرغ بشكل مستمر.

بشكل نموذجي، ترى رسائل السجل التي تشير إلى أن الواجهة والدائرة الافتراضية الدائمة (PVC) قد سقطت، كما هو موضح.

```
.ATM-5-UPDOWN: Interface ATM0/IMA0.1, Changing autovc 1/90 to PVC deactivated%
.ATM-5-UPDOWN: Interface ATM0/IMA0.1, Changing autovc 1/90 to PVC activated%
```

يمكن رؤية الأخطاء التي تظهر إيقاعات التذييل إذا قمت بإصدار الأمر `show controllers` أو `show controllers T1` **E1**.

هذا نموذج للمخرجات من الأمر `show controllers E1`:

```
.E1 0/1 is up
Applique type is Channelized E1 - balanced
.No alarms detected
alarm-trigger is not set
Version info Firmware: 20020812, FPGA: 11
.Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line
:(Data in current interval (363 seconds elapsed
Line Code Violations, 0 Path Code Violations 0
Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins 85
Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs 85
:(Total Data (last 88 15 minute intervals
,Line Code Violations, 2536 Path Code Violations 1
,Slip Secs, 86 Fr Loss Secs, 1 Line Err Secs, 0 Degraded Mins 18319
Errored Secs, 1 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 87 Unavail Secs 18319
```

لحل هذه المشكلة، قم بتكوين مصدر ساعة شبكة ومشاركة لكل وحدة WIC و AIM مثبتة. يكون صوت الحزمة وفيديو حساسين لتأخيرات الوقت. لمنع عدم التطابقات وإيصالات البيانات، قم بمزامنة تدفقات البيانات إلى مصدر ساعة واحدة، يعرف بساعة الشبكة. عند تكوين ساعة شبكة على بوابة، يقوم الموجه بتمرير إشارة الساعة هذه خارجياً لمنفذ T1 أو E1. ثم يمر عبر اللوحة الخلفية إلى منفذ T1 أو E1 آخر على بطاقة واجهة شبكة (WIC) أو فتحة وحدة شبكة أخرى. يتم تكوين استخدام ساعة شبكة على بوابة إذا قمت بتسمية وحدات الشبكة النمطية وبطاقات الواجهة التي تشارك في ساعة الشبكة، ثم حدد وحدة تحكم للمصدر لتوقيت ساعة الشبكة.

توفر ساعة الشبكة التوقيت من المصدر عبر وحدة التحكم إلى AIM، ثم الخروج إلى جميع فتحات الموجه التي تشارك. تدعم الموجهات من السلسلة Cisco 2600 فتحة AIM داخلية واحدة، وتدعم موجهات Cisco 3660 فتحتين داخليتين AIM. تتصل فتحة AIM بكل من ناقل النظام الرئيسي وناقل التجميع (TDM) الثانوي لتقسيم الوقت الذي يتم تشغيله بين فتحات الوحدة النمطية للشبكة، وعلى سلسلة Cisco 2600، إلى فتحات بطاقة واجهة (WIC) (WAN).

على سبيل المثال، على محول من السلسلة 2600 مع وحدة AIM-ATM النمطية وبطائقي VWICs تستخدمان ل IMA، قم بتكوين هذه الطريقة:

```
network-clock-participate wic 0
network-clock-participate wic 1
network-clock-select 1 T1 0/0
```

في الموجهات 2611 و 2621 و 2651، لا يكون هدف المشاركة في ساعة الشبكة 0 مطلوباً أو مدعوماً لأن هذه الموجهات تحتوي على فتحة AIM واحدة فقط. في 2691 أو 3600 أو 3700، يجب عليك أيضاً تضمين الأمر `network-clock-share aim X` لكل وحدة AIM-ATM مثبتة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [AIM-ATM](#) و [AIM-VOICE-30](#) و [Cisco 3660](#) و [Cisco 2600](#) لسلسلة AIM-ATM-VOICE-30.

## بطاقات واجهة WAN وصوت خط الاتصال Multiflex Trunk و WAN

### تركيب الأجهزة VWIC-1MFT-T1 و VWIC-2MFT-T1

تدعم بطاقات الواجهة Multiflex ("Multiflex Voice/WAN Interface Cards") Cisco 1-and 2-Port T1/E1 Multiflex Voice/WAN Interface Cards ("VWICs") تطبيقات الصوت والبيانات في موجهات Cisco 2600 و 2800 و 3600 و 3700 و 3800 متعددة الخدمات. المشكلة الشائعة هي أنه لا يمكنك رؤية واجهات الموجه، مثل ATMx/y أو Serial 0/0:0 في `show running-configuration` أو في إخراج `show interfaces`. هذا سلوك طبيعي. بعد تثبيت هذه البطاقة على الموجه، يمكنك

رؤية واجهات وحدة التحكم T0، T1، وما إلى ذلك في ملف تكوين الموجه. يمكن استخدام بطاقات الواجهة هذه لأغراض مختلفة. قم بتكوين هذه البطاقات لاستخدامها المحدد. يمكن استخدام بطاقات VWIC بنفس طريقة مثال التكوين هذا:

- يمكن استخدامه كبطاقة واجهة WAN قياسية مثل بطاقات الواجهة التسلسلية الأخرى.

```
Router# configure terminal
Router(config)#controller T1 0/0
[Router(config-controller)# channel-group 0 timeslots 1-24 speed 64 [64 | 56

Oct 20 13:11:45.230: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0:0, changed state to do*
wn
:Oct 20 13:11:46.230: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0*
changed state to down ,0

{Router(config-controller)# framing esf {sf | esf
{Router(config-controller)# linecode b8sz {ami | b8zs
{Router(config-controller)# clock source {line | internal
Router(config-controller)# no shutdown
Router(config-controller)# end
Router# write

Router# configure terminal
Router(config)# interface Serial0/0:0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[Router(config-if)# encapsulation hdlc [ppp | frame-relay
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end
Router# write
```

- يمكن استخدامه كجزء من مجموعة ATM IMA. في هذه الحالة، تعمل بطاقات VWIC مع الوحدة النمطية

لجهاز AIM-ATM.

```
Router(config)# controller T1 0/0
Router(config-controller)# mode atm aim 0
Router(config-controller)# framing esf
Router(config-controller)# linecode b8zs
!
Router(config)# controller T1 0/1
Router(config-controller)# mode atm aim 0
Router(config-controller)# framing esf
Router(config-controller)# linecode b8zs
!
Router(config)# interface ATM0/0
Router(config-if)# ima-group 1
!
Router(config)#interface ATM0/1
Router(config-if)# ima-group 1
!
Router(config)# interface ATM0/IMA1
Router(config-if)# bandwidth 4500
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# atm vc-per-vp 1024
Router(config-if)# no atm ilmi-keepalive
!
Router(config)# interface ATM0/IMA1.100 point-to-point
Router(config-if)# bandwidth 4500
Router(config-if)# ip address 172.19.18.26 255.255.255.252
```

- يمكن استخدامه كبطاقة واجهة صوتية. في هذه الحالة، تعمل بطاقات VWIC مع وحدات الشبكة الصوتية عالية

الكثافة (NM-HDV). لاحظ مثال التكوين في [الوحدة النمطية لشبكة الصوت/الفاكس الرقمية عالية الكثافة IP](#)

[.Communications High-Density Digital Voice/Fax Network Module](#)

[تثبيت الأجهزة WWIC2-1MFT-T1/E1، WWIC2-2MFT-T1/E1](#)

بمجرد تثبيت الجيل الثاني من بطاقات الواجهة 1- و Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN-2، يتم عرض معلومات جهاز الوحدة النمطية في إخراج الأمر **show diag**. لا تعرض واجهات الوحدة النمطية في إخراج الأوامر **show ip interface brief** أو **show running-config**. تحتاج هذه الوحدات إلى تهيئة إضافية بعد تثبيتها. يجب إصدار نوع البطاقة {t1 | e1} أمر لتكوين الموجه للتعرف على البطاقة. راجع أمثلة التكوين [لبطاقات واجهة WAN/الصوت متعدد المسارات من الجيل الثاني 1- و Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN-2](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

## أخطاء LCV و PCV

عندما يستعمل أنت VWIC-1MFT و VWIC-2MFT، أنت تستطيع رأيت ضخم خط وخط رمز انتهاك رسالة خطأ في الجهاز تحكم قارن.

```
Router# show controllers t1
.T1 0/0/0 is up
Applique type is Channelized T1
Cablelength is long gain36 0db
:Description
.No alarms detected
alarm-trigger is not set
Version info Firmware: 20041023, FPGA: 16, spm_count = 0
.Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line
.CRC Threshold is 320. Reported from firmware is 320
:(Data in current interval (571 seconds elapsed
Line Code Violations, 9926 Path Code Violations 46797
Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 228 Line Err Secs, 8 Degraded Mins 0
Errored Secs, 108 Bursty Err Secs, 105 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs 136
```

يمكن أن تساعدك هذه الخطوات على حل المشكلة:

1. ركضت [الاسترجاع إختيار](#) أن يعزل الإصدار بين المسحاج تخديد وحدة نمطية والخط.
2. اطلب من موفر الخدمة إختيار السطر.
3. تحقق من أن إصدار IOS لا يصل إلى الخطأ الحالي [CSCsb00129](#) (العملاء المسجلون فقط).

## وحدات الشبكة النمطية

### مشكلات تثبيت NM-1T3/E3 (بطاقة DS3)

بشكل افتراضي، لا تظهر وحدة التحكم في T3 في إخراج **show running-config**. أستخدم **show version** أو **show diag** لعرض البطاقة، والتي لا تظهر في **show run** أو في **show interfaces output**.

```
Router-3745#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
(IOS (tm) 3700 Software (C3745-IK9S-M), Version 12.3(12b), RELEASE SOFTWARE (fc2
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
.Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc
Compiled Thu 31-Mar-05 18:07 by jfeldhou
Image text-base: 0x60008AF4, data-base: 0x61E20000

(ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1
(ROM: 3700 Software (C3745-IK9S-M), Version 12.3(12b), RELEASE SOFTWARE (fc2

D-R4745-9A uptime is 18 minutes
System returned to ROM by reload
```

"System image file is "flash:c3745-ik9s-mz.123-12b.bin

This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately

:A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at <http://www.cisco.com/wvl/export/crypto/tool/stqrg.html>

If you require further assistance please contact us by sending email to [.export@cisco.com](mailto:export@cisco.com)

.cisco 3745 (R7000) processor (revision 0.0) with 249856K/12288K bytes of memory  
Processor board ID  
R7000 CPU at 350MHz, Implementation 39, Rev 3.3, 256KB L2, 2048KB L3 Cache  
.Bridging software  
.X.25 software, Version 3.0.0  
(SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp  
(FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s 2  
**(Subrate T3/E3 ports(s 1**  
.DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled  
.151K bytes of non-volatile configuration memory  
(62592K bytes of ATA System CompactFlash (Read/Write  
Configuration register is 0x2102

```
Router-3745#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status Prot
                   10.10.50.25    YES NVRAM  up   ocol
FastEthernet0/0
FastEthernet0/1    unassigned     YES NVRAM  administratively down down
```

تحتاج إلى تكوين الموجه للتعرف على البطاقة. يوضح مثال التكوين التالي كيفية تكوين بطاقة NM-1T3/E3. ارجع إلى دليل تثبيت الأجهزة [تكوين نوع البطاقة ووحدة التحكم في T3](#) للحصول على معلومات التكوين التفصيلية.

```
Router-3745(config)# card type t3 1
Router-3745(config)# exit
Mar 1 00:24:20.031: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to down*
,Mar 1 00:24:21.031: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0*
changed state to down
```

```
Router-3745# show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status Prot
                   10.10.50.25    YES NVRAM  up   ocol
FastEthernet0/0
FastEthernet0/1    unassigned     YES NVRAM  administratively down down
Serial1/0          unassigned     YES unset  down   down
```

## [Ethernet Switching Network](#) [للشبكة المحولة للإيثرنت](#) [الوحدات النمطية للشبكة المحولة للإيثرنت](#) [Modules](#)

## مشكلات الطاقة المضمنة

توفر الوحدات النمطية الجديدة لخدمة Cisco EtherSwitch (NME-16ES-1G-P، NME-X-23ES-1G-P، NME-XD-48ES-2S-P و XD-24ES-1S-P، IEEE 802.3af عند إدراجه في الخدمات المدمجة من السلسلة Cisco 2800 أو Series 300 الموجهات. (يتطلب الأمر ترقية إلى وحدة إمداد طاقة AC-IP). يعتبر المعيار IEEE 802.3af هو معيار IEEE في توصيل الطاقة إلى منافذ الإيثرنت. بعد إضافة وحدات EtherSwitch 802.3af النمطية، لا يمكنك تكوين PoE.

وهذا يحدث لأن وحدة إمداد الطاقة المضمنة مطلوبة لتوفير إمكانات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في هذه الموجهات. لا يمكن استخدام خيار مصدر الطاقة الخارجي مع سلسلة Cisco 2800 أو 3800. يمكن إستبدال وحدة إمداد طاقة الموجه الداخلي بوحدة تزويد طاقة جديدة مزودة بإمكانات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) إذا كان التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) مطلوباً. من بين الأمثلة على مصادر الطاقة التي تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) PWR-2811-AC-IP و PWR-2821-51-AC-IP و PWR-3825-AC-IP و PWR-3845-AC-IP. للحصول على توضيحات ومتطلبات تفصيلية، اقرأ [وحدات شبكة Cisco EtherSwitch](#).

يوضح دليل تثبيت الأجهزة كيفية إستبدال وحدة إمداد الطاقة في موجهات سلسلة 2800 و 3800 من Cisco.

- [تثبيت وحدات نمطية داخلية وترقيتها في سلسلة موجهات طراز 2800 من Cisco - إستبدال وحدة إمداد الطاقة](#)
- [تثبيت مصدر طاقة في موجه Cisco 3825](#)
- [تثبيت وحدة إمداد الطاقة في موجه Cisco 3845](#)

## أستكشاف أخطاء الواجهات التسلسلية وإصلاحها

هذه قائمة بالمراجع للمساعدة في أستكشاف أخطاء الواجهات التسلسلية وإصلاحها:

- [أستكشاف أخطاء T1 وإصلاحها](#)
- [أستكشاف أخطاء الخط التسلسلي وإصلاحها](#)
- [إختبارات الاسترجاع لخطوط T1/56K](#)

## معلومات ذات صلة

- [صفحة فهرس أستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها](#)
- [أستكشاف أخطاء الناقل وإصلاحها](#)
- [أستكشاف أخطاء الموجه وإصلاحها](#)
- [أستكشاف أخطاء برنامج Router وإصلاحها](#)
- [دعم منتجات الواجهات والوحدات النمطية من Cisco](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco مچرت م ا م د ق م م ي ت ل ا ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ م س م  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ي ز م ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا