

ةدحولل ذفنملا لاصتا ءاطخأ فاشكتسأ ةزافح ةدامل اهجالصإو WS-X6348 ةيطمنلا CatOS مادختساب 6500/6000

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [معلومات أساسية](#)
- [بنية الوحدة النمطية WS-X6348](#)
- [مشكلات معروفة](#)
- [كيفية أستكشاف أخطاء اتصال المنفذ للوحدة النمطية WS-X6348 Catalyst 6500/6000 وإصلاحها](#)
- [التعليمات بالتفصيل](#)
- [مخرجات الأوامر المطلوب تجميعها قبل الاتصال بدعم Cisco الفني](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يناقش هذا المستند أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بالتفصيل لوحدة WS-X6348 النمطية على Catalyst 6500/6000 التي تعمل بنظام التشغيل CatOS وبتنسيق الأمر للتجميع قبل الاتصال بدعم Cisco الفني.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- مادة حفازة 6500 مع مشرف II مع متعدد طبقات مفتاح سمة بطاقة 2 (MSFC2)
- الوحدة النمطية WS-X6348 Module
- CatOS صيغة 6.3.9

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

بنية الوحدة النمطية WS-X6348

يتم التحكم في كل بطاقة من بطاقات WS-X6348 بواسطة دائرة مدمجة خاصة بتطبيق واحد (ASIC) تقوم بتوصيل الوحدة النمطية بكل من اللوحة الخلفية لناقل البيانات بسرعة 32 جيجابت الخاصة بالمحول وبمجموعة من أربع بطاقات ASIC أخرى تتحكم في مجموعات من 12 منفذاً بسرعة 100/10.

فهم هذا الهندسة المعمارية مهم بما أن هو يستطيع ساعدت أن يتحرى مشاكل الميناء. على سبيل المثال، إذا فشلت مجموعة من 12 منفذ 100/10 في إجراء التشخيصات عبر الإنترنت، فإن هذا يشير عادة إلى فشل أحد ASICs التي سبق ذكرها. راجع الخطوة 13 لمعرفة المزيد حول `show test <module>`.

مشكلات معروفة

1. معرف تصحيح الأخطاء من Cisco [CSCdu03935](#) (العملاء المسجلون فقط): خطأ المجموع الاختباري لرأس Cisco RJ-45 يمكنك مشاهدة رسالة الخطأ هذه:

```
SYS-5-SYS_LCPERR5:Module 9: Coil Pinnacle Header Checksum Error - Port #37%
```

إن يرى أنت فقط هذا رسالة ولا آخر رمز رسالة ذات صلة في ال syslogs أو في الإنتاج من العرض `logging buff 1023` أمر، والبث التصق على واحد ميناء، ليس مجموعة من 12 ميناء، أتمت هذا `steps in order to` صححت المشكلة: أعجزت مكنت الميناء. قم بإصدار الأمر `reset <module>` لإعادة ضبط الوحدة النمطية. إعادة ضبط الوحدة النمطية بشكل ثابت باستخدام الأمر `set module power up|down <module>`. إن عقب الإكمال من واحد أو أكثر من هذا `steps` البطاقة يأتي على الإنترنت وكل الميناء يمر تشخيصات، أي يكون إن يصدر أنت العرض إختبار `<module>` أمر، ويبدأ حركة مرور أن يمر بخير، بعد ذلك ال `cisco` بق `id` [CSCdu03935](#) (يسجل زبون فقط) يستطيع كنت حاضر. الإصلاح في إصدارات CatOS هذه والإصدارات الأحدث: 5.5(18)6.3(10)7.4(3)

2. أنت يستطيع رأيت رسالة مماثلة إلى واحد أو أكثر من هذا في ال syslogs أو أهديت تسجيل تنوء 1023 أمر ينتج: المجموع الاختباري لرأس قمة الملفخفاً في الجهاز الخاص بحالة Mdtif للملفخفاً CRC الخاص بحزمة Mdtif للملفخفاً في التدفق السفلي الخاص بـ Pb Rx للملفخفاً في تماثل Pb Rx للملفان يرى أنت واحد أو أكثر من هذا رسالة، وأنت تتلقى مجموعة من 12 ميناء التصق ولا يمر حركة مرور، أتمت هذا `steps`: أعجزت مكنت الميناء. قم بإصدار الأمر `reset <module>` لإعادة ضبط الوحدة النمطية. إعادة ضبط الوحدة النمطية بشكل ثابت باستخدام الأمر `set module power up|down <module>`. بعد اكتمال الخطوات B و/أو C، اتصل ب [دعم Cisco التقني](#) مع المعلومات السابقة إذا واجهت واحدة أو أكثر من هذه المشاكل: لا يتم نشر الوحدة النمطية على الإنترنت. تظهر الوحدة النمطية عبر الإنترنت، ولكن مجموعة من 12 منفذاً تفشل في التشخيص، والذي يظهر في الإخراج من الأمر `show test <module>`. الوحدة النمطية عالقة في الحالة الأخرى عند تمهيدها. تصبح جميع مصابيح LED الخاصة بالمنفذ على الوحدة النمطية كهربائية. كل ميناء في الدولة `handicapé` كما يرى عندما العرض `<module>` أصدرت أمر.

كيفية استكشاف أخطاء اتصال المنفذ للوحدة النمطية Catalyst 6500/6000 وإصلاحها WS-X6348

أتمت هذا `steps in order to` أنجزت موصولية أيسر يتحرى على المادة حفازة 6000/6500 WS-X6348 وحدة نمطية.

أكمل الخطوات التالية:

1. تحقق من إصدار البرنامج قيد الاستخدام وتأكد من عدم وجود مشاكل معروفة في WS-X6348 مع هذا الرمز. تحقق من أن الوحدة النمطية هي WS-X6348 ومن أن الحالة .

```

esc-6509-c (enable) show module 6
-----
Mod Slot Ports Module-Type           Model                               Sub Status
-----
10/100BaseTX Ethernet                WS-X6348-RJ-45                     no ok    48    6    6

Mod Module-Name                       Serial-Num
-----
SAD04170FPY                            6

Mod MAC-Address(es)                   Hw      Fw      Sw
-----
(00-01-97-15-03-a0 to 00-01-97-15-03-cf 1.1  5.3(1)  6.3(9  6
(esc-6509-c (enable)

```

- في إخراج الأمر السابق، تحقق من حالة الوحدة النمطية. ويمكن أن تكون في واحدة من هذه الحالات الأربع: — كل شيء على ما يرام. — لا تتوفر طاقة كافية لتشغيل الوحدة. — الأرجح اتصال بروتوكول الاتصال التسلسلي (SCP) لا يعمل. / — يشير ذلك على الأرجح إلى وحدة نمطية أو فتحة سيئة. handicap — عرض الإخراج من الأمر **show logging buffer**، كما هو موضح في الخطوة 3، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي رسائل حول سبب وجود الوحدة النمطية في الحالة handicap.
2. تحقق من صحة تكوين الوحدة النمطية ومناقتها. تأكد من تمكين الخيارات مثل الأمر **set port host**، عندما يكون ذلك مناسباً.

```

esc-6509-c (enable) show config 6
.This command shows non-default configurations only
.Use 'show config all' to show both default and non-default configurations
.....
begin
!
***** NON-DEFAULT CONFIGURATION ***** #
!
!
time: Sun Oct 20 2002, 12:17:49#
!
default port status is enable #
!
!
module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet#
set vlan 175 6/1-2
end
(esc-6509-c (enable)

```

3. أصدرت العرض **logging buff 1023** أمر **in order to** فحصت أي ميناء متصل خطأ رسالة في السجل. لا يتم عرض إخراج هذا الأمر بشكل متعمد لأنه خاص بكل محول.
4. دقت أن خلق حركي محتوى ذاكرة قابل للتوجيه (CAM) مدخل ل أي حركة مرور أن يدخل الميناء أن أنت تحريت إلى. تأكد من أن إدخال CAM مرتبط بشبكة VLAN الصحيحة.

```

esc-6509-c (enable) show cam dynamic 6/1
.Static Entry. + = Permanent Entry. # = System Entry. R = Router Entry = *
X = Port Security Entry $ = Dot1x Security Entry

```

[VLAN	Dest MAC/Route Des	[CoS]	Destination Ports or VCs /	[Protocol Type
		[00-d0-06-26-f4-00	6/1 [ALL	175
		[00-e0-1e-a4-88-af	6/1 [ALL	175
		[00-90-6d-fb-88-00	6/1 [ALL	175
		[08-00-2b-2f-f4-dc	6/1 [ALL	175

```

[aa-00-04-00-01-a4          6/1 [ALL 175
[08-00-2b-2f-f3-b4          6/1 [ALL 175
[00-00-0c-0b-f8-98          6/1 [ALL 175
[00-00-0c-ff-ec-c9          6/1 [ALL 175
[00-03-e3-48-a6-e0          6/1 [ALL 175
[00-05-74-19-59-8a          6/1 [ALL 175
[00-08-e2-c3-60-a8          6/1 [ALL 175
[00-50-54-7c-f2-e0          6/1 [ALL 175
[00-50-54-75-dd-74          6/1 [ALL 175
[00-50-0b-6c-b8-00          6/1 [ALL 175
[00-04-5a-6c-6a-3a          6/1 [ALL 175
[00-00-0c-34-7b-16          6/1 [ALL 175
[00-00-0c-0c-19-36          6/1 [ALL 175
[08-00-69-07-b1-c8          6/1 [ALL 175

```

Total Matching CAM Entries Displayed =18
(esc-6509-c (enable)

5. إذا تم تكوين منفذ كخط اتصال، فتتحقق للتأكد من أنه في الحالة الصحيحة ومن أن شبكات VLAN المناسبة هي إعادة توجيه الشجرة المتفرعة وليست منقحة بواسطة بروتوكول خط اتصال الشبكة المحلية الظاهرية (VTP). ل dot1q شنته، تأكدت أيضا أن ال VLAN أهلي طبيعي يماثل أن من الأداة على الآخر جانب من الشنته.

```
esc-6509-e> (enable) show trunk 3/1
```

indicates vtp domain mismatch - *

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
	desirable	dot1q	trunking	1 3/1
			Port	Vlans allowed on trunk
				1-1005,1025-4094 3/1
			Port	Vlans allowed and active in management domain
				1-50,79-81,175-176,997-999 3/1
			Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
				1-50,79-81,175-176,997-999 3/1

(esc-6509-e> (enable)

6. تأكد من إعادة توجيه المنفذ المعني للشجرة المتفرعة على شبكة VLAN الصحيحة. أيضا، أن portFast يكون مكنت أو أعجزت حيث مناسب.

```
esc-6509-c (enable) show spantree 6/1
```

Port	Vlan	Port-State	Cost	Prio	Portfast	Channel_id
	forwarding	19 32 disabled	0	175		6/1

(esc-6509-c (enable)

7. إن ربطت الميناء إلى آخر cisco أداة يستعمل cisco إكتشاف بروتوكول (cdp) أن يفحص إن الميناء يستطيع رأيت الأداة. ملاحظة: يجب تمكين CDP على المحول وجهاز Cisco الآخر. لاحظ أيضا أن CDP خاص ب Cisco، ولن يعمل مع أجهزة غير Cisco.

```
esc-6509-c (enable) show cdp port 6/1
```

CDP : enabled

Message Interval : 60

Hold Time : 180

Version : V2

Device Id Format : Other

Port	CDP Status
	enabled 6/1

(esc-6509-c (enable)

في هذا مثال، يربط ميناء 1/6 على المادة حفازة 6509 مفتاح إلى سريع إترنت قارن 4/0 على مادة حفازة 3500xl.

Port	Align-Err	FCS-Err	Xmit-Err	Rcv-Err	UnderSize
0	0	0	0	0	6/1

Port	Single-Col	Multi-Coll	Late-Coll	Excess-Col	Carri-Sen	Runts	Giants
0	0	0	0	0	0	0	6/1

Port	Last-Time-Cleared
	Sun Oct 13 2002, 16:37:58 6/1

(esc-6509-c (enable)

—يمكن أن تعرض الحالات التالية: dot1phandicapé connect: إذا كان المنفذ في حالة فتحقق من الكبلات وكذلك الجهاز المتصل بالطرف الآخر. إن يكون ميناء في الدولة خطأ، هو يشير إلى مشكلة جهاز. قم بإصدار الأمر `show test <module>` لتتائج تشخيص الوحدة النمطية. إن يكون الميناء في الدولة ، أصدرت العرض `vlan` أمر `in order to` تأكدت أن ال VLAN من الميناء بعد يتواجد وأصدر المجموعة ميناء `enable` `<module#/port> in order to` حاولت أن reenable الميناء. VTP مشكلة يستطيع أحيانا سببت VLAN أن يكون محات، أي ينتج في ميناء يصحب مع أن VLAN أن يصبح غير نشط. `vlan` — يعرض هذا الحقل خط الاتصال إذا كان منفذ خط اتصال، أو رقم شبكة VLAN الذي يكون المنفذ عضوا فيه إذا كان منفذ الوصول. — تحتوي هذه الحقول على A أمام القيمة المعروضة، على سبيل المثال، a-full، إذا تم الحصول على القيمة من خلال التفاوض التلقائي. إذا كان المنفذ معرفا للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه لا يكون A موجودا. بينما لا يكون في حالة ، يعرض منفذ يدعم التفاوض التلقائي التلقائي في هذه الحقول. تأكد من أن الجهاز المرفق بهذا المنفذ له نفس الإعدادات الخاصة بالمنفذ فيما يتعلق إما بتعيين السرعة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه أو التفاوض التلقائي على السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه. إن مكنت أمن أيسر، تأكدت أن المناسب ماك عنوان سمحت أن يمر من خلال الميناء، وأن الميناء لا يعطل بسبب أمن انتهاك. إن مكنت قمع إذاعة يكون، فحصت الرقم من سقطت ربط `in order to` تأكدت هذا ليس السبب من حركة مرور مشكلة على الميناء. إذا تم تمكين التحكم في التدفق، فتأكد من أن الجانب الآخر من الارتباط يدعم التحكم في التدفق أيضا، وتأكد من تطابق الإعدادات على كلا النهايتين. إن شكلت الميناء يكون كجزء من EtherChannel، هو دولة ودولة الميناء آخر في القناة عرضت. تظهر المعلومات المتعلقة بالجهاز المجاور استنادا إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال CDP، إذا قمت بافتراض تمكين بروتوكول CDP على كلا الجهازين في القناة. `FCS-Err` - عدد الإطارات ذات الحجم الصحيح التي تحتوي على أخطاء في تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) ولكن بدون أخطاء في تكوين الإطارات. عادة ما تكون هذه مشكلة فعلية، على سبيل المثال، توصيل كبلات أو منفذ سبي أو بطاقة واجهة شبكة (NIC) سيئة، ولكن يمكن أن تشير أيضا إلى عدم تطابق إرسال ثنائي الإتجاه. `Align-Err` — هذا هو عدد الإطارات التي تحتوي على أخطاء المحاذاة، والتي هي إطارات لا تنتهي بعدد زوجي من الثمانيات ولها فحص تكرار دوري سبي (CRC)، تم إستلامها على المنفذ. عادة ما تشير هذه إلى مشكلة مادية، على سبيل المثال، الكبلات، منفذ سبي، أو بطاقة واجهة شبكة (NIC) سيئة، ولكن يمكن أن تشير أيضا إلى عدم تطابق مزدوج. عند توصيل الكبل بالمنفذ لأول مرة، يمكن أن تحدث بعض هذه الأخطاء. وأيضا، إذا كان هناك موزع متصل بالمنفذ، فقد تسبب التصادمات بين الأجهزة الأخرى على الموزع في حدوث هذه الأخطاء. `Xmit-Err` و `RCV-Err` — يشير هذا إلى أن الميناء الداخلي إرسال (Tx) واستقبال (Rx) المخازن المؤقتة ممتلئة. هناك سبب مشترك `Xmit-Err` وهو حركة المرور من إرتباط عرض النطاق الترددي العالي الذي يتم تحويله إلى إرتباط عرض نطاق أقل، أو حركة المرور من إرتباطات واردة متعددة يتم تحويلها إلى إرتباط خارجي واحد. على سبيل المثال، إذا ظهرت كمية كبيرة من حركة مرور البيانات المتقطعة على منفذ جيغابت وتم تحويلها إلى منفذ بسرعة 100 ميغابت في الثانية، فهذا قد يؤدي إلى زيادة حقل `Xmit-Err` على المنفذ بسرعة 100 ميغابت في الثانية. وهذا يرجع لأن المخزن المؤقت للمخرجات الخاص بالمنفذ مرهق بحركة المرور الزائدة بسبب عدم تطابق السرعة بين النطاق الترددي الوارد والصادر. `Late-Coll` (التصادمات المتأخرة) - عدد المرات التي تم فيها اكتشاف تصادم على منفذ خاص في وقت متأخر من عملية الإرسال. لمنفذ 10 ميغابت/ثانية، هذا متأخر من 512 بت وقت داخل النقل من ربط. تتوافق خمسمائة واثنا عشر بت في المرة مع 51.2 ميكروثانية على نظام 10 ميغابت/ثانية. يمكن أن يشير هذا الخطأ إلى عدم تطابق الإرسال المزدوج من بين أشياء أخرى. بالنسبة لسيناريو عدم تطابق الإرسال المزدوج، يظهر التصادم المتأخر على جانب الإرسال نصف المزدوج. بما أن جانب الإرسال أحادي الإتجاه يرسل، فإن جانب الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل لا ينتظر دوره ويتنقل في نفس الوقت، مما يتسبب

في اصطدام متأخر. كما يمكن أن تشير التصادمات المتأخرة إلى أن كبل أو مقطع Ethernet طويل جداً. لا ينبغي رؤية التصادمات على المنافذ التي تم تكوينها على أنها وضع الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل. single-coll. (إصطدام وحيد)- عدد مرات حدوث تصادم واحد قبل أن يرسل الميناء إطار إلى الوسائط بنجاح. إصطدام عادي للميناء بشكل ك half-duplex، غير أن لا ينبغي كنت رأيت على full-duplex ميناء. إذا كانت التصادمات تتزايد بشكل كبير، فإن ذلك يشير إلى ارتباط مستخدم بشكل كبير أو ربما عدم تطابق إرسال ثنائي الاتجاه مع الجهاز المرفق. multi-coll. (يتعدد إصطدام)- هذا هو الرقم من وقت يتعدد إصطدام يقع قبل أن يرسل الميناء إطار إلى الوسائط بنجاح. إصطدام عادي للميناء بشكل ك half-duplex، غير أن لا ينبغي كنت رأيت على full-duplex ميناء. إذا زادت التصادمات بشكل كبير، فهذا يشير إلى ارتباط مستخدم بشكل كبير أو ربما عدم تطابق الإرسال المزدوج مع الجهاز المتصل. Excess-Coll. (التصادمات الزائدة)- هذا حساب من إطارات ل أي بث على ميناء خاص يفشل بسبب إصطدام مفرط. يحدث التصادم المفرط عندما تتعرض الحزمة لتصادم 16 مرة على التوالي. ثم يتم إسقاط الحزمة. عادة ما تكون التصادمات الزائدة إشارة إلى أن الحمل على المقطع يحتاج إلى التقسيم عبر مقاطع متعددة، ولكن يمكن أيضا الإشارة إلى عدم تطابق الإرسال ثنائي الاتجاه مع الجهاز المرفق. لا ينبغي رؤية التصادمات على المنافذ التي تم تكوينها على أنها وضع الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل. Carri-Sen. (إحساس الحامل)—يحدث هذا في كل مرة تريد فيها وحدة تحكم في الإيثرنت إرسال بيانات على اتصال أحادي الاتجاه. تستشعر وحدة التحكم السلك وتتحقق مما إذا لم يكن مشغولاً قبل الإرسال. هذا عادي على مقطع إيثرنت أحادي الاتجاه. UnderSize—الإطارات المستلمة أصغر من الحد الأدنى لحجم إطار IEEE 802.3 البالغ 64 بايت، والذي يستثنى وحدات بت الإطارات، ولكنه يتضمن أنظمة ثمانية FCS، والتي تكون بشكل جيد بخلاف ذلك، وبالتالي تحتوي على CRC صالح. تحقق من الجهاز الذي يرسل هذه الإطارات. RuntS—الإطارات المستلمة أصغر من الحد الأدنى لحجم إطار IEEE 802.3 (64 بايت لشبكة إيثرنت)، ومع معدل اختبار تكرار دوري (CRC) سيء. قد يحدث هذا بسبب عدم تطابق الإرسال المزدوج والمشكلات المادية، مثل كبل أو منفذ أو بطاقة NIC تالفة على الجهاز المتصل.—هذه هي الإطارات التي تتجاوز الحد الأقصى لحجم إطار IEEE 802.3 (1518 بايت لشبكة إيثرنت غير كبيرة)، ولها FCS سيء. حاول العثور على الجهاز المخالف وإزالته من الشبكة. في كثير من الحالات يكون نتيجة NIC سيء. قم بإصدار العدادات الواضحة [الكل | mod/port] أمر in order to أعادت ضبط الإحصائيات للأوامر show port، show mac، و show counters. راجع [مرجع أوامر السلسلة](#) الأمر show port.

9. تحقق من أن عدادات حركة المرور تزيد من الوارد والصادر على المنفذ. أنت تستطيع أيضا أصدرت العرض ماك<#module> أمر in order to نظرت إلى ال mac معلومة لكل ميناء ل وحدة نمطية معطاة.

```
esc-6509-c (enable) show Mac 6/1
```

Port	Rcv-Unicast	Rcv-Multicast	Rcv-Broadcast	
74883	894039	20890	6/1	
Port	Xmit-Unicast	Xmit-Multicast	Xmit-Broadcast	
179	73660	12845	6/1	
Port	Rcv-Octet	Xmit-Octet		
	8738501	79498714	6/1	
MAC	Dely-Exced	MTU-Exced	In-Discard	Out-Discard
0	0	0	0	6/1
Port	Last-Time-Cleared			
	Sun Oct 13 2002, 16:37:58			6/1

```
(esc-6509-c (enable)
```

بيدي الإنتاج سابق الإجمالي unicast، multicast، و unicast، و بث ربط يستلم (RCV) ويرسل (Xmit) على ميناء. ملاحظة: إذا كان المنفذ هو خط اتصال بروتوكول الارتباط بين المحولات (ISL)، فإن جميع حركات المرور هي بث متعدد، على سبيل المثال، تستخدم جميع رؤوس ISL عنوان البث المتعدد للوجهة 0C-CC-CC-CC.Dely--00-01

Exced — عدد الإطارات التي تم التخلص منها بواسطة هذا المنفذ بسبب تأخر الإرسال المفرط من خلال المحول. لا يجب أن يرتفع هذا العداد أبداً ما لم يكن المنفذ تحت مستوى الاستخدام المرتفع جداً. MTU Override— هذا مؤشر على أن أحد الأجهزة على ذلك المنفذ أو المقطع يرسل أكثر من حجم الإطار المسموح به (1518 بايت لشبكة إيثرنت غير كبيرة الحجم). In-Discard— نتيجة الإطارات الصالحة الواردة التي تم تجاهلها لأن الإطار لا يحتاج إلى التبديل. يمكن أن يكون هذا أمراً طبيعياً إذا كان الموزع متصلاً بمنفذ ويقوم جهازان على لوحة الوصل بتبادل البيانات. المفتاح ميناء بعد يرى المعطيات غير أن لا يضطر أن يحولها، بما أن ال حدة طاولة بيدي ماك عنوان من كلا أداة يربط مع ال نفسه ميناء، لذلك هو يكون مهمل. يمكن أن يزيد هذا العداد أيضاً على منفذ تم تكوينه كقناة اتصال إذا كانت قناة الاتصال تلك تحجب بعض شبكات VLAN، أو على منفذ هو العضو الوحيد في شبكة VLAN.out-discard— عدد الحزم الصادرة التي تم إختيارها ليتم التخلص منها على الرغم من عدم اكتشاف أخطاء في الحزم. قد يكون أحد الأسباب المحتملة لتجاهل هذه الحزمة هو تحرير مساحة المخزن المؤقت. قم بإصدار العدادات الواضحة [الكل | mod/port] أمر in order to أعادت ضبط الإحصائيات للأوامر show port, show mac, show counters. أحلت المادة حفازة 6500 sery أمر مرجع، 7,5 ل كثير معلومة وتفصيل أكثر من الحقول مختلف في العرض ماك أمر إنتاج.

10. افحص الإحصائيات التفصيلية لمنفذ معين.

esc-6509-c (enable) **show counters 6/1**

```

bit counters 64
rxHCTotalPkts = 364517 0
txHCTotalPkts = 35104 1
rxHCUnicastPkts = 10281 2
txHCUnicastPkts = 6678 3
rxHCMulticastPkts = 338957 4
txHCMulticastPkts = 28343 5
rxHCBroadcastPkts = 15279 6
txHCBroadcastPkts = 83 7
rxHCOctets = 29291862 8
txHCOctets = 3460655 9
rxTxHCPkts64Octets = 181165 10
rxTxHCPkts65to127Octets = 201314 11
rxTxHCPkts128to255Octets = 5546 12
rxTxHCPkts256to511Octets = 11425 13
rxTxHCpkts512to1023Octets = 81 14
rxTxHCpkts1024to1518Octets = 89 15
txHCTrunkFrames = 0 16
rxHCTrunkFrames = 0 17
rxHCDropEvents = 0 18

bit counters 32
rxCRCAlignErrors = 0 0
rxUndersizedPkts = 0 1
rxOversizedPkts = 0 2
rxFragmentPkts = 0 3
rxJabbers = 0 4
txCollisions = 0 5
ifInErrors = 0 6
ifOutErrors = 0 7
ifInDiscards = 0 8
ifInUnknownProtos = 0 9
ifOutDiscards = 0 10
txDelayExceededDiscards = 0 11
txCRC = 0 12
linkChange = 4 13
wrongEncapFrames = 0 14
dot3StatsAlignmentErrors = 0 0
dot3StatsFCSErrors = 0 1
dot3StatsSingleColFrames = 0 2
dot3StatsMultiColFrames = 0 3
dot3StatsSQETestErrors = 0 4
dot3StatsDeferredTransmissions = 0 5
dot3StatsLateCollisions = 0 6
dot3StatsExcessiveCollisions = 0 7

```

```

dot3StatsInternalMacTransmitErrors = 0 8
dot3StatsCarrierSenseErrors = 0 9
dot3StatsFrameTooLongs = 0 10
dot3StatsInternalMacReceiveErrors = 0 11
txPause = 0 0
rxPause = 0 1
rxTotalDrops = 0 0
rxFIFOFull = 0 1
rxBadCode = 0 2

```

Last-Time-Cleared

Sun Oct 20 2002, 16:23:06

(esc-6509-c (enable

هذه قائمة ببعض تفاصيل العداد غير العام من الإخراج السابق: RxFragmentPkts—العدد الإجمالي للحزم المستلمة التي لا تنتهي بعدد زوجي من الثمانيات (خطأ المحاذاة) أو التي تحتوي على خطأ في تسلسل التحقق من الإطارات (FCS)، ولا يزيد عن 64 ثمانية في الطول، مما يستثني وحدات بت الإطارات، ولكنها تتضمن أنظمة ثمانية من فئة dot3StatsInternalMacReceiveErrors—عدد الإطارات التي يفشل فيها الاستقبال على منفذ معين بسبب خطأ استقبال طبقة MAC فرعية داخلية. يتم حساب الإطارات فقط إذا لم يتم حسابه من قبل المثل المقابل لأي من dot3StatsAlignErrors، dot3StatsFrameTooLongs، أو dot3StatsFCSErrors. على وجه الخصوص، يمكن أن يمثل مثل هذا الكائن عدد من أخطاء الاستلام على منفذ معين التي لا يتم عدّها خلاف ذلك. dot3StatsInternalMacTransmitErrors—عدد الإطارات التي يفشل لها الإرسال على منفذ معين بسبب خطأ داخلي في إرسال طبقة MAC الفرعية. يتم حساب الإطارات فقط إذا لم يتم حسابه بواسطة المثل المقابل لأي من dot3StatsLateCollision، dot3StatsExcessiveCollision، أو dot3StatsCarrierSenseErrors.RxJabber—العدد الإجمالي للحزم المستلمة التي تكون أطول من 1518 ثمانية، والتي تستثني وحدات بت الإطارات، ولكنها تحتوي على ثمانية FCS، ولا تنتهي بعدد زوجي من الثمانيات (خطأ المحاذاة)، أو كان بها خطأ في FCS. الإجراء الموصى به هو عزل الجهاز الذي يرسل هذه الحزم. txDelayExceededDiscards—عدد الإطارات التي تم التخلص منها بواسطة هذا المنفذ بسبب تأخر الإرسال المفرط من خلال المحول. هذا العداد هو نفسه العداد Dely-Exexced في الإنتاج من العرض ماك أمر، ولا ينبغي أبدا ارتفاع ما لم يكون الميناء تحت إستعمال عال جدا. IfInUnknownProtos—عدد الحزم الواردة التي تحتوي على بروتوكولات غير معروفة. TxCRC—يتزايد هذا عندما يتم إرسال إطارات باستخدام CRC سيئ، ولكنه لا يتضمن إطارات تم إجهاضها بسبب تصادم متأخر. ويتزايد هذا العداد بشكل نموذجي على منفذ مخرج عندما يتم إرسال إطار يتم إستقباله كإطار ISL على منفذ دخول، ولكنه يحمل حزمة إشرنت مع وحدة تحكم في الوصول إلى البنية الأساسية (CRC) سيئة بداخله، بينما تحتوي حزمة ISL نفسها على وحدة تحكم في الوصول (CRC) جيدة. كما يمكن أن يحدث ذلك بسبب أجهزة التحويل السيئة. طريقة لاستكشاف أخطاء هذا وإصلاحها أن يرسل حركة مرور البث على منفذ ما ونرى ما إذا كان العداد يتزايد على جميع منافذ الخروج المتصلة. إن يقع هذا مستقل من الميناء حيث أنت ترسل حركة مرور داخل، هناك إخفاق في المفتاح جهاز، على الأرجح الهيكل أو وحدة إشرافية. إذا كان العداد يتزايد فقط عند إستخدام وحدة نمطية معينة لإرسال حركة مرور البيانات إليها، فإن هذه الوحدة النمطية بها فشل في الأجهزة. إن يكون العداد فقط يزيد على a few ميناء، الميناء نفسه يتلقى مشكلة. إذا تعذر تحديد السبب بواسطة الاختبار السابق، فتحقق من المحولات المجاورة المتصلة ب ISL، أو تحقق من أجهزة ISL الطرفية المتصلة. اتصل [بدعم Cisco التقني](#) إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة. dot3StatsSQETestErrors—عدد المرات التي يتم فيها إنشاء رسالة SQE بواسطة الطبقة الفرعية للإشارات المادية (PLS) لواجهة معينة. وقد حددت رسالة SQE في الفرع 2-2-7-4 من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير/IEEE 802.3-1985، ويرد وصف لإنشائها في الفرع 6-4-2-7 من الوثيقة نفسها. ولا ينبغي أبدا زيادة هذا العداد، لأنه يتعلق فقط بأجهزة الإرسال والاستقبال الخارجية عبر شبكة إشرنت. dot3StatsCarrierSenseErrors—عدد المرات التي تفقد فيها حالة إحساس الناقل أو لم يتم تأكيدها أبدا عندما تحاول إرسال إطار على منفذ معين. يزيد العدد الذي يمثله مثل هذا الكائن مرة واحدة على الأكثر لكل محاولة إرسال، حتى إذا تذبذبت حالة إحساس الناقل أثناء محاولة الإرسال. هذا العداد هو نفس العداد مثل حقل Carri-Sen في إخراج الأمر show port. هذا أمر طبيعي على مقطع Ethernet للإرسال نصف المزدوج. linkChange—عدد مرات تبديل المنفذ بين حالة اتصال بحالة. إذا كان هذا العداد يتزايد باستمرار، فهذا يعني أن هناك خطأ في هذا المنفذ، أو الكبل المتصل بهذا المنفذ، أو الجهاز الموجود على الطرف الآخر من الكبل. dot3StatsFrameTooLongs—هذا هو عدد الإطارات المستلمة على واجهة معينة تتجاوز الحد

الأقصى المسموح به لحجم الإطار. تحقق من الجهاز المرفق بالمنفذ dot3StatsFCSErrors— عدد الإطارات الصالحة التي تم تلقيها على واجهة معينة والتي تنتهي بعدد زوجي من الثمانيات ولكنها لا تجتاز التحقق من FCS. عادة ما تكون هذه مشكلة مادية، على سبيل المثال، توصيل كبلات، أو منفذ سيء، أو بطاقة واجهة شبكة (NIC) سيئة، ولكن يمكن أن تشير أيضا إلى عدم تطابق مزدوج. هذا هو نفس العداد مثل FCS-Err مجال في الإنتاج من العرض ميناء أمر dot3StatsSingleColFrame— عدد الإطارات التي تم إرسالها بنجاح على منفذ معين والتي تم منع الإرسال لها في البداية بواسطة تصادم واحد تماما. إصطدام عادي للميناء يشكل ك half-duplex، غير أن لا ينبغي كنت رأيت على full-duplex ميناء. إن يزيد الإصطدام بشكل كبير هذا يشير إلى إرتباط مستخدم جدا، أو ربما حالة عدم توافق مزدوج مع الجهاز المرفق. هذا هو نفس العداد مثل Single-Coll مجال في الإنتاج من العرض ميناء أمر dot3StatsMultiColFrame— عدد الإطارات التي تم إرسالها بنجاح على منفذ معين والتي تم منع الإرسال لها في البداية بواسطة أكثر من تصادم واحد. إصطدام عادي للميناء يشكل ك half-duplex، غير أن لا ينبغي كنت رأيت على full-duplex ميناء. إذا زادت التصادمات بشكل كبير، فهذا يشير إلى إرتباط مستخدم بشكل كبير أو ربما عدم تطابق إرسال ثنائي الإتجاه مع الجهاز المرفق. هذا هو نفس العداد مثل Multi-Coll مجال في الإنتاج من العرض ميناء أمر dot3StatsHyperCollisions— حساب من إطار ل أي بث على ميناء خاص يفشل واجب إلى إصطدام مفرط. يحدث التصادم المفرط عندما تتعرض الحزمة لتصادم 16 مرة على التوالي. ثم يتم إسقاط الحزمة. عادة ما تكون التصادمات الزائدة إشارة إلى أن الحمل على المقطع يحتاج إلى التقسيم عبر مقاطع متعددة، ولكن يمكن أيضا الإشارة إلى عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه مع الجهاز المرفق. لا ينبغي رؤية التصادمات على المنافذ التي تم تكوينها على أنها وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. هذا هو نفس العداد مثل حقل Excess-Coll في الإخراج من الأمر dot3StatsLateCollision show port— عدد المرات التي تم فيها اكتشاف تصادم على منفذ خاص متأخر في عملية الإرسال. لمنفذ 10 ميجابت/ثانية هذا متأخر من 512 بت وقت داخل النقل من ربط. 512 بت - مرة يرادف 51.2 ميكروثانية على نظام 10 ميجابت/ثانية. ويعتبر التصادم المتأخر أيضا تصادما عاما لأغراض إحصاءات أخرى ذات صلة بالإصطدام. هذا العداد هو نفسه كحقل Late-Coll في الإخراج من الأمر show port، ويمكن أن يشير إلى عدم تطابق مزدوج بين أمور أخرى. بالنسبة لسيناريو عدم تطابق الإرسال المزدوج، يظهر التصادم المتأخر على جانب الإرسال نصف المزدوج. بما أن جانب الإرسال أحادي الإتجاه يرسل، فإن جانب الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل لا ينتظر دوره وينتقل في وقت واحد مما يتسبب في إصطدام متأخر. كما يمكن أن تشير التصادمات المتأخرة إلى أن كبل أو مقطع Ethernet طويل جدا. لا ينبغي رؤية التصادمات على المنافذ التي تم تكوينها على أنها وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. dot3StatsDeferredTx— عدد الإطارات التي تم تأخير محاولة الإرسال الأولى على منفذ معين لها لأن الوسيط مشغول. لا يتضمن هذا العدد الإطارات المعنية في التصادمات. تعد عمليات الإرسال المؤجلة عادية في الإثرت، ومع ذلك، يمكن أن يشير العدد المرتفع إلى مقطع محمل بشكل كبير. RxBadCode— هذا عدد من الإطارات المستلمة التي تحتوي الديباجة على تعليمات برمجية غير صحيحة. تحقق من الجهاز المتصل بالمنفذ IfInDiscards— هذا عدد من الإطارات الصالحة التي تم تلقيها، والتي يتم التخلص منها بواسطة عملية إعادة توجيه المحول. هذا هو نفس العداد مثل حقل In-Discard في المخرجات من أمر العرض ماك. أنت ترى هذا عندما يستلم أنت حركة مرور على شنطة ل VLAN خاص بينما المفتاح لا يتلقى أي آخر ميناء على أن VLAN. أنت أيضا ترى هذا العداد يتزايد عندما الغاية علمت عنوان من الربط على الميناء الربط يكون إستلمت على، أو عندما ميناء يكون شكلت كشنطة وأن شنطة يحجب ل VLANs.RxUnderSizePkts— إجمالي عدد الحزم المستلمة التي يقل طولها عن 64 ثمانية، والتي تستثني وحدات بت الإطارات، ولكنها تتضمن أنظمة ثمانية FCS، وتكون خلاف ذلك مكونة بشكل جيد. هذا العداد هو نفسه كحقل UnderSize في الإخراج من الأمر show port. تحقق من الجهاز الذي يرسل هذه الإطارات. RxOversizePkts— إجمالي عدد الحزم المستلمة التي تكون أطول من 1518 ثمانية، والتي تستثني وحدات بت الإطارات، ولكنها تتضمن أنظمة ثمانية FCS، وتكون خلاف ذلك جيدة التشكيل. تحقق من الجهاز المتصل بهذا المنفذ. يمكن أن يزيد هذا العداد عندما يكون للجهاز المرفق بالمنفذ عملية كبسلة ISL ممكنة، ولا يكون المنفذ نفسه متاحا. ويتزايد هذا العداد أيضا إذا قمت باستقبال إطارات ضخمة دون تكوين دعم jumbo على المنفذ. dot3StatsAlignErrors— العدد الإجمالي للحزم المستلمة التي لها طول، والتي تستثني وحدات بت الإطارات، ولكنها تتضمن ثمانية FCS، من بين 64 و 1518 ثمانية، شاملة، ولكن لا تنتهي بعدد زوجي من الثمانيات ولها FCS سيء. هذا هو نفس العداد مثل حقل Align-Err في الإخراج من الأمر show port. تشير هذه الأخطاء عادة إلى مشكلة فعلية، على سبيل المثال، منفذ سيء، أو بطاقة واجهة شبكة (NIC) سيئة، ولكن يمكن أيضا أن تشير إلى عدم تطابق مزدوج. عند توصيل الكبل بالمنفذ لأول مرة، يمكن أن تحدث بعض هذه الأخطاء. وأيضا، إذا كان هناك موزع

متصل بالمنفذ، فقد تسبب التصادمات بين الأجهزة الأخرى على الموزع في حدوث هذه الأخطاء. RxTotalDrop- يتضمن هذا العداد مجموعة من هذه العدادات: عدد الحزم السيئة بسبب خطأ CRC حدث خطأ في تشفير أو تسلسل. عدد حالات السقوط الناتجة عن منطوق حظر الألوان (CBL) عدد مثيلات التضمين غير الصحيح عدد عمليات إسقاط قمع البث عدد عمليات الإسقاط لأن طول الحزمة أقل من 64 أو أكبر من 1518 بايتشير CBL إلى حالة الشجرة المتفرعة لشبكة VLAN معينة (اللون) على المنفذ المعنى. إن يكون الميناء في شجرة يجسر - دولة حظر ل VLAN خاص، هو عادي أن يسقط ربط يستلم على أن ميناء ل أن VLAN.

11. تحقق من زيادة الأخطاء. أصدرت أيضا، العرض **logging buffer 1023** أمر، كما هو موضح في خطوة 3، أي **syslog any of this** خطأ أن يقع على ميناء. تسبب بعض الأخطاء في إعادة تعيين الوحدة النمطية بواسطة البرامج الثابتة من أجل الاسترداد. تم إدخال هذا الأمر في الإصدار 5.5(12) و 6.3(4) و x.7.

```
esc-6509-c (enable) show intcounters 6/1
MasterInt      : 0
PbUnderflow    : 0
Parity         : 0
InternalParity : 0
PacketCRC      : 0
MdtifErr       : 0
CpuiifErr      : 0
Pnc1Chksum     : 0
```

قم بإصدار الأمر **show log** للحصول على محفوظات عمليات إعادة ضبط الوحدة النمطية.

```
esc-6509-c (enable) show log 6
```

```
:Module 6 Log
```

```
Reset Count: 73
```

```
Reset History: Sun Oct 13 2002, 15:51:18
```

```
Sun Oct 13 2002, 08:44:51
```

```
Sat Oct 12 2002, 22:48:11
```

```
Fri Oct 11 2002, 23:47:30
```

12. يمكن استخدام الإخراج من **show spantree [vlan]** أو **show spantree [mod/port]** للتحقق من أن المنفذ هو أو . إذا كان المنفذ في حالة ، فإنه لا يرسل حركة مرور على ذلك الرابط.

```
esc-6509-c (enable) show spantree 175
VLAN 175
+Spanning tree mode PVST
Spanning tree type ieee
Spanning tree enabled
```

```
Designated Root 00-30-94-93-e5-80
```

```
Designated Root Priority 1
```

```
Designated Root Cost 76
```

```
Designated Root Port 6/1
```

```
Root Max Age 20 sec Hello Time 2 sec Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID MAC ADDR 00-d0-02-ea-1c-ae
```

```
Bridge ID Priority 32768
```

```
Bridge Max Age 20 sec Hello Time 2 sec Forward Delay 15 sec
```

Port	Vlan	Port-State	Cost	Prio	Portfast	Channel_id
forwarding	4	32 disabled	0	175		3/1
forwarding	19	32 disabled	0	175		6/1
blocking	100	32 disabled	0	175		6/2
forwarding	4	32 enabled	0	175		16/1

13. قم بإصدار الأمر **show test <module>** للتحقق من نتائج اختبار التشخيص عبر الإنترنت الذي تم إجراؤه في وقت تمهيد المحول أو عند إعادة تعيين وحدة نمطية. يمكن استخدام نتائج هذه الاختبارات لتحديد ما إذا تم

الكشف عن فشل مكون جهاز على الوحدة النمطية. من المهم تعيين وضع التشخيص على الإكمال، وإلا سيتم تخطي كل اختبارات التشخيص أو بعضها. إذا حدث فشل في مكون جهاز بين الآن وآخر محول أو إعادة تعيين وحدة نمطية، فيجب تشغيل التشخيصات مرة أخرى من خلال إعادة تعيين محول أو وحدة نمطية لاكتشاف

- show logging buffer 1023
- <show cam dynamic <module#/port
- <show trunk <module#/port
- <show spantree <module#/port
- عرض تفاصيل <module#/port> المجاور ل CDP كرر هذه الأوامر الثلاثة ثلاث مرات لمراقبة زيادات العداد، الخطوات من 8 إلى 10 فقط.
- <show port <module#/port
- <show mac <module#/port
- <show counters <module#/port
- إظهار عدادات <module#/port> (مقدمة في CatOS الإصدار 5.5(12) و 6.3(4) و 7.show log.x.)
- <#<module

• اكمال اختبار المجموعة إعادة ضبط <#module> إظهار الاختبار <#module>

هذا قائمة الأوامر الإضافية، والتي يمكن تجميعها قبل فتح حالة مع دعم Cisco التقني لمزيد من استكشاف الأخطاء وإصلاحها بواسطة مهندسي TAC أو مهندسي التطوير. هذه الأوامر هي أوامر مخفية ويجب إستخدامها تماما كما هو موضح لاستكشاف أخطاء الوحدة النمطية WS-X6348 وإصلاحها بواسطة مهندسي TAC. يمكنك بدلا من ذلك توفير هذه الأوامر بناء على طلب مهندس TAC الذي يعالج الحالة.

- <show asicreg <module#/port> قارن أخطاء القمة
- إظهار مؤشرات <module#/port> الرئيسية
- show asicreg <module#/port>maximum all
- <show asicreg <module#/port> عدادات أخطاء الملف
- إظهار مؤشرات <module#/port> ملف
- show asicreg <module#/port>coil 129
- show asicreg <module#/port>coil all
- show asicreg <module#/port>mii_phy all
- هذه حاليا من CatOS الإصدار 6.3(8) والإصدارات الأحدث. راجع معرف تصحيح الأخطاء من [Cisco CSCdz26435](https://www.cisco.com/cisco/docs/switches/638/CSCdz26435.html) (العملاء المسجلون فقط) للحصول على مزيد من المعلومات.
- <show ltl <module#/port
- <#show cbl <module

معلومات ذات صلة

- [يتجرى مادة حفازة sery 6000/6500 مفتاح يركض CatOS على المشرف محرك و cisco ios على ال MSFC](#)
- [أستكشاف أخطاء الأجهزة والمشكلات ذات الصلة وإصلاحها على MSFC و MSFC2 و MSFC2a](#)
- [صفحات دعم منتجات شبكة LAN](#)
- [صفحة دعم تحويل شبكة LAN](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچي ف ني مدخت سمل معد و ت م مي دقت لة يرش بل او
امك ة قيق د نوك ت نل ةللأل ة مچرت ل ضف أن ة ظحال م يچري . ة صاغل م هت غل ب
Cisco ي لخت . فرت م مچرت م ا م دقي ي تل ة ي فارت حال ة مچرت ل عم ل ا حل او
ى ل ا مءاد عوچر ل اب ي صؤت و ت ا مچرت ل هذه ة ق د ن ع اه تي ل وئ س م
Systems (رفو تم ط بارل ا) ي ل صأل ا ي زي ل چ ن إل ا دن تسمل ا