

# تال د ب م ي ل ع ة ع ئ ا ش ل ا CatOS ء ا ط خ أ ل ئ ا س ر Catalyst 6500/6000 Series Switches

## المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[رسائل الخطأ على محولات Catalyst 6500/6000 Series Switches](#)

[CDP-4-NVLANMISMATCH%: تم الكشف عن عدم تطابق شبكة VLAN الأصلية على المنفذ \[dec\]/\[dec\]](#)

[DTP-1-ILGLCFG: تكوين غير قانوني \(قيد التشغيل، \[isl-on، dot1q\] على المنفذ \[mod/port\]\)](#)

[IP-3-UDP SOCKOVFL%: تجاوز سعة مأخذ UDP](#)

[EC-SP-5-L3DONTBNL1%: تم إيقاف \(mod/port\) TE مؤقتاً: لم يتم تمكين PAgP على المنفذ البعيد](#)

[IP-3-UDP BADCKSUM:UDP Bad Checksum%](#)

[Kernel-5-unalignaccess%: تم إجراء تصحيح المحاذاة](#)

[MCAST-4-RX JNRANGE:IGMP%: تقرير RCVD في النطاق](#)

[MCAST-2-IGMP FALLBACK:IGMP%: تم التشغيل في وضع التراجع](#)

[MGMT-4-OUTOFNVRAM%: خارج مساحة \[dec\]، \[dec\]، \[dec\]، \[dec\] \(NVRAM: \[dec\]\)](#)

[لا يمكن تمكين تكوين وضع النص إذا تم مسح تكوين قائمة التحكم في الوصول \(ACL\) من ذاكرة NVRAM](#)

[MGMT-5-LOGIN FAILED: فشل المستخدم في تسجيل الدخول من وحدة التحكم](#)

[PAgP-5-PortFromstp / %: PAgP-5-PortTOSTP%](#)

[SPANTREE-3-PORTDEL FAILNOTFOUND%](#)

[SYS-1-CFG RESTORE:\[chars%\]: تم إستعادة الكتلة من النسخة الاحتياطية](#)

[SYS-1-SYS OVERPwrrtng%: النظام يستهلك طاقة أكثر من تقسيم مصدر الطاقة](#)

[SYS-1-MOD DCPWRMISMATCH%: تم الكشف عن فشل في طاقة التيار المباشر \[num\] ل DC أثناء الاقتراع](#)

[SYS-1-MOD SEQMISMATCH%: عدم تطابق تسلسل BUS ASIC حدث على الوحدة النمطية](#)

[SYS-3-EOBC CHANNELREINIT%](#)

[SYS-3-SYS MEMERR:\[chars%\]: أثناء وجود \[chars\] العنوان \[0x\[hex\]](#)

[SYS-3-SYS LCPERR3: الوحدة النمطية \[dec\] \(\[dec\] time \[dec\] Stuck \[dec\] Port \[dec\] Coil \[dec\]: \[dec\] واجب واجب](#)

[واجب واجب؛ \[dec\] واجب واجب \(عدم\)](#)

[SYS-3-SYS LCPERR3:Module \[dec\]: Pinnacle #\[dec\]، Frame with Bad Packet CRC Error%](#)

[\[\(PI CI S PKTCRC ERR - 0xC7\) = \[dec\]](#)

[:SYS-4-Supervisor ERR%](#)

[SYS-4-P2 WARN: 1%: حركة مرور غير صحيحة من عنوان مصدر البث المتعدد](#)

[SYS-4-Port ERR:Port 15/1 rxTotalDrop%](#)

[:SYS-4-MODHPRESET%](#)

[SYS-4-NVLOG:Syndiags%: خطأ مزامنة Bus ASIC](#)

[:SYS-4-Port GBICBADEEPROM: / %:SYS-4-Port GBICNOTSUPP](#)

[SYS-4-SYS LCPERR4: وحدة نمطية \[dec\]: خطأ في تماثل \[dec\] PB Pinnacle #\[dec\]](#)

[SYS-5-SYS\\_LCPERR5:Module٪](#)  
[SYS-4-NVLOG:CONVERT POST SAC CiscoMIB:Nvram block](#)  
[SecurityRx بواسطة \[dec٪:Module \[SYS-6-CFG CHG:Module \[dec٪](#)  
[InBandPingProcessFailure:عدم إستجابة Module x عبر النطاق الداخلي](#)  
[مجموعة فهرس ميزات غير صالحة للوحدة النمطية](#)  
[Pinnacle مزامنة](#)  
[RxSBIF\\_SEQ\\_NUM\\_ERROR:slot=x](#)  
[lyra ft par err intr hdlr خطأ LKUPRAM في سجل NVRAM](#)  
[Kernel-1-CreateProcessFailed](#)  
[PI CI S CBL DROP REG](#)  
[معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يزود هذا وثيقة شرح موجز من مشترك syslog ورسائل خطأ أن أنت ترى على مادة حفازة 6000/6500 sery مفتاح أن يركز مادة حفازة (CatOS) (os) برمجية.

أستخدم أداة فك تشفير رسائل الخطأ (العملاء المسجلون فقط) إذا كانت لديك رسالة خطأ لا تظهر في هذا المستند. توفر هذه الأداة معنى رسائل الخطأ التي يقوم برنامج Cisco IOS<sup>®</sup> وبرنامج CatOS بتوليدها.

**ملاحظة:** يمكن أن يختلف التنسيق الدقيق لنمط syslog ورسائل الخطأ التي يصفها هذا المستند إختلافا طفيفا. يعتمد الإختلاف على البرنامج إطلاق أن أنت تشغله على المفتاح مشرف محرك.

**ملاحظة:** توصي Cisco بهذا الحد الأدنى لتكوين التسجيل على محولات Catalyst 6500/6000 Series Switches:

- قم بإصدار الأمر **set time** لتعيين التاريخ والوقت على المحول. أو قم بتكوين المحول لاستخدام بروتوكول وقت الشبكة (NTP) للحصول على التاريخ والوقت من خادم NTP.
- تأكد من تمكين الطوابع الزمنية للتسجيل والتسجيل، وهو الإعداد الافتراضي.
- شكلت المفتاح أن يدون إلى syslog نادل، إن أمكن.

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

### الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

## رسائل الخطأ على محولات Catalyst 6500/6000 Series Switches

الرسائل في هذا قسم عادي خطأ رسالة أن أنت ترى على مادة حفازة 6000/6500 sery مفتاح أن يركض CatOS.

## CDP-4-NVLANMISMATCH: تم الكشف عن عدم تطابق شبكة VLAN الأصلية على المنفذ [dec]/[dec]

### المشكلة

يقوم المحول بإنشاء رسائل CDP-4-NVLANMISMATCH syslog المتكررة.

### الوصف

ييدي هذا مثال الوحدة طرفية للتحكم أن أنت ترى عندما هذا خطأ رسالة يقع على المفتاح:

```
:Jan 11 08:50:40 EST -05:00 %CDP-4-NVLANMISMATCH 2002
Native vlan mismatch detected on port 4/1
:Jan 11 02:02:45 %CDP-4-NVLANMISMATCH 2002
Native vlan mismatch detected on port 1/1
```

يقوم المحول بإنشاء هذه الرسالة كلما تم توصيل منفذ المحول ماديا بمحول أو موجه آخر. يظهر هذا رسالة على المفتاح لأن ال يشكل VLAN أهلي طبيعي على الميناء مختلف من ال VLAN أهلي طبيعي على ال يربط مفتاح/مسحاح تحديد ميناء.

يمكن أن يستلم ميناء شنتة أن أنت تشكل مع IEEE 802.1Q بطاقة على حد سواء حركة مرور tagged و untagged. افتراضيا، يرسل المفتاح untagged حركة مرور مع ال VLAN أهلي طبيعي أن يكون شكلت للميناء. إن يتلقى ربط VLAN id أن يكون ال نفسه بما أن الميناء أهلي طبيعي VLAN id، المفتاح يث الربط untagged. وإلا، يرسل المفتاح الربط مع بطاقة.

ضمنت أن ال VLAN أهلي طبيعي ل 802.1Q شنتة ال نفس على كلا نهاية من الشنتة خطوة. إن يختلف ال VLAN أهلي طبيعي على واحد نهاية من الشنتة من ال VLAN أهلي طبيعي على الآخر نهاية، الحركة مرور من ال VLANs أهلي طبيعي على كلا جانب يستطيع لا يث بشكل صحيح على الشنتة. قد تعني هذه المشكلة بعض مشاكل الاتصال في الشبكة.

أصدرت العرض شنتة **mod/ميناء** أمر in order to دقت ال VLAN أهلي طبيعي أن يكون شكلت على مفتاحك. في هذا أمر، **mod/port** الشنتة ميناء. هنا عينة مخرجات:

```
Console> (enable) show trunk 5/24
Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
-----
          desirable     dot1q          not-trunking 1           5/24

Port      Vlans allowed on trunk
-----
          1-1005        5/24

Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
          1            5/24

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
          5/24
```

(Console> (enable

أصدرت المجموعة **vlan vlan\_id mod/port** أمر in order to غيرت ال VLAN أهلي طبيعي أن يكون شكلت على

الشنطة ميناء. في هذا أمر، `mod/port` الشنطة ميناء.

**ملاحظة:** رسالة خطأ `CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH` "syslog" هي إشارة إلى عدم تطابق أصلي لشبكة VLAN في محولات Catalyst التي تعمل ببرنامج Cisco IOS Software.

**ملاحظة:** إذا كانت المحولات متصلة باستخدام المنافذ غير المتصلة، فتأكد من تكوين المنافذ لتكون في شبكة VLAN نفسها. إن لا يكون الميناء في ال نفسه VLAN، أنت تحصل الخطأ رسالة `CDP-4-NVLANMISMATCH` : VLAN ] .[num

## [DTP-1-ILGLCFG: تكوين غير قانوني \(قيد التشغيل، isl-on، dot1q\) على المنفذ \[mod/port\]](#)

### [المشكلة](#)

يلد المفتاح `DTP-1-ILGLCFG` : config (isl-on dot1q ) [mod/port] خطأ.

### [الوصف](#)

يمكن أن تظهر هذه الرسالة إذا قمت بضبط كلا جانبي خط الاتصال على ، ولكن أنواع التضمين (isl، dot1q) غير متطابقة. إذا قمت بتعيين أوضاع خط الاتصال إلى فيه، فإن خط الاتصال لا يظهر بسبب هذا التكوين الخاطئ. فحست الإنتاج من العرض شنطة أمر على كلا طرفي in order to تحريت. تأكد من أن أنواع التضمين هي نفسها.

## [IP-3-UDP\\_SOCKETOVFL: تجاوز سعة مأخذ UDP](#)

### [المشكلة](#)

يقوم المحول بإنشاء رسائل syslog الدورية `IP-3-UDP_SOCKETOVFL:UDP` لتجاوز .

### [الوصف](#)

يوضح هذا المثال إخراج وحدة التحكم الذي تراه عند حدوث هذا الخطأ:

**ملاحظة:** يمكن أن يختلف رقم مأخذ التوصيل لبروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP) الذي يعرض البيانات أو أن يكون متماثلاً بشكل متناسق.

```
IP-3-UDP_SOCKETOVFL:UDP socket 2353 overflow%
IP-3-UDP_SOCKETOVFL:UDP socket 2353 overflow%
IP-3-UDP_SOCKETOVFL:UDP socket 2353 overflow%
IP-3-UDP_SOCKETOVFL:UDP socket 2353 overflow%
```

يقوم المحول بإنشاء رسالة syslog هذه عندما يكون المخزن المؤقت الذي يتم تخصيصه للحزم الواردة على المقبس المحدد (منفذ وجهة UDP) ممتلئاً. هذا مصد كامل لأن معدل حركة المرور الموجهة لمأخذ التوصيل مرتفع جداً. على سبيل المثال، يمكن أن يحدث هذا الشرط عندما ترسل محطة إدارة شبكة عدداً كبيراً من استعلامات بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP). عند حدوث تجاوز UDP، حاول تقليل عدد استعلامات SNMP. لتقليل عدد الاستعلامات، قم بزيادة الفاصل الزمني لعملية التحقق في محطة إدارة الشبكة أو تقليل عدد كائنات قاعدة معلومات الإدارة التي تقوم باستطلاع محطة إدارة الشبكة.

في المثالي هذا قسم، استلم المفتاح عدد مفرط من ربط أن كان معدل المفتاح عنوان (أو البث عنوان) مع غاية UDP مقبس 2353. لأن المخزن المؤقت للإدخال لهذا المقبس على المحول ممتلئ، يقوم المحول بإنشاء رسالة syslog. قم بإصدار الأمر `show netstat udp` لعرض عدد المرات التي وصل فيها المحول إلى حالة تجاوز التدفق.

```
Console> (enable) show netstat udp
:udp
incomplete headers 0
bad data length fields 0
bad checksums 0
socket overflows 0
no such ports 110483
(Console> (enable
```

تشير رسائل syslog هذه إلى أن محطة واحدة أو أكثر ترسل كمية كبيرة من حركة مرور UDP إلى المحول على منافذ UDP الوجهة المحددة. إن يلد المفتاح رقم مفرط من هذا رسالة، استعملت شبكة محلل in order to عينت المصدر الحركة مرور. بعد ذلك، قم بتقليل معدل حركة المرور. لأن ال UDP معدل إلى ال cpu من المفتاح، أنت يستطيع استعملت ال يحول محلل أيسر (فسحة بين دعامتين) عمل وعينت المصدر ميناء إلى sc0. الفسحة بين دعامتين يعين القارن داخلي للمشرف محرك. أحلت [مادة حفازة يحول محلل أيسر \(فسحة بين دعامتين\) تشكيل مثال](#) ل كثير معلومة.

**ملاحظة:** لا تعلق بشأن عداد . يعرض هذا العداد عدد حزم UDP التي استلمها المحول والتي كانت موجهة للمنافذ غير الموجودة.

## [%EC-SP-5-L3DONTBNDL1: تم إيقاف \(TE \(mod/port\) مؤقتاً: لم يتم تمكين PAgP على المنفذ البعيد](#)

### [المشكلة](#)

يقوم المحول بإنشاء PAgP EC-SP-5-L3DONTBNDL1: TE(mod/port)SUSPENDED: رسالة خطأ .

### [الوصف](#)

يقع هذا خطأ رسالة بشكل عام عندما أيسر تراكم بروتوكول (PAgP) مكنت على الطبقة 3 (L3) قارن، غير أن الشريك ميناء لا يمكن ل PAgP. فيما يلي مثال:

```
.EC-SP-5-L3DONTBNDL1: Te(mod/port)suspended: PAgP not enabled on the remote port%
.EC-SP-5-L3DONTBNDL1: Te(mod/port)suspended: PAgP not enabled on the remote port%
.EC-SP-5-L3DONTBNDL1: Te(mod/port)suspended: PAgP not enabled on the remote port%
```

تحدث رسالة الخطأ على الأرجح بسبب مشاكل التكوين، ولكن يمكن أيضاً أن تكون نتيجة لمشكلات في الأجهزة/الكابلات. تأكد من أن التكوين متوافق مع دليل التكوين. إذا استمر الخطأ، فعليك استكشاف أخطاء الكابلات والأجهزة وإصلاحها. لاستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها، جرب الأساليب التالية:

- قم بإعادة بيع محول واجهة جيغابت (GBIC).
- استبدل GBIC.
- اختبر الجهاز باستخدام بطاقة خط مختلفة.

## [%IP-3-UDP\\_BADCKSUM:UDP Bad Checksum](#)

### [المشكلة](#)

يقوم المحول بإنشاء رسائل syslog الدورية IP-3-UDP\_SOCKOVFL:UDP لتجاوز .

### [الوصف](#)

يوضح هذا المثال إخراج وحدة التحكم الذي تراه عند حدوث هذا الخطأ:

**ملاحظة:** يمكن أن يختلف رقم مأخذ توصيل UDP الذي يعرض أو أن يكون متماثلاً بشكل متناسق.

```
IP-3-UDP_BADCKSUM:UDP bad checksum%
```

يقوم المحول بإنشاء رسالة syslog هذه عندما يكتشف المحول المجموع الاختباري غير صحيح على مخطط بيانات UDP، مثل حزم SNMP. يحمل رأس مخطط بيانات UDP المجموع الاختباري الذي يفحصه جهاز الشبكة المتلقي للتحقق من أن مخطط البيانات أصبح تالفاً أثناء النقل. إذا لم يتطابق المجموع الاختباري المستلم مع قيمة المجموع الاختباري في الرأس، يقوم الجهاز بإسقاط مخطط البيانات وتسجيل رسالة خطأ. قم بإصدار الأمر `show netstat udp` لعرض عدد المرات التي كشف فيها المحول عن مخطط بيانات المجموع الاختباري مع حدوث خطأ.

```
Console> (enable) show netstat udp
:udp
incomplete headers 0
bad data length fields 0
bad checksums 0
socket overflows 0
no such ports 110483
(Console> (enable
```

هذه الرسالة إعلامية فقط. يرسل جهاز شبكة ربط سبب الخطأ رسالة. أستخدم محلل شبكة لتحديد مصدر حركة المرور. لأن ال UDP معد ل إلى ال cpu من المفتاح، أنت تستطيع استعملت الفسحة بين دعامتين عمل وعينت المصدر ميناء إلى sc0. الفسحة بين دعامتين يعين القارن داخلي للمشرف محرك. أحلت [مادة حفازة بحول](#) [محلل أيسر \(فسحة بين دعامتين\) تشكيل مثال](#) ل كثير معلومة.

**ملاحظة:** لا تقلق بشأن عداد . يعرض هذا العداد عدد حزم UDP التي استلمها المحول والتي كانت موجهة للمنافذ غير الموجودة.

## [Kernel-5-unalignaccess%:تم إجراء تصحيح المحاذاة](#)

### [المشكلة](#)

يقوم المحول بإنشاء `KERNEL-5-UNALIGNACCESS` : لرسائل syslog .

### [الوصف](#)

ييدي هذا مثال ال syslog إنتاج أن أنت ترى عندما هذا خطأ يقع:

```
KERNEL-5-UNALIGNACCESS:Alignment correction made at 0x80056B3C reading 0x81B82F36%
KERNEL-5-UNALIGNACCESS:Alignment correction made at 0x80056B88 reading 0x81B82F36%
KERNEL-5-UNALIGNACCESS:Alignment correction made at 0x80056B3C reading 0x81BF1DB6%
KERNEL-5-UNALIGNACCESS:Alignment correction made at 0x80056B88 reading 0x81BF1DB6%
```

تشير رسائل syslog هذه إلى أن وحدة المعالجة المركزية (CPU) للمحول كشفت عن خطأ في المحاذاة وقامت بتصحيحه أثناء محاولة الوصول إلى البيانات في DRAM. هذه الرسائل إعلامية فقط. لا تشير الرسائل إلى مشكلة في المحول ولا تؤثر على أداء النظام.

في بعض الحالات، ترى عدد مفرط من هذه الرسائل. على سبيل المثال، يمكن أن تغرق هذه الرسائل ملف سجل خادم syslog أو وحدة تحكم المحول لديك. إذا استلمت زيادة في الرسائل، فاعتبر ترقية برنامج المحول إلى أحدث إصدار صيانة لقطاع إصدار البرنامج الخاص بك. أو قم بإصدار الأمر `set logging level kernel 4` الافتراضي لتعديل مستوى التسجيل لمنشأة kernel إلى 4 أو أقل.

إذا قمت بالترقية إلى أحدث إصدار صيانة ولكن لا تزال تتلقى رسائل syslog هذه، فعليك إنشاء طلب خدمة باستخدام [دعم Cisco التقني](#).

## [MCAST-4-RX\\_JNRANGE:IGMP%: تقرير RCVD في النطاق](#)

### [المشكلة](#)

يقوم المحول بإنشاء رسائل .

### [الوصف](#)

ييدي هذا مثال ال syslog إنتاج أن أنت ترى عندما هذا خطأ يقع:

```
MCAST-4-RX_JNRANGE:IGMP: Rcvd Report in the range 01-00-5e-00-00-xx%
```

يعد RCVD رسالة syslog إعلامياً فقط. يقوم المحول بإنشاء هذه الرسالة عند إستلام حزم تقارير بروتوكول إدارة مجموعة الإنترنت (IGMP) باستخدام عنوان MAC للث المتعدد الذي يبدأ ب 5e-00-00-xx-00-01. هذا طبقة 2 (L2) مدى العنوان يماثل L3 multicast عنوان مدى بين 224.0.0.0 و 224.0.0.255. يتم حجز هذه العناوين لاستخدام بروتوكولات التوجيه وبروتوكولات اكتشاف المخطط أو بروتوكولات الصيانة منخفضة المستوى الأخرى. وتتضمن أمثلة هذه البروتوكولات اكتشاف العبارة وإعداد تقارير عضوية المجموعة.

أستخدم أداة التقاط الحزم مثل sniffer ومرشح على رسائل IGMP لاستكشاف أخطاء هذه المشكلة وإصلاحها. in addition، أنت تستطيع استعملت المادة حفازة فسحة بين دعامتين عمل in order to نسخت ربط من ميناء أن أنت تشك يستلم هذا رسالة من شبكة أداة. لمنع هذه الرسائل، قم بإصدار الأمر `set logging level mcast 2 default`. يقوم هذا الأمر بتغيير مستوى تسجيل رسائل البث المتعدد إلى 2.

استعملت الميناء أن العرض multicast مسحاج تخديد ييدي أمر و/أو أي وصلات إلى لب الشبكة بما أن الفسحة بين دعامتين مصدر ميناء. في الحالة أن هذا ميناء شنتطة ميناء، أيضا شكلت الفسحة بين دعامتين غاية ميناء كشنطة ميناء. أصدرت العرض شنتطة أمر in order to دقت أن الميناء يكون شنتطة ميناء.

## [MCAST-2-IGMP\\_FALLBACK:IGMP%: يتم التشغيل في وضع التراجع](#)

### [المشكلة](#)

يعرض المحول الذي تم تمكين التطفل على بروتوكول IGMP MCAST-2-IGMP\_FALLBACK:IGMP : رسالة خطأ .

### [الوصف](#)

ييدي هذا مثال ال syslog إنتاج أن أنت ترى عندما هذا خطأ يقع:

```
MCAST-2-IGMP_ADDRAL:IGMP: Address Aliasing for 01-00-5e-00-00-01%
```

```
MCAST-2-IGMP_FALLBACK:IGMP: Running in FALL BACK mode%
```

يلد المفتاح هذا syslog رسالة عندما المفتاح يستلم مفرط multicast حركة مرور أن يكون معد ل ل multicast address {upper} في ال 5e-00-00-xx-00-01 مدى. لا يدعم إستطلاع بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) تدفقات البث المتعدد إلى العناوين الموجودة في نطاق عنوان MAC هذا. هذا النقص في الدعم يرجع إلى إستخدام عناوين MAC في هذا النطاق أيضا لحركة مرور تحكم IGMP، مثل الأوراق والوصلات والاستعلامات العامة. في المثالي هذا قسم، يستلم المفتاح مقدار مفرط الحركة مرور مع الغاية {01-00-5e-00-} upper}mac address 00-01. يشير هذا الرسالة إلى أن معالج إدارة الشبكة (NMP) يكتشف تدفق بيانات البث المتعدد الذي قام بتعطيل منطوق الهروب لإعادة توجيه البروتوكول. تمت إضافة الدفق إلى أحد عناوين البث المتعدد الخاصة التالية:

عندما يكشف المفتاح معدل عالي من هذا حركة مرور، المفتاح توقف يتطفل ربط مع ال يعين غابة {upper}mac address لفترة قصيرة من الوقت. يسمى هذا التجمد الوضع الاحتياطي. بعد ذلك، يبدأ المفتاح يتطفل ثانية، أي يكون دعوات أسلوب عادي. يلد المفتاح ال syslog رسالة أن هذا قسم يصف عندما المفتاح يركض في احتياطي أسلوب.

اتبع أحد النهجين من أجل اكتشاف المحول الذي يولد حركة مرور البيانات إلى 01-00-01-00-5e:

- أصدرت المجموعة فسحة بين دعامتين `sc0 mod/port` أمر `in order to` راقبت ال `sc0` ميناء وأرسلت الحركة مرور إلى sniffer. الفسحة بين دعامتين يبدي كل حركة مرور أن يكون وجهت إلى ال `cpu` من المفتاح. ملاحظة: تتم إعادة توجيه حركة مرور البيانات إلى عناوين MAC هذه إلى وحدة المعالجة المركزية فقط عندما لا يكون المحول في الوضع الاحتياطي. عندما يكون المحول في الوضع الاحتياطي، فإن المحول لا يسمح للحزم بالانتقال إلى وحدة المعالجة المركزية لتجنب طوفان حركة المرور.
- إن يركض أنت برمجية صيغة 6.3(10)، 7.4(3)، أو متأخر، هناك إضافي syslog رسالة أن يخبرك المصدر المخالف {upper}mac address، مصدر ميناء، ومصدر عنوان. أحلت هذا syslog رسالة، أي يبدو مماثل إلى هذا:

```
:Jan 24 04:07:43 %MCAST-2-IGMP_ADDRAL:IGMP 2003
Address Aliasing for 224.0.0.1
:Jan 24 04:07:43 %MCAST-2-IGMP_FALLBACK:IGMP 2003
Running in FALL BACK mode
:Jan 24 04:07:43 %MCAST-2-IGMP_ADDRALDETAILS:IGMP 2003
Multicast address aliasing: From 00-00-0c-11-22-33
(on 1/2 to 01-00-5e-00-00-01 (224.0.0.1 (3.3.3.3))
```

الحل أن يعزل المضيف أن يلد هذا نوع من multicast حركة مرور. تحقق من العنوان الذي سيتم الحصول على اسم مستعار. حاول عدم استخدام هذا العنوان لموجز بيانات البث المتعدد. في رسالة syslog، أنت تستطيع وجدت الموقع من المضيف `in order to` اكتشفت لما المضيف يرسل هذا حركة مرور. في هذا المثال، يكون موقع المضيف هو 3.3.33.

[%MGMT-4-OUTOFNVRAM: خارج مساحة \[dec\],\[dec\],\[dec\],\[dec\]:NVRAM:](#)

## المشكلة

يقوم المحول بإنشاء رسائل `MGMT-4-OUTOFNVRAM` syslog : `NVRAM` الفضائية.

## الوصف

سترى رسالة مماثلة لهذا عند نفاذ مساحة ذاكرة `NVRAM` على النظام:

```
(MGMT-4-OUTOFNVRAM:Out of NVRAM space: (62,39204,524288,24976%
```

تشير هذه الرسالة إلى فشل عملية كتابة `NVRAM` بسبب نقص المساحة. تشير [dec] الأربعة التي تظهر بين قوسين إلى:

- الأول [dec]— كتلة التكوين التي تم كتابتها إلى ذاكرة `NVRAM`
- الثانية [dec]- حجم التكوين الذي تم كتابته إلى ذاكرة `NVRAM`
- ثالثا [ديسمبر] - إجمالي حجم `NVRAM` في النظام
- رابعا [ديسمبر]- مقدار مساحة `NVRAM` المتاحة

الحل البديل هو تغيير تكوين النظام من الوضع الثنائي الافتراضي إلى الوضع النصي. يمكنك استخدام وضع النص إذا كان التكوين أكبر من اللازم للتخزين بتنسيق ثنائي في ذاكرة `NVRAM`. لا يقوم الأسلوب المستند إلى النص بكتابة تغييرات التكوين على ذاكرة `NVRAM` بينما تقوم بكتابة التغييرات. وبدلا من ذلك، تقوم هذه الطريقة بتخزين التغييرات في `DRAM` حتى تقوم بإصدار الأمر `write memory` من سطر الأوامر. راجع قسم [إعداد وضع تكوين الملف النصي](#)



في المستند [يعمل مع نظام ملف Flash](#) للحصول على تعليمات التكوين التالية.

ملاحظة: يتم فقط حذف تكوين قائمة التحكم في الوصول إلى الأمان (ACL) جودة الخدمة والتكوين المرتبط بالوحدة النمطية عند استخدام وضع النص. يتم حفظ باقي التكوين في ذاكرة NVRAM بتنسيق ثنائي، كما هو الحال سابقاً.

## [لا يمكن تمكين تكوين وضع النص إذا تم مسح تكوين قائمة التحكم في الوصول \(ACL\) من ذاكرة NVRAM](#)

### [المشكلة](#)

يقوم المحول بإنشاء في النص (ACL) رسالة خطأ NVRAM.

### [الوصف](#)

يقوم المحول بإنشاء هذه الرسالة أثناء محاولة التغيير من تكوين وضع ثنائي إلى تكوين وضع نص في وقت لا يتم فيه حفظ تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL) الحالي الملتزم في ذاكرة NVRAM.

في معظم الحالات، يمكنك إصدار الأمر [set config acl nvram](#) لحل هذه المشكلة. يقوم الأمر بنسخ تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL) الحالي الملتزم به من DRAM مرة أخرى إلى NVRAM.

## [MGMT-5-LOGIN\\_FAILED: فشل المستخدم في تسجيل الدخول من وحدة التحكم](#)

### [المشكلة](#)

يقوم المحول بإنشاء MGMT-5-LOGIN\_FAILED: أخطاء .

### [الوصف](#)

قد تشير هذه الرسالة إلى مشكلة في الخادم الطرفي الذي يتصل بمنفذ وحدة التحكم في المحول. عندما تكون وحدة تحكم المحول متصلة بخط غير متزامن لخادم طرفي وتقوم بتنفيذ إعادة ضبط ناعمة على المحول، تتدفق النفايات (الحروف العشوائية) عبر الشاشة لعدة دقائق. إذا تم تمكين TACACS على المحول، يمكن تحويل عدة دقائق إلى عدة أيام كمخازن TACACS ومعالجة القمامة قطعة قطعة. ال workaround أن يصدر ال ما من exec أمر على ال async خط أن يربط المفتاح إلى.

ملاحظة: حتى بعد إصدار أمر no exec، تستمر الرسائل حتى يتم مسح المخزن المؤقت.

## [PAGP-5-PortFromstp / %PAGP-5-PortToSTP%](#)

### [المشكلة](#)

يقوم المحول بإنشاء رسائل PAGP-5-portFROMSTP و syslog PAGP-5-portTOSTP.

### [الوصف](#)

ييدي هذا مثال الوحدة طرفية للتحكم إنتاج أن أنت ترى عندما المفتاح يلد هذا syslog رسالة:

```
PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/3 left bridge port 3/3%
PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/3 joined bridge port 3/3%
```

يقوم مرفق تسجيل PAgP بالإعلام عن الأحداث التي تتضمن PAgP. أنت تستعمل PAgP أن يفاوض EtherChannel خطوة بين مفتاح. يقوم المحول بإنشاء رسالة syslog PAg-5-PortFROMSTP عند فقد ارتباط على منفذ محول. يقوم المحول بإنشاء رسالة syslog PAg-5-PortTOSTP عند اكتشاف ارتباط على منفذ محول. هذه syslog عادية، رسائل إعلامية تشير إلى إضافة أو إزالة منفذ من الشجرة المتفرعة.

**ملاحظة:** تمكين التوجيه غير ضروري لظهور هذه الرسائل.

في المثالي هذا قسم، فقد المفتاح أول ربط على ميناء 3/3، أي يزيل الميناء من ال جسر - شجرة. بعد ذلك، اكتشف المحول مرة أخرى الارتباط على المنفذ، الذي أضاف المنفذ مرة أخرى إلى الشجرة المتفرعة.

إذا كنت ترى هذه الرسائل بشكل متكرر لمنفذ معين، فإن الارتباط يرفرف، وهو ما يعني أن الارتباط يفقد ويسترد بشكل مستمر. تحقق من السبب. يتضمن الأسباب النموذجية لرفرفة الارتباط على منفذ محول:

- حالة عدم توافق السرعة/الإرسال ثنائي الإتجاه
- تصادم متأخر
- كبل معيب
- Fault Network Interface Card (NIC) أو آخر نهاية مشكلة محطة
- منفذ المحول المعيب
- سوء تكوين آخر

إذا كنت ترغب في منع رسائل syslog هذه، فعليك إصدار الأمر `set logging level paP 4 default` لتعديل مستوى التسجيل لمنشأة PAgP إلى 4 أو أقل. مستوى التسجيل الافتراضي ل PAgP هو 5.

## [SPANTREE-3-PORTDEL\\_FAILNOTFOUND%](#)

### [المشكلة](#)

يقوم المحول بإنشاء رسائل syslog SPANTREE-3-portDel\_FAILNOTFOUND الدورية.

### [الوصف](#)

يبيد هذا مثال ال syslog إنتاج أن أنت ترى عندما هذا خطأ يقع:

```
(SPANTREE-3-PORTDEL_FAILNOTFOUND:9/5 in vlan 10 not found (PAgP_Group_Rx%
```

تشير رسائل syslog هذه إلى أن PAgP حاول إزالة منفذ من الشجرة المتفرعة لشبكة VLAN المحددة، ولكن المنفذ لم يكن في بنية بيانات الشجرة المتفرعة لشبكة VLAN هذه. بشكل نموذجي، قامت عملية أخرى، مثل بروتوكول التوصليل الديناميكي (DTP)، بإزالة المنفذ من الشجرة المتفرعة بالفعل.

عادة ما تصاحب هذه الرسائل رسائل `PAgP-5-PortFROMSTP%`. تكون الرسائل لأغراض تصحيح الأخطاء. لا تشير الرسائل إلى مشكلة في المحول ولا تؤثر على أداء التحويل. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم تسجيل هذه الرسائل ما لم تقم بتغيير تكوين تسجيل منشأة SPANTREE الافتراضية. مستوى التسجيل الافتراضي ل spantree هو 2.

في بعض الحالات، ترى عدد مفرط من هذه الرسائل. على سبيل المثال، يمكن أن تغرق هذه الرسائل وحدة تحكم المحول لديك. إذا إستلمت زيادة في الرسائل، فاعتبر ترقية برنامج المحول إلى أحدث إصدار صيانة لقطار إصدار البرنامج الخاص بك. في معظم الحالات، تمنع إصدارات البرامج اللاحقة هذه الرسائل.

[\[SYS-1-CFG RESTORE:\[chars% تم إستعادة الكتلة من النسخة الاحتياطية](#)

### [المشكلة](#)

## الوصف

ييدي هذا مثال الوحدة طرفية للتحكم أن أنت ترى عندما هذا خطأ رسالة يقع على المفتاح:

```
Oct 14 14:36:26 %SYS-1-CFG_RESTORE:Global block restored from backup 2005
```

هذه الرسائل إعلامية فقط. تقوم ميزة مراقبة NVRAM، التي تم تقديمها في الإصدار 6.4(x)، بإنشاء هذه الرسائل. تبلغ الرسائل بشكل أساسي عن وجود كتلة تالفة في ذاكرة NVRAM وأنه قد تم إستعادة التكوين من النسخة الاحتياطية. يعد [chars] نوع الكتلة الذي يمكن للمستخدم أو العملية تعديله. يتم إجراء التحقيقات للكتل التالفة في ذاكرة NVRAM بشكل افتراضي. يتم إستعادة أي كتلة تالفة باستخدام النسخة الموجودة في DRAM. لذلك، لا يتم فقد التكوين.

## ٪SYS-1-SYS\_OVERPwrtnng:النظام يستهلك طاقة أكثر من تقييم مصدر الطاقة

### المشكلة

يقوم المحول بإنشاء رسائل syslog الدورية SYS-1-SYS\_OVERPrtnng.

### الوصف

ييدي هذا مثال الوحدة طرفية للتحكم أن أنت ترى عندما يقع هذا خطأ على المفتاح:

```
Oct 13 11:27:11 %SYS-1-SYS_OVERPWRRTNG:System drawing more power than the power supply rating
```

```
Oct 13 11:27:11 %SYS-1-SYS_OVERPWRRTNG:System drawing more power than the power supply rating
```

تشير هذه الرسالة إلى أن النظام يستمد طاقة أكثر من تقييم وحدة إمداد الطاقة. إضاءة مؤشر LED الخاص بإدارة الطاقة بالأحمر. يحدث هذا الشرط فقط عندما يتم تكوين النظام بالكامل وتستخدم محركات المشرف طاقة غير متساوية.

الحل البديل هو إعادة تركيب وحدات التزويد بالطاقة ثم ترقية برنامج Supervisor Engine (محرك المشرف) إلى إصدار يدعم الأجهزة. أحلت ال بيساند جهاز قسم من ال cisco مادة حفازة sery 6500 مفتاح إطلاق بطاقة ل الإصدار مناسب.

## ٪SYS-1-MOD\_DCPWRMISMATCH:تم الكشف عن فشل في طاقة التيار المباشر [num] ل DC أثناء الاقتراع

### المشكلة

يقوم المحول بإنشاء [SYS-1-MOD\_DCPWRMISMATCH:Module[num] رسائل syslog .

### الوصف

ييدي هذا مثال الوحدة طرفية للتحكم أن أنت ترى عندما يقع هذا خطأ على المفتاح:

```
SYS-1-MOD_DCPWRMISMATCH:Module[num]DC power failure detected during polling%
```

يقع هذا رسالة بسبب أي من هذا إصدار:

- بطاقة الخط غير مثبتة بشكل مناسب في الهيكل. أعد تركيب بطاقة الخط.
- فتحة الهيكل معيبة. تحقق من اثناء المسامير. اختبر بطاقة الخط في فتحة مختلفة.
- بطاقة الخط معيبة. اتصل [بدعم Cisco التقني](#).

## [SYS-1-MOD\\_SEQMISMATCH: عدم تطابق تسلسل BUS ASIC حدث على الوحدة النمطية](#)

### المشكلة

على المحولات Catalyst 6000 switches ذات محركات المشرف المكررة (بطاقة ميزة المحول متعدد الطبقات [MSFC] و بطاقة ميزة السياسة [PFC])، يمكن أن يحدث عدم تطابق تسلسل ASIC هذا بالناقل داخل محول:

```
SYS-1-MOD_SEQMISMATCH: Bus ASIC sequence mismatch occurred on module  
([dec] (asic=[dec], srcidx=0x[hex], seq=[dec])
```

### الوصف

ييدي هذا مثال الوحدة طرفية للتحكم أن أنت ترى عندما يقع هذا خطأ على المفتاح:

```
SYS-1-MOD_SEQMISMATCH: Bus ASIC sequence mismatch occurred on module 7%  
(asic=1, srcidx=0x0, seq=0)
```

الخطأ موجود على ناقل بروتوكول تكوين وحدة المحول النمطية (SCP) الذي يتصل بين المشرف و بطاقات الخط. يرسل المشرف نبضة قلب إلى بطاقات الخط، ولا تستجيب بطاقات الخط هذه بشكل مناسب إلى المشرف.

قد تتسبب رسائل الخطأ هذه لأي من هذه الأسباب:

- محرك المشرف مشغول للغاية
  - حلقات تكرار بروتوكول الشجرة الممتدة (STP)
  - تعمل قوائم التحكم في الوصول (ACL) ومعالجات QoS على كبح حركة المرور أو إسقاطها عبر قناة الاتصالات داخل النطاق
  - مشكلات مزامنة Port ASIC أو مشاكل Switch Fabric Module
  - تعطل الأجهزة أو الوحدة النمطية المثبتة بشكل غير صحيح
- وفي بعض الحالات، تتم ملاحظة هذه الرسائل أيضا في بطاقات الخط: WS-X6348-RJ45 و WS-X6516-GBIC.

ليس لهذه الرسالة أي تأثير ويمكن تجاهلها. لحل هذه المشكلة، قم بإعادة تركيب الوحدة بشكل فعلي وأعد إدراجها بشكل ثابت. تكون بطاقات الخط قابلة للتبديل دون إيقاف التشغيل، ويمكنها استخدام نفس الفتحة كالمواقع الأصلية حتى تتطابق جميع المنافذ مع تكوين المشرف.

## [SYS-3-EOBC\\_CHANNELREINIT](#)

### المشكلة

يقوم المحول بإنشاء رسائل syslog SYS-3-EOBC\_CHANNELREINIT.

### الوصف





## SYS-3-SYS\_LCPERR3:Module [dec]: Pinnacle #[dec], Frame with Bad Packet/ [CRC Error (PI CI S PKTCRC ERR - 0xC7) = [dec]

تشير هذه الرسالة إلى أن الوحدة النمطية قد كشفت عن إطارات ذات حزمة CRC غير صحيحة تم استقبالها بواسطة ASIC للحافلة من DBus. الأول [dec] هو رقم الوحدة النمطية. ويمثل [dec] الثاني رقم ASIC الذي يبلغ عن الخطأ. والثالث [dec] هو عدد الأخطاء.

يمكن إرسال حزم CRC الضارة من أي منفذ عبر حافلة البيانات. الأسباب المحتملة هي سوء التركيب أو وحدات خط الخطأ.

أثناء نافذة الصيانة، عندما يمكنك استكشاف أخطاء المحول وإصلاحها، قم بإعادة تثبيت جميع الوحدات النمطية بما في ذلك المشرفون وتحقق مما إذا كانت رسالة الخطأ متكررة. وإذا كان كذلك، فهناك إجراءان يمكنك استخدامهما لتحديد أي من الوحدات النمطية هو جذر الحزم السيئة واستبدال الوحدة النمطية.

### الإجراء 1

إستخدام مستوى التشخيص:

1. قم بتكوين المحول لإكمال تحليل مادة النشر.

```
set test diaglevel complete
```

2. قم بإعادة تثبيت جميع الوحدات النمطية بما في ذلك محركات المشرف.  
3. الحصول على نتائج تحليل مادة النشر.

```
show test all
```

4. اتصل بالممثل الفني ل Cisco باستخدام إخراج الأمر `show test all`.

### الإجراء 2

إستخدام عدادات Pinnacle ASIC:

1. قم بإزالة وحدة نمطية واحدة في كل مرة.  
2. أستخدم هذا الأمر وشاهد العداد 0xC7 لزيادة الأخطاء.

```
show asicreg
```

```
pinnacle errcounters
```

يعرض هذا الأمر جميع عدادات Pinnacle ASIC في تلك الوحدة النمطية. يتم عرض العداد 0xC7 في السطر الثالث من الإخراج. في كل مرة يتم فيها تنفيذ الأمر، يتم مسح العدادات. الرقم المثالي هو 0 خطأ.

```
C6500> (enable) show asicreg 3/1 pinnacle errcounters
00C5: PI_CI_S_HDR_FCS_REG = 0000
00C6: PI_CI_S_RBUS_FCS_REG = 0000
00C7: PI_CI_S_PKTCRC_ERR_REG = 0000
00C8: PI_CI_S_PKTLEN_ERR_REG = 0000
00C9: PI_CI_S_BPDU_OUTLOST_REG = 0000
00CE: PI_CI_S_HOLD_REG = 0000
00CA: PI_CI_S_QOSO_OUTLOST_REG = 0000
```

```
00CE: PI_CI_S_HOLD_REG = 0000
00CB: PI_CI_S_QOS1_OUTLOST_REG = 0000
00CE: PI_CI_S_HOLD_REG = 0000
00CC: PI_CI_S_QOS2_OUTLOST_REG = 0000
```

.Output elided ---!

3. كرر الخطوات 1 و 2 حتى لا يقع الخطأ. اتصل بممثل Cisco الفني لاستبدال الوحدة النمطية المعيبة.

## [:SYS-4-Supervisor\\_ERR:](#)

### المشكلة

تظهر رسائل الخطأ التالية في syslog:

```
SYS-4-SUPERVISOR_ERR:Forwarding engine IP length error counter =4%
SYS-4-SUPERVISOR_ERR:Forwarding engine IP too short error counter =1%
SYS-4-SUPERVISOR_ERR:Forwarding engine IP check sum error counter = 38%
```

### الوصف

تشير هذه الرسائل إلى أن محرك إعادة توجيه المحول يستلم حزمة IP بطول أقل من الحد الأدنى للطول المسموح به ثم يقوم بإسقاط الحزمة. في إصدارات التعليمات البرمجية التي تكون أقدم من x.7، يقوم محرك إعادة التوجيه بإسقاط الحزمة تلقائياً وتسجيل الحزمة في إحصائيات محرك إعادة التوجيه. في إصدارات التعليمات البرمجية التي تكون x.7 أو الأحدث، يتم تسجيل هذه الرسالة في syslog مرة كل 30 دقيقة.

لا يوجد تأثير على جانب المحول. يقوم جانب المحول بإسقاط الحزمة التالفة، والتي كان الجهاز المتلقي ليسقط عليها نتيجة لذلك. الهم الوحيد أن هناك أداة أن يرسل سبب ربط. الأسباب المحتملة تتضمن سبب nic برنامج تشغيل، nic برنامج خطأ، أو سبب تطبيق. لا يحتفظ Supervisor Engine (محرك المشرف) بتعقب عنوان IP للمصدر الخاص بالجهاز الذي يرسل الحزم غير الصالحة. الطريقة الوحيدة للكشف عن هذه الأجهزة هي استخدام sniffer in order to تتبع عنوان المصدر.

هذا رسالة معلومة فقط وتحذير من المفتاح. أصدرت المجموعة error detection portcounters يعجز أمر على المفتاح in order to أعجزت هذا خطأ رسالة.

## [1%:SYS-4-P2\\_WARN: حركة مرور غير صحيحة من عنوان مصدر البث المتعدد](#)

### المشكلة

يقوم المحول بإنشاء رسائل .

### الوصف

ييدي هذا مثال ال syslog إنتاج أن أنت ترى عندما هذا خطأ يقع:

```
SYS-4-P2_WARN: 1/Invalid traffic from multicast source address
```

هذا multicast مصدر عنوان syslog رسالة عندما المفتاح يستلم ربط أن يتلقى multicast {upper}mac address كمصدر {upper}mac. لا يتوافق استخدام عنوان MAC للبث أو البث المتعدد كمصدر MAC لإطار مع السلوك القياسي. مهما، لا يزال المفتاح يرسل حركة مرور أن يكون مصدر من multicast {upper}mac address. ال syslog يشير رسالة ال multicast {upper}mac address في المصدر {upper}mac field من الإطار، as well as الميناء على أي حركة مرور كان إستلمت. ال workaround أن يحاول أن يعين النهاية محطة أن يلد إطار مع مصدر multicast {upper}mac address. عادة، يقوم أحد هذه الأجهزة بإرسال مثل هذه الإطارات:



- مولد حركة مرور مثل Spirent SmartBits
- أجهزة الطرف الثالث التي تشارك عنوان MAC للثب المتعدد، مثل منتجات خادم أو جدار حماية موازنة الأحمال

## الحل

لا يتسبب الخطأ في أي مشاكل في الأداء. لتجنب رسالة الخطأ، قم بتعطيل سجل الرسائل. حل بديل آخر هو لتعقب الجهاز الذي يولد إطارات باستخدام عنوان MAC لمصدر البث المتعدد. بعد ذلك، استعملت sniffer أو فسحة بين دعامين تشكيل أن يجد الأداة، وفحصت تشكيلاته.

## SYS-4-Port\_ERR:Port 15/1 rxTotalDrop%

### المشكلة

تظهر رسائل الخطأ التالية في syslog:

```
(SYS-4-Port_ERR:Port 16/1 rxTotalDrop (7426859 •  
(SYS-4-Port_ERR:Port 15/1 rxTotalDrop (2563127 •
```

### الوصف

في المثالي هذا قسم، ErrorDetection ميناء مكنت (Rx) خطأ يقع على ميناء 1/1. ولكن رسائل (SYS-4- syslog (Port\_ERR تشير إلى RxTotalDrop على 1/15 بدلا من 1/1.

**ملاحظة:** يتم تعطيل ErrorDetection بشكل افتراضي.

في بعض التثبيتات، يمكن برمجية السمة وهو يبقى مكنت بعد تحسين. تم حل هذه المشكلة في 6.3(1) لتثبيت جديد. إن يرى أنت هذا رسالة، فحصت أول ربط ميناء (1/1 أو 1/2)، ليس الميناء أن ال syslog يبلغ (1/15 أو 1/16). يعرض إخراج الأمر **show counters** الأخطاء التي تحدث. إذا كان عداد الأخطاء الوحيد الذي يقوم بالتقارير عن الأخطاء هو RxTotalDrop، فإن حالات السقوط التي تحدث هي على الأرجح حالات السقوط من قبل منطوق حظر الألوان (CBL). توقع هذه عمليات الإسقاط إذا كانت الشجرة المنفرعة تقوم بحظر شبكة VLAN على ذلك المنفذ. عمليات إسقاط CBL هي حزم يتم استقبالها على خط اتصال لشبكة VLAN يتم حظرها على خط الاتصال هذا. على سبيل المثال، ما يزال يمكن إستلام البث أو البث المتعدد أو البث الأحادي غير المعروف على منفذ محظور.

إذا كانت هناك عدادات أخطاء أخرى تقوم بالإبلاغ عن الأخطاء، فإن السبب يحتاج إلى مزيد من البحث.

ال workaround أن يعجز ال errorDetection counters. أصدرت المجموعة errorDetection ميناء يعجز أمر.

## :SYS-4-MODHPRESET%

### المشكلة

يبلغ المفتاح هذا خطأ رسالة إلى المفتاح وحدة طرفية للتحكم و syslog ل WS-X6608 خط بطاقة:

```
:Aug 26 09:22:58 %SYS-4-MODHPRESET 2002  
Host process (860) 3/5 got reset asynchronously
```

### الوصف

إعادة ضبط المنافذ النشطة T1 أو E1 على الوحدات النمطية WS-X6608 على أساس عشوائي ومتكرر. تؤدي إعادة التعيين هذه إلى إسقاط جميع المكالمات النشطة إلى شبكات الهاتف المحولة العامة (PSTN). المنافذ التي لم يتم

تكوينها ولكن تم تمكينها باستمرار من إعادة الضبط في محاولة للاتصال ب Cisco CallManager. يمكن أن تتداخل رسائل إعادة التعيين هذه مع منافذ البوابة النشطة وتتسبب في إعادة تعيين غير مرغوب فيها. التداخل وإعادة الضبط ممكنة لأن كل المنافذ الثمانية تشارك في المعالج. تظهر رسالة النظام هذه باستمرار على شاشة وحدة التحكم وفي syslog، إذا قمت بتكوينها. هذا السلوك متوقع لهذا الخادم النصلي. لا يؤثر السلوك على أداء النظام.

الحل البديل هو تعطيل المنافذ غير المستخدمة. أصدرت المجموعة ميناء *disable mod* ميناء أمر. إضافة جميع المنافذ إلى قاعدة بيانات Cisco CallManager. يمكنك تكوين هذه المنافذ كبوابات أو نقاط نهاية الوسائط (MTPs) أو جسور مؤتمرات الأجهزة.

## [Bus ASIC خطأ:SYS-4-NVLOG:Syndiags:](#)

### المشكلة

يقوم syslog بالإعلام عن رسالة الخطأ هذه في السجل:

```
:Aug 23 08:59:16 %SYS-4-NVLOG:SYNDIAGS 2002
Bus ASIC sync error on Module 16, bus I/F register = 0xa0
:Aug 23 09:00:53 %SYS-4-NVLOG:SYNDIAGS 2002
Bus ASIC sync error on Module 1, bus I/F register = 0x30
```

### الوصف

يمكن أن تشير هذه الرسالة إلى أن ASIC ل Supervisor Engine (محرك المشرف) لم يكن متزامناً قبل تشغيل التشخيصات. عند الحصول على هذه الرسالة، حاول إعادة إرسال الوحدة النمطية أو نقل الوحدة النمطية إلى فتحة أخرى ومعرفة ما إذا كانت الرسالة قد توقفت. إذا كنت لا تزال تتلقى الرسالة، فعليك إصدار الأمر `show test mod_number`، وتجميع الإخراج، والاتصال بدعم Cisco التقني. هذه المشكلة هي مشكلة في الأجهزة. الحل هو أن تستبدل الوحدة النمطية التي تعطي رسالة الخطأ هذه.

## [:SYS-4-Port GBICBADEEPROM: / %SYS-4-Port GBICNOTSUPP](#)

### المشكلة

يبدو أن وحدات GBIC النمطية WS-G5484، WS-G5486، و WS-G5487 تعمل بشكل طبيعي، ولكن الوحدات النمطية تبلغ عن هذه الأخطاء البرمجية:

```
SYS-4-PORT_GBICBADEEPROM: port bad gbic eeprom checksum%
SYS-4-PORT_GBICNOTSUPP: port gbic not supported%
```

### الوصف

عند استخدام وحدات GBIC النمطية WS-G5484 و WS-G5486 و WS-G5487 باستخدام بطاقة WS-X6408-GBIC، تظهر رسائل الخطأ في سجل البرنامج، رغم عدم وجود مشاكل. عندما تقوم بتوصيل نفس شبكات GBICs هذه في وحدات نمطية أخرى أو محركات مشرف، قد لا تظهر الأخطاء، طالما أن شبكات GBIC تحتوي على محرك مشرف (Seeeprom) (Cisco GBIC Supervisor Engine EEPROM) صالح. رسالة الخطأ هذه مرئية فقط. لا تؤثر الرسالة على حركة المرور التي تمر عبر الوحدة النمطية أو GBIC.

هي المشكلة مو مشكلة برامج تجميل بس. عدم إستبدال الأجهزة. حلت هذا يتوفر مادة حفازة برمجية إطلاق هذا مشكلة عندما SIPROMs يتوفر على ال cisco GBIC:

- (CatOS 5.5(5) والإصدارات الأحدث
- (CatOS 6.2(3) والإصدارات الأحدث

إذا لم يكن ل GBIC Cisco SIPROM، فإن ترقية برنامج CatOS لا تصلح رسالة الخطأ. في هذه الحالة، يشير الخطأ إلى أن Cisco GBIC سابق أو غير معتمد، بخلاف Cisco GBIC في المكان. لا يمكنك إلا استبدال بطاقات واجهة سطر الأوامر (GBICs) المعتمدة من Cisco بموجب عقد دعم أو ضمان. نظرت في التسمية الموجودة على أعلى حالة GBIC للتحقق من أن GBIC عبارة عن بطاقة Cisco GBIC معتمدة. ابحث عن هذه العناصر:

- شعار Cisco
  - رقم جزء Cisco الذي يبدأ ب 30
  - اسم مورد GBIC
- لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى [إشعار ميداني: GBICs G5484، G5486، G5487 تولد أخطاء EPROM سيئة.](#)

## [SYS-4-SYS\\_LCPERR4: وحدة نمطية \[dec\]: خطأ في تماثل PB # \[dec\] Pinnacle](#)

### المشكلة

تقوم وحدة التحكم أو syslog بالإعلام عن رسائل الخطأ هذه:

```
.SYS-4-SYS_LCPERR4:Module 12: Pinnacle #1 PB parity error. Tx path%
.Status=0x0046: Module needs troubleshooting or TAC assistance
.SYS-4-SYS_LCPERR4:Module 12: Pinnacle #1 PB parity error. Rx path%
.Status=0x0002: Module needs troubleshooting or TAC assistance
```

### الوصف

يمكن أن تشير هذه الرسالة إلى مشكلة مؤقتة لحزم ASIC Pinnacle. الأول [dec] هو رقم الوحدة النمطية. ويمثل [dec] الثاني رقم ASIC. إذا كان الخطأ مقصوراً على وحدة نمطية واحدة، فقم بإعادة بيع الوحدة النمطية ثم قم بدورة تشغيلها. إذا رأيت رسالة الخطأ هذه بشكل متكرر، فاتصل [بدعم Cisco التقني](#) للحصول على مزيد من المساعدة.

## [SYS-5-SYS\\_LCPERR5:Module %](#)

### المشكلة

تقوم وحدة التحكم أو syslog بالإعلام عن رسائل الخطأ هذه:

```
:SYS-5-SYS_LCPERR5:Module 7: Coil Pinnacle Header Checksum Error - Port #32%
:SYS-5-SYS_LCPERR5:Module 7: Coil Mdtif Packet CRC Error - Port #32%
:SYS-5-SYS_LCPERR5:Module 7: Coil Mdtif State Machine Error - Port #32%
```

### الوصف

رسالة الخطأ هذه خاصة ب 6348 خط بطاقة. يمكن أن تكون رسالة السجل في قسم [مشكلة](#) نتيجة لمشكلة في الجهاز أو البرنامج. أتمت ال steps في هذا قسم in order to حددت إن المشكلة يكون جهاز أو برمجية مشكلة.

أكمل الخطوات إذا كان كلا العنصرين صحيحين:

- أنت فقط ترى الرسالة أن [المشكلة](#) يبدي قسم ولا آخر متصل رسالة في ال syslogs.
- أنت يتلقى بثت التصق على واحد ميناء غير أن لا على مجموعة من 12 ميناء.

1. أصدرت العرض ماك *mod/ميناء* أمر مرتين في إثنان ثاني فاصل in order to أكدت أن أنت تتلقى بثت التصق. حاولت أن يرسل حركة مرور داخل بين الإصدار من كل أمر. تحقق مما إذا كانت عدادات الإرسال قد تمت

زيادتها. إن يرى أنت أن الأرقام زادت، بثت ليس ب التصق.  
2. أعجزت/مكنت الميناء وانظر إن هم إستردت.

3. قم بإصدار الأمر `reset mod_number` لإعادة ضبط الوحدة النمطية. معرفة ما إذا كانت الوحدة النمطية ستسترد أم لا.

4. قم بإصدار الأمر `set module power {up | down} mod_number` لإعادة ضبط الوحدة النمطية بشكل ثابت. معرفة ما إذا كانت الوحدة النمطية ستسترد أم لا.

من المحتمل أن تواجه مشكلة في البرامج إذا كانت جميع هذه العناصر صحيحة:

• تقوم بتعطيل/تمكين المنافذ وإما إعادة ضبط الوحدة النمطية أو إعادة تعيينها بشكل ثابت، وتدخل البطاقة في الخطأ.

• كل الميناء يمر تشخيصات في العرض إختبار أمر إنتاج.  
• يبدأ المرور دون مشاكل.

إن يكون كل هذا مادة صحيح، أحلت cisco بق [CSCdu03935](#) id (يسجل زبون فقط). تم إصلاح المشكلة في الإصدارات 5.5(18) و 6.3(10) و 7.4(3) والإصدارات اللاحقة.

في بعض الحالات، ترى 9 Module :SYS-5-SYS\_LCPERR5 - Coil Pinnacle - 37# رسائل الخطأ وواحدة أو أكثر من هذه الرسائل:

```
Mdtif
Mdtif CRC
Pb Rx
Pb Rx
```

إذا رأيت هذه الرسائل، حدد ما إذا كانت بعض أو كل هذه العناصر صحيحة:

• بعد إعادة ضبط الوحدة النمطية أو/إعادة ضبطها بشكل ثابت، فإنها لا تظهر في السطر.  
• توجد الوحدة النمطية في السطر، ولكن مجموعة من 12 منفذا فشلت في التشخيص في إخراج الأمر `show test`.

• تكون الوحدة النمطية عالقة في حالة عند التمهيد.

• تصبح جميع مصابيح LED الخاصة بالمنفذ على الوحدة النمطية كهربائية.

• كل ميناء في `errdisabled` دولة عندما أنت تصدر العرض ميناء `mod_number` أمر.

إذا واجهت أي من المشكلات الواردة في هذه القائمة، فمن المحتمل أن تواجه مشكلة في الأجهزة. يجب إستبدال البطاقة.

## [\[#\] SYS-4-NVLOG:CONVERT\\_POST\\_SAC CiscoMIB:Nvram block غير قابل للتحويل](#)

### [المشكلة](#)

يلد المفتاح دوري syslog: `convert_post_SAC_CiscoMIB`: رسالة.

### [الوصف](#)

يوضح هذا المثال إخراج وحدة التحكم الذي تراه عند حدوث هذه الرسالة:

```
( :SYS-4-NVLOG:convert_post_SAC_CiscoMIB:Nvram block 0 unconvertible
( :SYS-4-NVLOG:convert_post_SAC_CiscoMIB:Nvram block 1 unconvertible
( :SYS-4-NVLOG:convert_post_SAC_CiscoMIB:Nvram block 2 unconvertible
```

غالباً ما تظهر رسائل وحدة التحكم هذه عند ترقية إصدارات رموز CatOS أو تخفيضها. كما يمكن أن تحدث الرسائل عند تحميل تكوين محول يقوم محول آخر بتكوينه أو عند إستخدام تكوين محول من إصدار آخر من الرمز. كما يمكن أن يؤدي تجاوز الفشل إلى Supervisor Engine (محرك المشرف) في وضع الاستعداد إلى إنشاء هذه الرسائل.

تحتوي الإصدارات المختلفة من الرمز على متغيرات تخزنها ذاكرة NVRAM. عندما يمهد المفتاح في البداية إلى صيغة متأخر أو مبكر من CatOS، يحول المفتاح التشكيل سابق إلى صيغة أن يكون usable بواسطة صورة التمهيد الحالية. أثناء هذه العملية، يتم إلغاء تخصيص كتلة ذاكرة معينة غير ضرورية أو غير قابلة للاستخدام في النموذج الحالي بدلا من تحويلها. تقوم هذه الوظيفة الداخلية بإنشاء رسالة الخطأ.

هذه الرسالة إعلامية بشكل عام فقط. قارن التكوين السابق بالتكوين الحالي للتحقق من التحويل السليم لجميع معلومات التكوين.

إذا تم عرض هذه الرسائل عند عدم حدوث ترقية للتعليمات البرمجية أو تغيير التكوين أو تجاوز فشل Supervisor Engine (محرك المشرف)، فقم بإنشاء طلب خدمة باستخدام [دعم Cisco التقني](#).

## [SecurityRx \[SYS-6-CFG\\_CHG:Module \[dec% بواسطة](#)

### [المشكلة](#)

يقوم المحول بإنشاء كتلة [SYS-6-CFG\_CHG:Module [dec رسائل syslog SecurityRx.

### [الوصف](#)

ييدي هذا مثال الوحدة طرفية للتحكم أن أنت ترى عندما يقع هذا خطأ على المفتاح:

```
SYS-6-CFG_CHG:Module 3 block changed by SecurityRx%
SYS-6-CFG_CHG:Module 4 block changed by SecurityRx%
```

تشير هذه الرسالة إلى أنه قد تم تعديل كتلة التكوين. من المتوقع أن هذا رسالة عندما ميناء أمن يكون شكلت على المفتاح، وشيخوخة مكنت. PSecure MAC عنوان MAC أن يكون علمت من الأيسر أمن عملية وأضفت إلى ال cam طاولة كمدخل ساكن إستاتيكي أن يؤمن الميناء. عندما يتلقى أنت شيخوخة وقت على الميناء أمن تشكيل، ال MAC عنوان أزلت من ال حدة طاولة وال NVRAM (حيث PSecure MACs يكون خزنت) في شيخوخة وقت. يحصل الربط تالي أن يكون إستلمت من الميناء بعد هذا شيخوخة خارج مساعدة في repopulation من ال حدة و NVRAM مع ال psUre {upper}mac address.

## [InBandPingProcessFailure:عدم إستجابة Module x عبر النطاق الداخلي](#)

### [المشكلة](#)

تظهر رسائل الخطأ التالية في إخراج الأمر `show log`:

```
InbandPingProcessFailure:Module 2 not responding over inband
InbandPingProcessFailure:Module 2 not responding over inband
```

### [الوصف](#)

تشير هذه الرسالة إلى أن الوحدة النمطية لا تستجيب لطلبات Supervisor Engine (محرك المشرف) عبر قناة الاتصال داخل النطاق. قد تتسبب إحدى هذه التكرارات في حدوث الخطأ:

- Supervisor Engine (محرك المشرف) مشغول للغاية.
- هناك حلقات تكرار بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).
- تعمل قوائم التحكم في الوصول (ACL) ومنظومات جودة الخدمة على كبح حركة المرور أو إسقاطها عبر قناة الاتصال داخل النطاق.
- هناك مشاكل في مزامنة ASIC للمنفذ.

• هناك مشاكل في وحدة نمطية للمحول.

يستطلع Supervisor Engine (محرك المشرف) بطاقة ميزة التحويل متعدد الطبقات (MSFC) من خلال اختبار اتصال خاص كل 10 ثوان. بعد ذلك يقوم Supervisor Engine (محرك المشرف) بإعادة ضبط MSFC إذا فشل MSFC في الاستجابة إلى ثلاثة اختبارات اتصال متتالية. بالإضافة إلى ذلك، في CatOS صيغة 6.2 وفيما بعد، يستعرض محرك المشرف النشاط والاحتياطي كل منهما الآخر عبر قناة داخل النطاق، ويفشل المحول إلى Supervisor Engine (محرك المشرف) في وضع الاستعداد.

**ملاحظة:** إذا كنت قد قمت بالترحيل مؤخراً إلى الإصدار 6.3(10) أو 7.4(2) أو 7.4(3) أو منه، فيمكن للمحول إعادة الضبط إذا قمت بإصدار الأمر `show log` أو الأمر `show tech-support` وإذا كانت لديك رسالة فشل `InbandPing` في السجل. ال `workaround` أن يصدر ال `clear` سجل أمر قبل أن يصدر أنت العرض سجل مقياس سرعة أمر. يعرف معرف تصحيح الأخطاء من [Cisco CSCdz32730](#) ([العملاء المسجلون](#) فقط) هذا التحذير. يتم حل المشكلة في الإصدارات 6.4(1) و 7.5(1) والإصدارات اللاحقة.

بشكل نموذجي، ينتج هذا الرسائل من ASIC للمنفذ الفاشل أو اتصال غير موثوق بلوحة التوصيل الخلفية. أكمل الخطوات التالية:

1. قم بإزالة الوحدة النمطية التي تشير إليها الرسائل.
2. قم بإعادة تركيب الوحدة النمطية بشكل ثابت في المنفذ الخاص بها. قم بإصدار الأمر `set test diaglevel complete` لضمان تمكين وضع التشخيص الكامل. قم بإصدار الأمر `show log mod_number` والأمر `show test mod_number` لإيجاد أي اختبارات فاشلة.
3. إذا لم تحل الخطوة 2 المشكلة، فقم بإنشاء طلب خدمة باستخدام [دعم Cisco التقني](#). أتمت هذا `steps in order to` زودت المعلومة ضروري: على قبض الإنتاج من العرض مناسب أمر من CatOS. إذا لم تكن الوحدة النمطية المشار إليها عبارة عن MSFC، فقم بالتقاط إخراج هذه الأوامر: `إظهار الدعم الفني إظهار السجل` `show logging buffer 1024` `إظهار mod_number` للاختبار ملاحظة: قم بإصدار هذا الأمر مرة واحدة لكل بطاقة خط. `show scp mod mod_number` ملاحظة: قم بإصدار هذا الأمر مرة واحدة لكل بطاقة خط. `إظهار mod` إذا كانت الوحدة النمطية المشار إليها هي MSFC، فقم بالتقاط إخراج هذه الأوامر: `إظهار داخل النطاق` `show test` `show scp stat` `عرض فشل` `show scp mod` `إظهار عملية SCP` ملاحظة: أوامر `show scp` مخفية. وبالإضافة إلى ذلك، تحقق من وجود أي ملفات `crashinfo` في ذاكرة التمهيد المؤقتة (`bootflash`). قم بإصدار الأمر `show bootflash`: حدد وقت حدوث المشكلة ومدى تكرارها. هل تحدث المشكلة عندما يختبر الاتصال داخل النطاق إزدحاماً؟ قم بإجراء اختبار اتصال بين واجهة `sc0` على Supervisor Engine (المحرك المشرف) وواجهة VLAN على MSFC لاختبار الإزدحام داخل النطاق. إن يركض مادة حفازة ك CatOS نظام برمجية، أنجزت هذا `steps`: التقاط الإخراج من الأمر `show inband` في واجهة سطر أوامر محرك المشرف (CLI). افتح جلسة عمل Telnet منفصلة إلى MSFC مباشرة واختبار الاتصال من واجهة VLAN إلى واجهة `sc0`. التقط الإخراج مرة أخرى من الأمر `show inband` في Supervisor Engine (واجهة سطر الأوامر). إن يعجز عدة جلسة أو وقت خارج، أصدرت المجموعة فسحة بين دعامين `sc0 mod/port` كلا `inpkts` يعجز أمر. يشكل هذا أمر فسحة بين دعامين جلسة ل ال `sc0` قارن. بعد أن يبدأ أنت ال `sniffer` أو برمجية مماثل، أنجزت اختبار أزيز موسع بين ال `sc0` و VLAN قارن. حدد ما إذا تم تخصيص `sc0` لشبكة VLAN خاصة بالإدارة أو لشبكة VLAN باستخدام كمية كبيرة من حركة المرور، وخاصة عمليات البث والبث المتعدد. راقبت الإنتاج من العرض `errordetection` داخل أمر المجموعة `errordetection` يساعد أمر أنت تراقب المفتاح. عند اكتشاف خطأ، تخبرك رسالة `syslog` بوجود مشكلة قبل حدوث انخفاض ملحوظ في الأداء. يعرض الأمر `show errordetection inband` نوع تكرار الفشل داخل النطاق، مثل متعطل داخل النطاق الترددي، أو خطأ مورد، أو فشل داخل النطاق أثناء بدء التشغيل.

## [مجموعة فهرس ميزات غير صالحة للوحدة النمطية](#)

### [المشكلة](#)

تظهر رسالة خطأ فهرس عندما تقوم بتثبيت وحدة تحويل نمطية جديدة في محول من السلسلة Catalyst 6500/6000.

## الوصف

يوضح هذا المثال إخراج وحدة التحكم الذي تراه عند حدوث هذا الخطأ:

```
SYS-5-MOD_INSERT:Module 4 has been inserted%  
Invalid feature index set for module 4
```

يحدث خطأ في عندما لا يدعم إصدار صورة البرنامج الذي يتم تشغيله حالياً على Supervisor Engine (محرك المشرف) قطعة الجهاز التي أدخلتها.

في المثالي هذا قسم، port 10/100 Mbps-48 تحويل وحدة نمطية (WS-X6348-RJ-45) أدخلت في مادة حفازة 6000 مفتاح أن يركض برمجية إطلاق 5,3(2)CSX. الحد الأدنى لإصدار البرنامج الذي تتطلبه الوحدة النمطية WS-X6348-RJ-45 هو 5.4(2).

الحل البديل هو ترقية برنامج Supervisor Engine (محرك المشرف) إلى إصدار يدعم الأجهزة. أحلت [الإصدار بطاقة لمادة حفازة 6500/6000 برمجية إطلاق x.5](#) قائمة ميلان إلى جانب من الحد الأدنى برمجية صيغة ل كل وحدة نمطية.

## فشل مزمنة Pinnacle

### المشكلة

تعرض رسالة الخطأ Pinnacle عند بدء التشغيل.

### الوصف

يوضح هذا المثال إخراج وحدة التحكم الذي تراه عند حدوث هذا الخطأ:

```
System Power On Diagnostics Complete
```

```
Boot image: bootflash:cat6000-sup.5-4-4.bin
```

```
In Local Test Mode, Synch Failed. Retries: 4
```

```
Local Test Mode encounters Minor hardware problem in Module # 1
```

```
(Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1
```

```
This may take up to 2 minutes....please wait
```

```
Pinnacle Synch Failed. Retries: 4
```

```
Minor hardware problem in Module # 1
```

```
.Use 'show test 1' to see results of tests
```

```
Cisco Systems Console
```

```
:Enter password
```

الحل البديل هو إيقاف تشغيل المحول والتحقق من هذه العناصر:

- لقد قمت بتثبيت محركات المشرف وجميع وحدات التحويل النمطية في اللوحة الخلفية للهيكل بشكل ثابت.
- لقد قمت بالإنخراط بشكل كامل في روافع القاذف الموجودة على الجانب الأيمن والأيسر من الوحدات. تأكد من ضغط أجهزة التحميل بشكل كامل ضد اللوحة الأمامية للوحدة.
- لقد قمت بربط مسامير الإبهام على الجانبين الأيمن والأيسر من الوحدات في قفص البطاقة وقمت بتضييق المسامير اللولبية.

بعد التأكد من إشراك جميع الوحدات النمطية في الهيكل بشكل صحيح، قم بتشغيل الهيكل.

إذا كنت لا تزال ترى رسائل Pinnacle، فقد تكون هناك مشكلة في الأجهزة في إحدى الوحدات النمطية.

قم بإيقاف تشغيل المحول وإزالة جميع وحدات التحويل النمطية. قم بتشغيل المحول باستخدام Supervisor Engine (محرك المشرف) فقط في الهيكل. قم بإضافة وحدة نمطية واحدة في كل مرة وكرر العملية حتى تقوم بتحديد المشكلة في الوحدة النمطية.

## [RxSBIF\\_SEQ\\_NUM\\_ERROR:slot=x](#)

### [المشكلة](#)

تظهر رسائل الخطأ التالية في syslog:

```
,RxSBIF_SEQ_NUM_ERROR:slot=9, pinnacleMask=0X1  
errSeqNum=b,source Index=0X1, errorType=0X2  
,RxSBIF_SEQ_NUM_ERROR:slot=3, pinnacleMask=0X1  
errSeqNum=b,source Index=0X1, errorType=0X2
```

### [الوصف](#)

تستخدم بطاقات الخط Catalyst 6500/6000 Line Cards بالإضافة إلى وحدة Supervisor Engine وحدة التحكم في الوصول إلى المنفذ ASICs عندما تقوم بتبديل الحزم بسرعات عالية بين المنافذ. يوفر Pinnacle ASIC واجهة Gigabit Ethernet لنقل البيانات Catalyst 6500/6000. من أجل دعم معدلات إعادة التوجيه العالية، يدعم حافلة التحويل الخاصة بالمحول Catalyst 6500/6000 عملية التوجيه. تتيح حيلة البيني لمادة حفازة 6000/6500 أن يحول إطارات متعددة إلى الناقل قبل أن يحصل على نتائج الإطار الأول. كل إطار يتم تهيئته مسبقاً برأس ناقل داخلي يحتوي على رقم تسلسلي. يستخدم المحول الرقم لتعقب الإطارات المتعددة التي تنتظر قرار إعادة التوجيه. يجب أن يكون لكل بطاقات الخط ومحركات المشرف فهم مشترك لرقم التسلسل الحالي والتالي التالي. هذا الفهم مهم جداً.

تقوم رسالة خطأ RxsBif بالإعلام عن ظهور خطأ تسلسل على حافلة التحويل. تتضمن هذه الأخطاء عدم تطابق تسلسلي وتسلسل غير صحيح. يعني تسلسل غير صالح أن الحزمة الحالية على حافلة التبديل لها رقم تسلسلي مختلف عن الرقم الذي توقعته ASICs. فيما يلي عينة من رسائل الخطأ التي تبلغ عن أرقام تسلسلية غير صالحة:

```
SYS-1-MOD_INVALIDSEQ:Bus asic invalid sequence occurred%  
(on module 1 (asic=1, srcidx=0x0, seq=14
```

تسبب إحدى هذه المشاكل بشكل خاص في رسائل الخطأ:

- **الوحدة النمطية المثبتة بشكل غير صحيح** - قم بإعادة تركيب الوحدات في مواقعها. **ملاحظة:** الوحدة النمطية التي تكتشف أخطاء رقم تسلسل الناقل ليست بالضرورة الوحدة النمطية عند الخطأ. يمكن أن تعود وحدة نمطية واحدة موضوعة بشكل غير صحيح إلى الإبلاغ عن مشاكل رقم تسلسل الناقل بواسطة أي وحدة نمطية أخرى. وبالتالي، قد يكون من الضروري إعادة توزيع جميع الوحدات النمطية. تأكد من قفل روافع القذف بإحكام وإحكام المسامير.
- **العتاد المعيب** — هذا السبب ليس شائعاً. أعد تركيب الوحدات النمطية. إذا لاحظت حدوث عطل، فتتحقق من بطاقات الخط بحثاً عن تلف الموصل وافحص فتحة اللوحة الخلفية في الهيكل بحثاً عن المسامير المثبتة. استخدم المصباح اليدوي عند الضرورة عند فحص مسامير الموصل في اللوحة الخلفية للهيكل. إذا استمرت المشكلة بعد إعادة بيع جميع البطاقات، فعليك التقاط الإخراج من الأمر `show tech-support` أو `show scp mod` أو `show scp fail secret`. قم بإنشاء طلب خدمة باستخدام [دعم Cisco التقني](#) وتقديم هذه المعلومات.
- **إصدار معروف** — عندما يتم تحميل نظام Catalyst 6500/6000 مع صورة برنامج CatOS system الإصدار 6.1(1b)، يمكن أن تحدث رسائل خطأ المزامنة على Supervisor Engine (محرك المشرف) 2. أحت [إشعار ميداني](#): [مستمر مزامنة خطأ مع مشرف محرك 2 على مادة حفازة 6000](#) ل كثير معلومة.



## [lyra\\_ft\\_par\\_err\\_intr\\_hdlr: خطأ LKUPRAM في سجل NVRAM](#)

### المشكلة

يعرض سجل NVRAM خطأ تماثل جدول إعادة التوجيه (ft\_par\_err).

[lyra\_ft\_par\_err\_intr\_hdlr: LKUPRAM, addr [hex], data [hex]  
تشير رسالة الخطأ هذه إلى اكتشاف خطأ تماثل في جدول إعادة التوجيه. تشير رسالة الخطأ إلى موقع الخطأ في الذاكرة ( [hex] ) والبيانات في ذلك الموقع ( [hex] ).

### الوصف

السبب المحتمل لرسالة الخطأ هذه هو عندما لا يتم إدراج بطاقة خط بشكل صحيح وتستبدل نوع مختلف من بطاقة الخط في ذلك الفتحة.

أتمت هذا steps أن يحل الإصدار:

1. أزلت الوحدة نمطية من المفتاح.
  2. قم بفحص مسامير اللوحة الخلفية وإعادة إدخال الوحدة النمطية.
  3. إذا إستمرت المشكلة، فاتصل بالممثل التقني ل Cisco.
- لتجنب المشكلة، قم بتنفيذ الأمر **clear-config** للوحدة النمطية قبل إزالة أي وحدات نمطية. يقوم هذا الأمر تلقائياً بإزالة التكوين الذي ينتمي إلى وحدة نمطية، بمجرد إزالة الوحدة النمطية من الهيكل. أحلت ل كثير معلومة، [Even after أنت أزلت الوحدة نمطية، العرض شوط بيدي أمر بعد معلومة حول ال بزيل وحدة نمطية قارن](#) قسم من [يتحرى جهاز و مسائل المشتركة على مادة حفازة sery 6000/6500 مفتاح يركض cisco ios نظام برمجية.](#)

ملاحظة: لا يقوم الأمر بمسح تكوينات الوحدات النمطية التي تمت إزالتها بالفعل من الفتحة.

## [Kernel-1-CreateProcessFailed](#)

### المشكلة

تظهر رسالة الخطأ هذه في السجلات:

```
:KERNEL-1-CREATEPROCESSFAILED:Error in creating process%
Unavailable free stack; stack type: 2; Name: tnetproc
```

فشل %:KERNEL-1-CREATEPROCESSFAILED: خطأ في إنشاء العملية: [chars]; نوع المكسدس:[dec]; الاسم: [chars] رسالة الخطأ تشير إلى فشل عملية الإنشاء؛ النظام خارج نطاق العمليات. يسمح نظام تشغيل Catalyst لعدد محدود من العمليات بناء على عدد المكسدسات المتاحة. عند عدم توفر المكسدسات، يتم إنشاء هذه الرسالة. الأول [chars] هو معرف العملية؛ و[dec] هو نوع المكسدس، والثاني [chars] هو اسم العملية.

### الوصف

يسمح المحول CatOS فقط بعدد محدود من العمليات مع مكسدس من النوع 2 في النظام، على سبيل المثال، وحدة التحكم أو SNMPD أو VtpRx أو THREAD أو Telnet145. الحد الأقصى لعدد العمليات ذات المكسدس من النوع 2 هو 13. (Secure Shell (SSH أو Telnet هي إحدى العمليات التي تتطلب مكسدس النوع 2. عند إستخدام جميع مكسدسات النوع 2، ينتج عن أي محاولة للاتصال عبر برنامج Telnet رسالة الخطأ هذه.

قد يحدث هذا لأن جلسات عمل Telnet أو SSH القديمة لم تكن المهلة على المحول أو استهلكت العملية.

أصدرت in order to حللت هذا إصدار، العرض مستعمل أمر أن يتحقق كم telnet جلسة يتلقى يكون فتحت للمفتاح. قم بقطع اتصال جلسات عمل برنامج Telnet التي تم فتحها بواسطة الجهاز البعيد باستخدام الأمر disconnect .ip\_address

## PI CI S CBL DROP REG

### المشكلة

```
Switch> (enable) show ASICREG 4/28 Pinnacle err
00C7: PI_CI_S_PKT_CRC_ERR_REG = FFFF
016F: PI_CI_S_CBL_DROP_REG = 1619
```

### الوصف

لا يشير هذا السجل/العداد إلى أي مشكلة في الأجهزة. هو يزيد إن إستلمت ربط مع VLAN بطاقة خاص على الميناء وهذا VLAN خاص لا يشكل على الميناء. ونتيجة لذلك، يتم إسقاط الحزمة، ويتم زيادة العداد. يشير "منطق حظر الألوان" (CBL) إلى وضع علامات على شبكة VLAN على خطوط الاتصال. يتم إسقاط حركة مرور شبكات VLAN التي يتم تشذيبها من خطوط الاتصال. تحدث هذه الحالة عندما يحتوي أحد جانبي خط الاتصال على عدد أكبر من شبكات VLAN في حالة إعادة توجيه حالة الشجرة المتفرعة.

يمكن أن تتزايد عدادات PI\_CI\_S\_CBL\_DROP\_REG في أي وضع؛ إذا نقل المنفذ أوضاع STP، فيمكنك مشاهدة عمليات الوصول إلى منفذ الوصول. إن هناك أي تفاوض على الميناء (تفصيل)، هذا يستطيع أيضا كنت رأيت كسلوك عادي أو عمل من المفتاح.

يقوم هذا العداد بحساب الحزم التي تم إسقاطها بسبب بحث CBL في كتلة مكتملة للدائرة المدمجة ثنائية القطب (CBIC). يريد المفتاح أن يرسل ربط إلى خارج على ميناء خاص لبعض VLAN، وال CBL منطق يقول أن الميناء يقيد/يعجز/يعلم. هذه ليست مشكلة كبيرة نظرا لأنه يتم إسقاط هذه الحزم في منطق CBIC قبل أن تستهلك أي مخازن حزم. أنت تستطيع أعجزت/مكنت الميناء أن يرى إن هو يمحو العداد.

## معلومات ذات صلة

- [رسائل أخطاء CatOS الشائعة على مبدلات Catalyst 4500/4000 Series Switches](#)
- [رسائل أخطاء CatOS الشائعة على مبدلات Catalyst 5000/5500 Series Switches](#)
- [دليل رسائل النظام من السلسلة 8.7، Catalyst 6500](#)
- [تكوين تسجيل دخول رسائل النظام](#)
- [Cisco مادة حفازة 6000 sery مفتاح منتج دعم](#)
- [أداة فك تشفير رسائل الخطأ \( العملاء المسجلون فقط \)](#)
- [دعم منتجات الشبكات المحلية \(LAN\)](#)
- [دعم تقنية تحويل شبكات LAN](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل