

اهحالص او NM-HDV لى DSP ءاطخأ فاشكتسأ Cisco نم 2600/3600/VG200 ةلسلس تاهجومل

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[المشكلة](#)

[الحل](#)

[دعم المنصات ومتطلبات البرامج](#)

[تحديد موارد DSP المطلوبة](#)

[معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يتناول هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء الوظائف الأساسية لمعالج الإشارة الرقمية (DSP) وإصلاحها من منظور الأجهزة والبرامج. وهذا يتيح لك التأكد من إمكانية إنشاء المكالمات بشكل صحيح. تظهر المشكلات الرئيسية في DSP على الوحدة النمطية للشبكة الصوتية عالية الكثافة (NM-HDV). ويعتبر مزود الخدمة المعتمد من Dell (والمعروف باسم DSP) هو الجزء الرئيسي في بروتوكول VoIP، كما أنه مسؤول عن نقل الإشارات التناظرية إلى الإشارات الرقمية، فضلا عن الإشارات الرقمية إلى الإشارات التناظرية. كما يعمل DSP على تعيين معلمات اكتساب الصوت وتخفيضه واكتشاف نشاط الصوت (VAD) والضغط وغير ذلك الكثير.

ملاحظة: ارجع إلى [فهم وحدات الشبكة الصوتية عالية الكثافة](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول NM-HDV.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

ينطبق هذا المستند على الأجهزة التالية:

- سلسلة موجهات طراز 2600 متعددة الخدمات من Cisco
 - موجهات Cisco 3600 Series Multiservice Routers باستثناء الأنظمة الأساسية Cisco 3631
 - موجهات Cisco 3700 Series متعددة الخدمات
 - بوابة سلسلة VG200 من Cisco
- يتم إختبار المستند الحالي على برنامج Cisco IOS® الإصدار T(7)12.3 والإصدارات الأحدث. للحصول على معلومات

حول دعم Cisco IOS للأنظمة الأساسية التي تدعم NM-HDV، ارجع إلى قسم "مصنوفة دعم الأنظمة الأساسية ل NM-HDV" في [فهم وحدات الشبكة الصوتية عالية الكثافة](#).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات](#).

[المشكلة](#)

هذه هي بعض الأعراض التي يمكن أن تعزى إلى مشكلات أجهزة DSP أو البرامج:

- عدم سماع الصوت أو وجود هواء ميت على مسار الصوت بعد توصيل المكالمات
- فشل إعداد المكالمات
- القنوات عالقة في حالة PARK ولا يمكن إستخدامها

[الحل](#)

مشاكل البرامج متعلقة ب DSPWare. يتم تضمين DSPWare في برنامج Cisco IOS. أصدرت [العرض صوت dsp](#) أمر من المسحاح تخديد in order to رأيت ك DSPWare صيغة:

```
gwa-1#show voice dsp
```

```
DSP DSP DSPWARE CURR BOOT PAK TX/RX
TYPE NUM CH CODEC VERSION STATE STATE RST AI VOICEPORT TS ABORT PACK COUNT
===== ===== == ===== == == ===== ===== ===== == == ==
=
C549 001 01 {medium} 4.3.14 IDLE idle 0 0 2/0:23 01 0 0/0} 0/0
medium} 4.3.14 IDLE idle 0 2/0:23 02 0 0/0} 02
medium} 4.3.14 IDLE idle 0 2/0:23 03 0 0/0} 03
medium} 4.3.14 IDLE idle 0 2/0:23 04 0 0/0} 04
C549 002 01 {medium} 4.3.14 IDLE idle 0 0 2/0:23 05 0 0/0} 0/0
medium} 4.3.14 IDLE idle 0 2/0:23 06 0 0/0} 02
medium} 4.3.14 IDLE idle 0 2/0:23 07 0 0/0} 03
medium} 4.3.14 IDLE idle 0 2/0:23 08 0 0/0} 04
```

Output is suppressed. gwa-1# ---!

ملاحظة: في هذا الإخراج، يكون إصدار DSPWare هو 4.3.14.

يوفر الأمر [show voice dsp](#) معلومات عن أي الجداول الزمنية مرتبطة ب DSP وأي قناة خاصة ب DSP. يوفر الأمر أيضا الحالة الحالية، المقابلة، لقنوات DSP. على سبيل المثال، يشير IDLE إلى عدم وجود مكالمات على تلك القناة.

يشير إلى وجود خطأ ما في قناة DSP هذه.

بمجرد تكوين الأمر **ds0-group** وإعادة تحميل الموجه على NM-HDV، يتم ربط مساحات العمل الخاصة بالأمر **ds0-group** بالقنوات الموجودة على NM-HDV. ومع ذلك، إذا قمت بإعادة تحميل الموجه، فيمكن للموجه تحديد قنوات DSP مختلفة للقنوات الزمنية.

ملاحظة: قبل إصدار الأمر **show voice dsp**، تأكد من أن DSPs مرتبطة بمنافذ الصوت (T1/E1). ما لم تقم بذلك، فإن إخراج الأمر **show voice dsp** يكون فارغاً. أحلت in order to شكلت ال ds0-group/PRI أن يربط ال voice ميناء مع ال DSPs، **ينفذ VoIP ل T1 CAS** أو ال **Configure Channelized E1 ISDN PRI** قسم من **يشكل Channelized E1 و Channelized T1**، على التوالي.

من وضع التمكين، قم بإصدار الأمر **test dsp <slot number>** (مخفي) لاختبار DSP. يوجد رقم الفتحة حيث يقيم NM-HDV الخاص بك وهو نفس قيمة بطاقة الصوت التي تظهر في التكوين. يتم إخراج الأمر هذا من الأمر **test dsp <<slot number>>** (مخفي):

ملاحظة: الأمر المخفي هو الأمر الذي لا يمكن تحليله باستخدام "?"، ولا يمكن استخدام مفتاح Tab لإكمال الأمر تلقائياً. لا يتم توثيق الأوامر المخفية، ويتم استخدام بعض المخرجات بدقة لأغراض الهندسة. الأوامر المخفية غير مدعومة من قبل Cisco Systems, Inc.

```
Router#test dsp 2
```

```
:Section
```

```
Query dsp resource and status - 1
Display voice port's dsp channel status - 2
Print dsp data structure info - 3
Change dsprm test Flags - 4
Modify dsp-tdm connection - 5
Disable DSP Background Status Query - 6
Enable DSP Background Status Query - 7
Enable DSP control message history - 8
Disable DSP control message history - 9
a - Show alarm stats
b - Enable dsprm alarm monitor
c - Disable dsprm alarm monitor
q - Quit
```

إذا قمت بتحديد الخيار 1 من القائمة، فيمكنك تشغيل برنامج Cisco IOS software لإجراء اختبار الاتصال ثم الانتظار للحصول على إستجابة من DSP. في حالة تلقي إستجابة، يتم حينئذ إنشاء رسالة تعلن أن DSP . إذا لم يستلم برنامج Cisco IOS إستجابة، يتم إنشاء DSP الرسالة . هذا هو مخرجات الأمر التي تم توليدها بعد أن تقوم بتحديد الخيار 1 من القائمة:

```
Select option: 1
```

```
Dsp firmware version: 4.3.14
Maximum dsp count: 15
On board dsp count: 6
Jukebox available
Total dsp channels available 24
Total dsp channels allocated 0
Total dsp free channels 24
.....Quering dsp status
Mar 4 16:58:09.743: dsp 0 is ALIVE*
Mar 4 16:58:09.747: dsp 1 is ALIVE*
Mar 4 16:58:09.747: dsp 2 is ALIVE*
Mar 4 16:58:09.747: dsp 6 is ALIVE*
Mar 4 16:58:09.747: dsp 7 is ALIVE*
Mar 4 16:58:09.747: dsp 8 is not responding*
```

ملاحظة: في بعض إصدارات برنامج Cisco IOS السابقة، يمكنك استخدام الخيار 1 فقط من الأمر `test dsp <slot number`. إذا قمت بتحديد خيارات أخرى، فإنك تتسبب في إعادة تحميل الموجه أو حدوث مشاكل أخرى.

ملاحظة: إذا قمت بوحدة التحكم في البوابة، فيجب تمكين وحدة تحكم التسجيل لعرض الأمر. إذا كنت Telnet إلى الموجه، فيجب تمكين مراقبة المحطة الطرفية لعرض الأمر.

في الإنتاج المقدم، كل DSPs باستثناء DSP رقم 8، الذي يظهر . وهذا يشير إلى أن DSP معيب، وقد يكون ذلك بسبب مشكلة في الأجهزة أو البرامج.

إن يركض أنت Cisco IOS برمجية مبكر من إطلاق 12.2(6a)، أو ك Cisco IOS برمجية يتلقى صيغة DSP مبكر من 3.4.49. بعد ذلك المشكلة يستطيع كنت إما جهاز أو DSPWare إصدار متعلق Cisco بق [CSCdu53333](https://www.cisco.com/cisco/web/bugtools/bugtools.html?bugid=CSCdu53333) ([يسجل](#)) id زبون فقط). إذا كان هذا هو الحال، فأنت بحاجة إلى ترقية البرنامج.

ملاحظة: كجزء من إصلاح [CSCdu53333](https://www.cisco.com/cisco/web/bugtools/bugtools.html?bugid=CSCdu53333) Cisco ([العملاء المسجلون](#) فقط)، يتم تضمين رمز إسترداد. عند إنشاء رسالة انتهاء مهلة معلمة أمان الهاتف الصوتي (VTSP) بواسطة Cisco IOS، يقوم DSP بإعادة الضبط من أجل إسترداد سبب المهلة. يحدث هذا الأمر لأن المهلة تحدث في معظم الوقت على NM-HDV عندما لا يستجيب DSP.

في حالة إستمرار عدم إستجابة DSP نفسها بعد ترقية البرامج المناسبة، فهذا يعد مشكلة أجهزة. في هذه الحالة، يلزمك إستبدال الوحدة النمطية (PVDM-12 Packet Voice DSP Module) على NM-HDV حيث يوجد DSP معيب. وكبديل لذلك، يمكنك ببساطة إستبدال جميع محركات أقراص NM-HDV.

يحتوي NM-HDV على خمسة مقابس SIMM (تسمى Banks) تحتوي على بطاقات PVDM-12. تحتوي كل بطاقة PVDM-12 على ثلاثة وحدات DSP من TI 549. كل مصرف لديه مصباح في الجزء الخلفي من NM-HDV. عندما يكون هناك بطاقة PVDM-12 مركبة في وحدة الذاكرة SIMM، يكون LED أخضر صلب.

معارف DSP على PVDM-12 NM-HDV (الوحدة النمطية Packet Voice DSP) هي:

- تتضمن وحدات DSP الموجودة على PVDM-12 في مقبس SIMM رقم 4 معرف = 1,2,3.
- تتضمن وحدات DSP الموجودة على PVDM-12 في مأخذ توصيل SIMM رقم 3 معرف = 4,5,6.
- تتضمن وحدات DSP الموجودة على PVDM-12 في مقبس SIMM رقم 2 معرف = 7,8,9.
- تتضمن وحدات ذاكرة DSP الموجودة على PVDM-12 في مقبس SIMM رقم 1 معرف = 10,11,12.
- تتضمن وحدات DSP الموجودة على PVDM-12 في مقبس SIMM رقم تعريف = 13,14,15.

إن يركض أنت Cisco IOS برمجية أن يتلقى الإصلاح ل Cisco بق [CSCdu53333](https://www.cisco.com/cisco/web/bugtools/bugtools.html?bugid=CSCdu53333) id ([يسجل](#) زبون فقط) وأنت بعد تلاحظ أن DSPs لا يستجيب أو لا يظهر، افتح حالة مع Cisco دعم فني وطلب مهندس يتحرى المشكلة. في بعض الحالات التي يكون فيها DSP معيب، يعرض الأمر `show voice port summary` حالة العملية .

هناك إصدار على NM-HDV على الموجه Cisco 3660. عولجت هذا إصدار في Cisco بق [CSCdw55105](https://www.cisco.com/cisco/web/bugtools/bugtools.html?bugid=CSCdw55105) id ([يسجل](#) زبون فقط). بعد إعادة تحميل الموجه، تبقى بعض القنوات في وضع EM_PENDING. يمكن أن تكون هذه المشكلة متعلقة ب DSP. إذا ظهر الموجه مع هذه المشكلة، فإن هذه المشكلة لا تحدث مرة أخرى. يرى هذا الإصدار على إصدارات برنامج Cisco IOS software الأقدم من T(9.3)12.2. إذا قمت بترقية صورة Cisco IOS إلى برنامج Cisco IOS الإصدار T(9.3)12.2 أو إصدار أحدث، فسيتم عادة حل المشكلة. تحقق أيضا من معرف تصحيح الأخطاء ذي الصلة المعروف من Cisco [CSCdw55169](https://www.cisco.com/cisco/web/bugtools/bugtools.html?bugid=CSCdw55169) ([العملاء المسجلين](#) فقط).

ملاحظة: قد لا يشير الأمر `show diag EXEC CLI` لوحدة الشبكة الصوتية NM-HDV إلى عدد بطاقات PVDM-12 DSP المثبتة. وثقت هذا إصدار في Cisco بق [CSCef45173](https://www.cisco.com/cisco/web/bugtools/bugtools.html?bugid=CSCef45173) id ([يسجل](#) زبون فقط). للحصول على مزيد من التفاصيل حول أي من الأوامر الواردة في هذا المستند، أستخدم [أداة بحث الأوامر](#) ([للعلماء المسجلين](#) فقط).

[دعم المنصات ومتطلبات البرامج](#)

يوفر Cisco Enhanced Conferencing and Transcoding لموجهات البوابة الصوتية دعم هذا النظام الأساسي

ويتطلب هذا البرنامج:

المنتج	Cisco 2600XM	Cisco 2691	Cisco 3700
NM-HDV2	T(7)12.3	T(7)12.3	T(7)12.3
NM-HDV2-1T1/E1	12.3(8)T	12.3(8)T	12.3(8)T
NM-HDV2-2T1/E1	للمؤتمرات/ترم يز صور IP Plus	للمؤتمرات/إعادة الترميز وذاكرة	للمؤتمرات/إعادة الترميز وذاكرة
PVDM2-8	Plus وذاكرة DRAM لاحقة	DRAM لاحقة	DRAM لاحقة
PVDM2-16	سعة 64 ميجابايت	سعة 128 ميجابايت	سعة 128 ميجابايت
PVDM2-32	وذاكرة فلاش سعة 32 ميجابايت	ميجابايت وذاكرة فلاش سعة 32 ميجابايت	وذاكرة فلاش سعة 32 ميجابايت
PVDM2-48			
PVDM2-64			

تحديد موارد DSP المطلوبة

قامت Cisco بنشر حاسبة DSP على Cisco.com التي تساعد على تبسيط عملية الحساب. تتطلب الأداة معلومات مثل نوع النظام الأساسي، ورقم إصدار Cisco IOS، وتكوين فتحة بطاقة الواجهة الصوتية (VIC)، ونوع الترميز الذي سيتم استخدامه على هذه الواجهات. ثم تعرض الأداة عدد DSPs المطلوبة لتشغيل التكوين وإنشاء التكوين المطلوب لبدء تشغيل النظام. ارجع إلى [حاسبة DSP](#) (العملاء المسجلون فقط) للاطلاع على تطبيق حاسبة موارد DSP.

معلومات ذات صلة

- [أجهزة الصوت: معالجات الإشارة الرقمية \(DSP\) طراز C542 و C549](#)
- [أستكشاف أخطاء تسجيل مزرعة DSP وإصلاحها](#)
- [موارد Cisco DSP ل Transcoding و Conferencing و MTP](#)
- [فهم وحدات الشبكة الصوتية عالية الكثافة](#)
- [فهم برامج الترميز: التعقيد ودعم الأجهزة ونظام MOS والتفاوض](#)
- [التحقق من وظائف DSP على NM-HDV2 للأنظمة الأساسية 2600XM/2691/2800/3700/3800](#)
- [تعقيد برنامج ترميز وبطاقة الصوت لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)
- [دعم تقنية الصوت](#)
- [دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحدة](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل