

# Ripristino di Nexus 3k (3548X/3524X) dopo downgrade al di sotto di 6.0(2)A6(1)

## Sommario

[Introduzione](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

## Introduzione

Il N3K-C3548P-10GX non è supportato al di sotto della 6.0(2)A6(1) come indicato nelle note di rilascio per la [6.0\(2\)A6\(1\)](#). Attualmente, la sezione di download del software di CCO non descrive il PID tra lo switch 3548 e lo switch 3548X. Esiste sempre la possibilità di un downgrade dell'immagine a causa di un errore dell'utente o per altri motivi.

Nella versione 6.0(2)A6(3) è stato aggiunto un controllo di integrità per l'hardware compatibile (3548X/3524X) che impedirà il downgrade accidentale a versioni non supportate (precedente alla 6.0(2)A6(1) )

## Problema

Se il software in esecuzione sullo switch 3548X o 3524X è precedente alla versione 6.0(2)A6(3) e viene eseguito un downgrade, quando lo chassis viene ricaricato, si verificheranno i seguenti errori

```
POST is completed
WARNING! WARNING! WARNING! *****
##### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #####
This kickstart image is not compatible with *
the current hardware platform *
Rebooting system *
WARNING! WARNING! WARNING! *****
```

Dopo il riavvio, lo switch può anche diventare una traccia dello stack infinita.

L'utilizzo della procedura di interruzione standard di Ctrl - ] non funziona. Ctrl - c funziona, ma carica l'immagine kickstart non valida e si interrompe nel prompt di avvio.

## Soluzione

Per risolvere questa situazione, ricaricare lo switch e usare la sequenza di tasti Ctrl - L per interrompere il BIOS. A questo punto si dovrebbe ottenere il prompt del caricatore. Avviare e caricare un'immagine kickstart/di sistema compatibile.