

Risoluzione dei problemi relativi alle cuffie Cisco serie 5XX

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Premesse](#)

[Configurazione](#)

[Verifica](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

[Registri cuffie](#)

[Esempio 1. Registri delle cuffie per lo stato Connesso](#)

[Esempio 2. Registri delle cuffie per un headset non visualizzato nel magazzino](#)

[Problemi comuni](#)

[Procedura di installazione del file COP per l'aggiornamento delle cuffie](#)

[Reinstallare il driver di Windows](#)

[Cavo/wireless CP-HS-5xx - Garanzia](#)

[Difetti/Limitazioni note](#)

[Difetti aperti](#)

[Avvertenze risolte](#)

[Informazioni correlate:](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi relativi alle cuffie Cisco serie 500. In Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versione 12.5(1)SU1, è possibile fornire l'amministrazione, l'inventario e la gestione della configurazione delle cuffie.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Unified Communications Manager
- Cisco IP Phone
- Cuffie Cisco
- Acquisizione pacchetti

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- CUCM 12.5(1)SU1 (12.5.1.1900-146)
- Telefono: CP-8861 (sip88xx.12-5-1SR3-74)
- Cuffia: 520 (Firmware 15-18-15), 532 (Firmware 15-18-15), 561 (Firmware 1-5-1-15), 562 (Firmware 1-5-1-15)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Gli amministratori possono gestire e risolvere i problemi relativi a tutte le cuffie Cisco installate da Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Alcune funzioni incluse nella versione 12.5(1)SU1 sono:

- Visualizza report di riepilogo e personalizzati di tutte le cuffie distribuite
- Visualizza report sul modello di cuffia e stato della connessione
- Visualizza informazioni dettagliate su cuffie, endpoint e client
- Dati di diagnostica end-to-end per il rilevamento precoce e la risoluzione di potenziali problemi
- Accesso ai log di debug relativi alle cuffie tramite endpoint e client Cisco
- Dati sulla qualità delle chiamate relative alla cuffia nei record di gestione delle chiamate CUCM (CMR)

Per esaminare l'inventario delle cuffie, selezionare **Amministrazione CM > Dispositivo > Cuffia > Inventario cuffie** come mostrato nell'immagine.

Serial Number	Model	Vendor	Type	Firmware	User	Template	Status(since)	Dock model	Device Name	Device Model	Software Version	Headset Age(days)
WFG22464061	520	Cisco	Wired	15-18-15	victoout	Test Headset Template	disconnected (07/11/2019)		CP-8861-SEP2C3124C9F8E1	CP-8861	sip88xx.12-5-1SR3-74	0
GTK220802NZ	530	Cisco	Wired	15-18-15	victoout	Test Headset Template	disconnected (07/11/2019)		CP-8861-SEP2C3124C9F8E1	CP-8861	sip88xx.12-5-1SR3-74	0
WFG2303D0D0	561	Cisco	DECT Wireless	1-5-1PA-118		Standard Default Headset Configuration Template	connected (07/11/2019)	MB	CP-7841-SEP70F35AD22BF7	CP-7841	sip78xx.12-5-1SR3-74.loads	0
WFG2238E0A0	562	Cisco	DECT Wireless	1-5-1PA-118	victoout	Test Headset Template	connected (07/11/2019)	MB	CP-8861-SEP2C3124C9F8E1	CP-8861	sip88xx.12-5-1SR3-74	0

Nota:l'inventario delle cuffie è supportato per dispositivi quali telefoni 88xx, 78xx e Jabber.

Configurazione

Per informazioni sulla configurazione delle cuffie Cisco, consultare la [guida alla configurazione delle cuffie Cisco 5xx](#).

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

In CUCM 12.5 SU1 è possibile generare un registro dello strumento Report di problema (PRT) dall'amministrazione di Cisco Unified Communications Manager. Questa nuova funzionalità consente di raccogliere le note telefonate in remoto anziché generare il rapporto dal telefono. In questa versione, le informazioni sulle cuffie vengono visualizzate anche nel registro, che consente di risolvere i problemi.

Per generare un accesso PRT all'amministrazione di Cisco Unified Communications Manager, selezionare **Amministrazione CM > Dispositivo > Telefono**, abilitare la casella di controllo del telefono di interesse e selezionare **Genera PRT per selezionato**, come mostrato nell'immagine.

The screenshot shows the 'Find and List Phones' interface. At the top right, there is a 'Related Links' section with a dropdown menu set to 'Actively Logged In Device Report' and a 'Go' button. Below this, a toolbar contains several icons and buttons: 'Add New', 'Add New From Template', 'Select All', 'Clear All', 'Delete Selected', 'Reset Selected', 'Apply Config to Selected', and 'Generate PRT for Selected'. The 'Generate PRT for Selected' button is highlighted with a red box. Below the toolbar, the status bar indicates '4 records found'. The main table lists phone records with columns for Device Name, Description, Device Pool, Device Protocol, Status, Last Registered, Last Active, Unified CM, IPv4 Address, Copy, and Super Copy. The third row, corresponding to device 'SEP2C3124C9F8E1', is selected, and its 'Generate PRT for Selected' button is also highlighted with a red box.

Phone	Device Name(Line)	Description	Device Pool	Device Protocol	Status	Last Registered	Last Active	Unified CM	IPv4 Address	Copy	Super Copy
7975	SEP000F86C625E8	005F86C625E8	Default	SCCP	None	Never			None		
7975	SEP005F86C625E8	147	Default	SIP	Registered	Now		10.1.61.140	10.1.61.21		
8861	SEP2C3124C9F8E1	Auto 1400	Default	SIP	Registered	Now		10.1.61.140	10.1.61.19		
7941	SEP70F35AD22BF7	Auto 1402	Default	SIP	Registered	Now		10.1.61.140	10.1.61.22		


Per utilizzare questa funzione, è necessario configurare il campo URL di caricamento del supporto tecnico nella pagina di configurazione telefonica prima di generare il log della porta, come mostrato nell'immagine.

The screenshot shows the configuration page for a phone. It includes several fields with dropdown menus and checkboxes. The 'Customer support upload URL' field is highlighted with a red box and contains the value 'http://10.1.61.20/phone'. Other fields include 'Energy Efficient Ethernet(EEE): SW Port*' (Disabled), 'User Credentials Persistent for Expressway Sign in*' (Disabled), and 'Web Admin*' (Disabled).

Questa funzionalità richiede Cisco Unified Communications Manager versione 12.5(1)SU1 o successive. Ulteriori informazioni su come configurare un URL di caricamento del supporto tecnico [qui](#).

Registri cuffie

Ogni volta che una cuffia è collegata o scollegata, i registri delle cuffie vengono generati automaticamente. Per memorizzare e visualizzare le informazioni sulle cuffie nel CUCM, è necessario seguire alcuni passaggi, come mostrato nell'immagine.

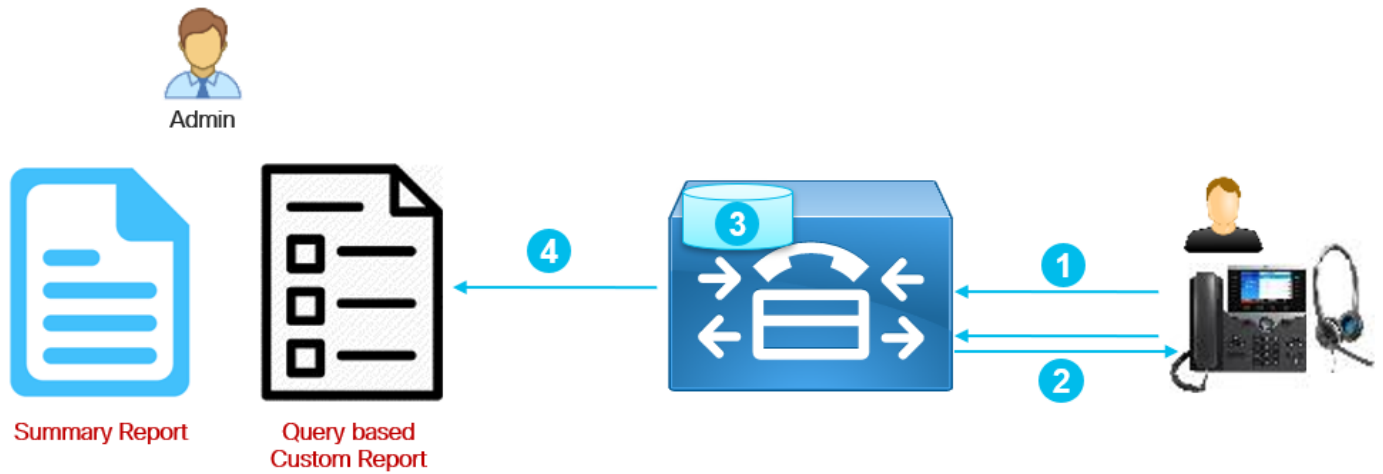

Passaggio 1. Il telefono/le cuffie invia i dati di inventario a CUCM (POST/headset/inventory/<SN>).

Passaggio 2. Viene eseguito un handshake TLS (Transport Layer Security) e vengono scambiati i certificati. Il server Call Manager invia il certificato Tomcat e il telefono invia il certificato MIC (Manufacturer Installed Certificate) o il certificato LSC (Locally Significant Certificate) se è installato.

Passaggio 3. Se il certificato viene convalidato, CUCM memorizza i dati di inventario nel database.

Passaggio 4. L'amministratore può generare un rapporto sintetico inventario o un rapporto personalizzato basato su query.

Nota: I registri delle cuffie sono contenuti nei registri della console del telefono. Per scaricarli, è necessario abilitare l'accesso Web nella pagina di configurazione del telefono. Nei telefoni serie 78xx e 88xx i log della console sono contenuti nella PRT.

Esempio 1. Registri delle cuffie per lo stato Connesso

Quando le cuffie sono collegate al telefono, alcune linee sono incluse nei registri della console del telefono, le linee nell'output indicano quando il messaggio POST è stato inviato e la risposta fornita da CUCM, come mostrato in questo esempio.

1. Il responsabile della cuffia invia il messaggio Http_request POST|INVENTORY per lo stato connesso.

```
0987 NOT Jul 11 22:06:35.950851 (711:938) JAVA-HSMGR JNI| http_request: call from management
library, context: <https://10.1.61.140:9444/headset/inventory|POST|INVENTORY|{
    "time": 1562882795,
    "key": "headsetInventory",
    "value": {
        "host": {
            "client": "Cisco IP
Phone",
            "serialNumber":
"FCH2133E8B9",
            "deviceName": "CP-8861-
SEP2C3124C9F8E1",
            "model": "CP-8861",
```

```

"firmwareVersion":
"sip88xx.12-5-1SR3-74",
"hostOSVersion": "N/A",
"userId": ""
},
"dock": {
"serialNumber":
"WFG2303M0B5",
"model": "MB"
},
"headset": {
"serialNumber":
"WFG2303D0D0",
"firmwareVersion": "1-5-1-
15",
"vendor": "Cisco",
"model": "561",
"connectionType": "DECT
Wireless",
"connectionStatus":
"connected"
}
}
} |0|>

```

2. La richiesta viene inviata dal gestore di configurazione remota delle cuffie.

```

0989 NOT Jul 11 22:06:35.951173 (711:938) JAVA-Thread-
47|cip.headset.HeadsetRemoteConfigManager:submitRequest - context:
https://10.1.61.140:9444/headset/inventory|POST|INVENTORY|{
  "time": 1562882795,
  "key": "headsetInventory",
  "value": {
    "host": {
      "client": "Cisco IP
Phone",
      "serialNumber":
      "FCH2133E8B9",
      "deviceName": "CP-8861-
SEP2C3124C9F8E1",
      "model": "CP-8861",
      "firmwareVersion":
      "sip88xx.12-5-1SR3-74",
      "hostOSVersion": "N/A",
      "userId": ""
    },
    "dock": {
      "serialNumber":
      "WFG2303M0B5",
      "model": "MB"
    },
    "headset": {
      "serialNumber":
      "WFG2303D0D0",
      "firmwareVersion": "1-5-1-
15",
      "vendor": "Cisco",
      "model": "561",
      "connectionType": "DECT
Wireless",
      "connectionStatus":
      "connected"
    }
  }
}

```

```
    }
  }|0|<>
0990 DEB Jul 11 22:06:35.951334 (711:885) JAVA-HeadsetConfigImpl: parse_remote_default_config:
Current headset plugged in: 561
0991 NOT Jul 11 22:06:35.951381 (711:938) JAVA-Thread-
47|cip.headset.HeadsetRemoteConfigManager:submitRequest -
POST:https://UmVxdWlyZWQ=:UmVxdWlyZWQ=@10.1.61.140:9444/headset/inventory
```

3. Si è tentato di stabilire una connessione SSL (Secure Sockets Layer).

```
1092 INF Jul 11 22:06:36.106210 (711:853) JAVA-Sec SSL Connection - HTTPS_TLS.
1093 INF Jul 11 22:06:36.106256 (711:853) JAVA-Sec SSL Connection - ciphers:[ECDHE-RSA-AES256-
GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA]
```

4. Il certificato è richiesto.

```
1107 INF Jul 11 22:06:36.156830 (711:853) JAVA-SSL session setup - Requesting Cert
```

5. Il telefono invia il certificato.

```
1114 DEB Jul 11 22:06:36.207553 (711:853) JAVA-Certificate subject name = /serialNumber=PID:CP-
8861 SN:FCH2133E8B9/O=Cisco Systems Inc./OU=CTG/CN=CP-8861-SEP2C3124C9F8E1
1115 DEB Jul 11 22:06:36.207590 (711:853) JAVA-SSL session setup - Certificate issuer name =
/O=Cisco/CN=Cisco Manufacturing CA SHA2
```

6. La validità del certificato è controllata da CUCM.

```
1134 INF Jul 11 22:06:36.860688 (711:853) JAVA-SSL session setup Cert Verification - Certificate
is valid.
```

7. Se l'handshake SSL ha esito positivo, la connessione viene stabilita.

```
1140 NOT Jul 11 22:06:37.151072 (711:853) JAVA-Sec SSL Connection - Handshake successful.
1145 DEB Jul 11 22:06:37.151354 (711:853) JAVA-Sec SSL Conn - Adding SSL session reference to
cache, label (10.1.61.140:9444)
```

8. CallManager invia la risposta con il codice 200.

```
1189 NOT Jul 11 22:06:37.254701 (711:885) JAVA-HSMGR JNI| to_request_context: context:
<https://10.1.61.140:9444/headset/inventory|POST|INVENTORY|{
    "time": 1562882795,
    "key": "headsetInventory",
    "value": {
        "host": {
            "client": "Cisco IP
Phone",
            "serialNumber":
"FCH2133E8B9",
            "deviceName": "CP-8861-
SEP2C3124C9F8E1",
            "model": "CP-8861",
            "firmwareVersion":
"sip88xx.12-5-1SR3-74",
            "hostOSVersion": "N/A",
            "userId": ""
        },
        "dock": {
```

```

"serialNumber":
"WFG2303M0B5",
"model": "MB"
},
"headset": {
"serialNumber":
"WFG2303D0D0",
"firmwareVersion": "1-5-1-
15",
"vendor": "Cisco",
"model": "561",
"connectionType": "DECT
Wireless",
"connectionStatus":
"connected"
}
}
}|200|<>>

```

```

1190 NOT Jul 11 22:06:37.254762 (711:885) JAVA-HSMGR JNI| on_http_response: onHttpResponse
(context) <200> callback from java: <<>>

```

Si prevede che messaggi simili vengano visualizzati nei log della console quando le cuffie sono scollegate dal telefono e le informazioni vengono aggiornate nella pagina di inventario delle cuffie.

Esempio 2. Registri delle cuffie per un headset non visualizzato nel magazzino

Se le cuffie non sono presenti nell'inventario, scollegarle e collegarle dal dispositivo, raccogliere i registri della console telefonica (o PRT) e acquisire un pacchetto telefonico/Gestione chiamate. Come mostrato nell'esempio, i registri delle cuffie e l'acquisizione dei pacchetti indicano un errore del certificato.

1. Il responsabile dell'headset invia il messaggio di magazzino http_request POST.

```

7823 NOT Jul 11 20:37:18.220777 (29894:30111) JAVA-HSMGR JNI| http_request: call from management
library, context: <https://10.1.61.140:9444/headset/inventory|POST|INVENTORY| {
"time": 1562877438,
"key": "headsetInventory",
"value": {
"host": {
"client": "Cisco IP
Phone",
"serialNumber":
"FCH2133E8B9",
"deviceName": "CP-8861-
SEP2C3124C9F8E1",
"model": "CP-8861",
"firmwareVersion":
"sip88xx.12-5-1SR3-74",
"hostOSVersion": "N/A",
"userId": ""
},
"dock": {
"serialNumber":
"WFG2303M07W",
"model": "MB"
},
"headset": {
"serialNumber":
"WFG2238E0A0",
"firmwareVersion": "1-5-1-

```

```

15",
"vendor": "Cisco",
"model": "562",
"connectionType": "DECT",
Wireless",
"connectionStatus":
"connected"
}
} |0|>

```

2. Il gestore di configurazione remota delle cuffie invia una richiesta.

```

7824 NOT Jul 11 20:37:18.221377 (29894:30111) JAVA-Thread-
58|cip.headset.HeadsetRemoteConfigManager:submitRequest - context:
https://10.1.61.140:9444/headset/inventory|POST|INVENTORY|{
    "time": 1562877438,
    "key": "headsetInventory",
    "value": {
        "host": {
            "client": "Cisco IP
Phone",
            "serialNumber":
            "FCH2133E8B9",
            "deviceName": "CP-8861-
SEP2C3124C9F8E1",
            "model": "CP-8861",
            "firmwareVersion":
            "sip88xx.12-5-1SR3-74",
            "hostOSVersion": "N/A",
            "userId": ""
        },
        "dock": {
            "serialNumber":
            "WFG2303M07W",
            "model": "MB"
        },
        "headset": {
            "serialNumber":
            "WFG2238E0A0",
            "firmwareVersion": "1-5-1-
15",
            "vendor": "Cisco",
            "model": "562",
            "connectionType": "DECT",
Wireless",
            "connectionStatus":
"connected"
        }
    }
} |0|<>

```

```

7825 INF Jul 11 20:37:18.221554 (29894:30030) JAVA-HTTP JNI| Curl_readwrite: go ahead with
socket check

```

3. Viene tentata la connessione SSL.

```

7950 INF Jul 11 20:37:18.382089 (29894:30031) JAVA-Sec SSL Connection - HTTPS_TLS.

```

4. È richiesto il certificato del telefono.

```

7965 INF Jul 11 20:37:18.432971 (29894:30031) JAVA-SSL session setup - Requesting Cert

```


5. Il telefono invia il certificato.

```
7972 DEB Jul 11 20:37:18.483944 (29894:30031) JAVA-Certificate subject name =
/serialNumber=PID:CP-8861 SN:FCH2133E8B9/C=MX/O=Cisco/OU=Voice/CN=CP-8861-SEP2C3124C9F8E1
7973 DEB Jul 11 20:37:18.483994 (29894:30031) JAVA-SSL session setup - Certificate issuer name =
/C=MX/O=Cisco/OU=Voice/CN=CAPF-0992727F/ST=Mexico City/L=Mexico City
```

In questo esempio, il certificato non è stato trovato nell'elenco di attendibilità di CUCM.

```
7988 ERR Jul 11 20:37:18.587580 (366:32531) SECUREAPP-No match found in trust list against the
item
```

Il certificato del telefono è ancora valido (non scaduto).

```
7990 INF Jul 11 20:37:19.088525 (29894:30031) JAVA-SSL session setup Cert Verification -
Certificate is valid.
```


In questo esempio, l'handshake non è riuscito con il motivo 19.

```
7996 ERR Jul 11 20:37:19.380225 (29894:30031) JAVA-Sec SSL Connection - Handshake failed.
8028 NOT Jul 11 20:37:19.386375 (29894:30061) JAVA-HSMGR JNI| to_request_context: context:
<https://10.1.61.140:9444/headset/inventory|POST|INVENTORY|{
    "time": 1562877438,
    "key": "headsetInventory",
    "value": {
        "host": {
            "client": "Cisco IP
Phone",
            "serialNumber":
"FCH2133E8B9",
            "deviceName": "CP-8861-
SEP2C3124C9F8E1",
            "model": "CP-8861",
            "firmwareVersion":
"sip88xx.12-5-1SR3-74",
            "hostOSVersion": "N/A",
            "userId": ""
        },
        "dock": {
            "serialNumber":
"WFG2303M07W",
            "model": "MB"
        },
        "headset": {
            "serialNumber":
"WFG2238E0A0",
            "firmwareVersion": "1-5-1-
15",
            "vendor": "Cisco",
            "model": "562",
            "connectionType": "DECT
Wireless",
            "connectionStatus":
"connected"
        }
    }
}|19|<>>
```

8029 NOT Jul 11 20:37:19.386452 (29894:30061) JAVA-HSMGR JNI | on_http_response: onHttpResponse (context) <19> callback from java: <<>>

Fondamentalmente, nel telefono è installato un LSC firmato da una funzione CAPF (Certificate Authority Proxy Function) di un cluster diverso, quindi CUCM non considera attendibile e non rifiuta la connessione SSL. Un ripristino in fabbrica sul telefono elimina la LSC e risolve questo problema.

L'acquisizione di pacchetti per questo esempio indica l'errore dell'handshake SSL con "**Alert (Livello: Fatal, Description Unknown (CA))**" (Errore irreversibile, descrizione sconosciuta) come mostrato nell'immagine.

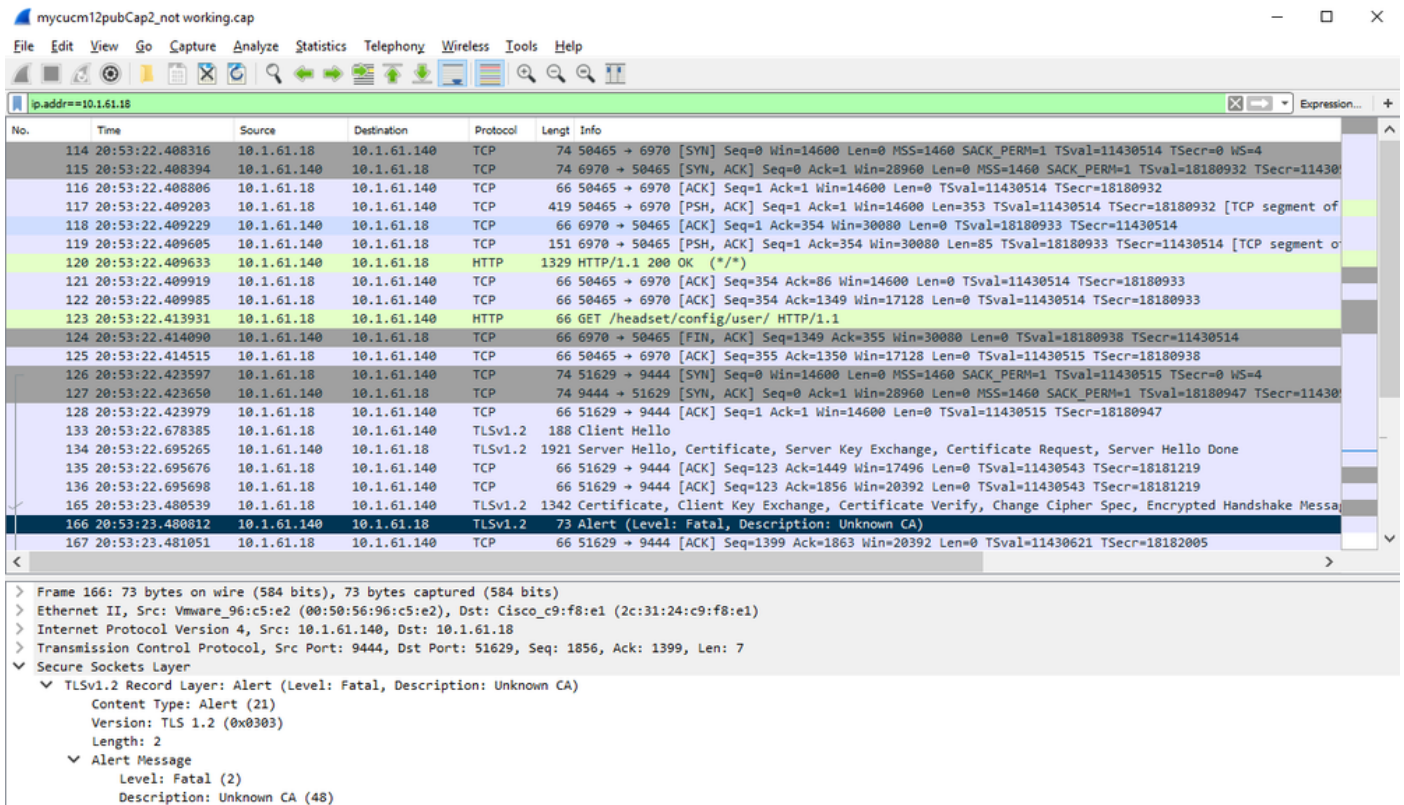


Problemi comuni

È possibile riscontrare problemi relativi a questi scenari:

- Le cuffie non possono comunicare con il dispositivo di chiamata selezionato
- L'audio degli altoparlanti è scadente
- Non si capisce quando si parla nel microfono delle cuffie

In caso di problemi con le cuffie, procedere come segue:

Passaggio 1. Assicurarsi che la cuffia sia accesa. Per riavviare le cuffie wireless, tenere premuto il pulsante **Call**  (sulle cuffie wireless) per quattro secondi per accendere e spegnere le cuffie.

Passaggio 2. Verificare se viene rilevata la cuffia.

- Su un telefono IP Cisco connesso a Cisco Unified Communications Manager, passare a **Applicazioni** e selezionare **Accessori**


- Su un telefono IP Cisco con firmware multiplatforma, selezionare **Applications > Status** (Applicazioni), quindi **Accessori**
- Su un Cisco Webex, DX70 o DX80, toccare lo schermo e selezionare uno dei dispositivi audio disponibili nell'angolo superiore destro
- In Cisco Jabber, passare a **Menu > Opzioni > Audio**
- In Cisco **Webex Meetings**, selezionare **Audio > Computer Audio Settings**

Passaggio 3. Provare con una cuffia diversa.

Passaggio 4. Verificare che il firmware delle cuffie sia aggiornato. Se le cuffie non sono aggiornate, seguire le istruzioni riportate nella sezione Installazione file COP.

Se i problemi rilevati sono più correlati all'audio delle cuffie, verificare se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Per non avvisi su chiamate in arrivo: Si tratta di una limitazione nota per le cuffie Cisco serie 500 con firmware versione 1.0(2) o precedente. Aggiornamento del firmware delle cuffie all'ultima versione del firmware
- Per un suono interrotto o incoerente nella cuffia Cisco serie 560: Assicurarsi che la base non riceva interferenze da altre basi delle cuffie. Per ottenere una qualità di chiamata ottimale, verificare che la base della cuffia sia ad almeno un piede (0,3 metri) da un'altra base. Accertarsi che le cuffie wireless siano abbinata alla base. Posizionare la cuffia nella base per accoppiare la cuffia e la base. Assicurarsi che la cuffia sia inserita correttamente
- Per problemi di eco con le cuffie Cisco 560 quando il cavo Y è collegato a un telefono serie 7900, disattivare il livello laterale delle cuffie nella pagina Web del telefono. Passare a **Amministrazione CM > Dispositivi > Telefoni**, selezionare i telefoni 7900 e configurare il **Livello sidetone cuffia** come **Disattivato**. Selezionare **Save and Apply config** (Salva e applica configurazione) come mostrato nell'immagine:

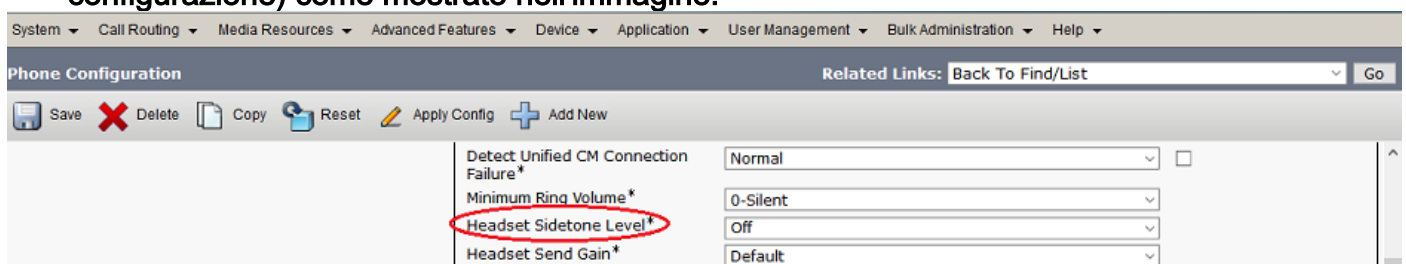

- Per lo switch 8851 non è disponibile una configurazione laterale nella pagina del telefono, ma è possibile configurarla manualmente sul telefono fisico. Selezionare **Impostazioni > Accessori > Cuffia Cisco > Altoparlante > Sidetone** e configurarlo come disattivato. Per modificare la configurazione laterale per più telefoni, è possibile modificare o creare un nuovo modello di cuffia. Passare a **CM Admin > Dispositivo > Cuffia > Modello cuffia** e selezionare **Crea nuovo**. Configurare le impostazioni per lo switch 560 con sidetone disattivato.

Ulteriori problemi comuni e suggerimenti per la risoluzione dei problemi [qui](#).

Procedura di installazione del file COP per l'aggiornamento delle cuffie

Si consiglia di installare la versione più recente del firmware sui telefoni e sulle cuffie. Attenersi alla seguente procedura per installare il file COP per le cuffie:

Passaggio 1. Selezionare l'URL: <http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html>

Passaggio 2. Accedere al supporto tecnico e scaricare la pagina del software.

Passaggio 3. Scegliere gli endpoint di collaborazione e la categoria telefono.

Passaggio 4. Scegliere la cuffia serie 500.

Passaggio 5. Scegliere la Cuffia 560 (o quella applicabile).

Passaggio 6. Selezionare la scheda **Download**.

Passaggio 7. Scegliere l'ultima release.

Passaggio 8. Scaricare i file elencati.

Passaggio 9. Utilizzare il browser e accedere alla pagina Web Cisco Unified OS Administration.

Passaggio 10. Nel menu Aggiornamenti software, selezionare **Installa/Aggiorna**.

Passaggio 11. Inserire i valori appropriati nella sezione relativa alla posizione del software per il file scaricato.

Passaggio 12. Nella casella a discesa **Options/Upgrades** (Opzioni/Aggiornamenti), selezionare il file scaricato e scegliere **Next (Avanti)**.

Passaggio 13. Selezionare **Avanti**.

Passaggio 14. Controllare il registro di installazione e verificare che il file sia stato installato correttamente.

Passaggio 15. Accedere alla pagina Web di Cisco Unified Serviceability.


Passaggio 16. Nel menu **Strumenti**, selezionare **Control Center - Feature Services**.

Passaggio 17. Selezionare il servizio Cisco Tftp e scegliere **Riavvia**.

Al momento dell'elaborazione del presente documento, la versione più recente è cmterm-1-5-1-15.cop [https://software.cisco.com/download/home/286323239/type/286323289/release/1.5\(1\)](https://software.cisco.com/download/home/286323239/type/286323289/release/1.5(1))

Questa versione del firmware delle cuffie è supportata da Cisco Unified Communications Manager versione 10.5(2) e successive. La versione firmware consigliata per Cisco IP Phone serie 7800/8800 è 12.5(1) o successiva.

L'aggiornamento del firmware delle cuffie è scollegato dal firmware del telefono e l'aggiornamento avviene quando le cuffie sono collegate al telefono, come mostrato nell'immagine.

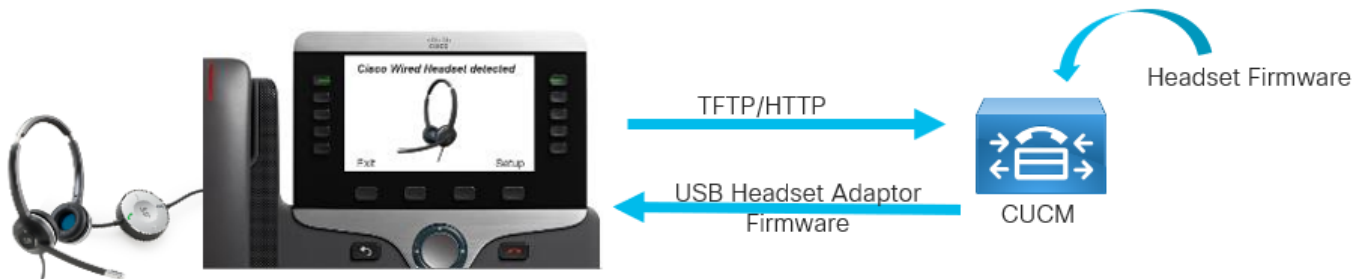

Le impostazioni di sintonizzazione dei diffusori e del sidetone, nonché il guadagno del microfono, sono memorizzate nelle cuffie; non è necessario effettuare ulteriori regolazioni quando si collega il telefono a un nuovo telefono. Queste impostazioni non vengono cancellate da un ripristino della fabbrica del telefono.


Per ripristinare la configurazione nelle cuffie, usare il menu del telefono. Con questo metodo, è possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite, selezionare **Impostazioni > Accessori > Cuffia wireless Cisco > Ripristina impostazioni > Ripristina**.

Nota: Se non si dispone dell'accesso a Cisco Unified Communications Manager, è possibile utilizzare lo strumento online per aggiornare la cuffia Cisco (solo serie 560): [Strumento di aggiornamento cuffie](#)


Reinstallare il driver di Windows

Seguire questa procedura per pulire la configurazione nel Registro di sistema di Windows e reinstallare il driver audio USB:


Passaggio 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start di Windows e aprire **Gestione dispositivi di Windows**, come mostrato nell'immagine.

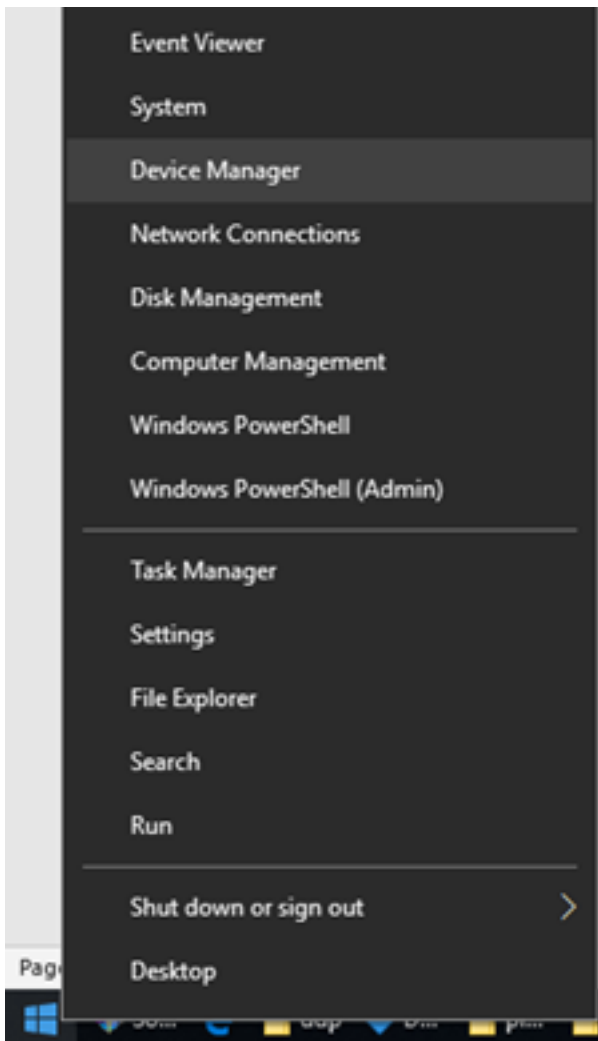


Passaggio 2. Trovare le cuffie Cisco in Gestione dispositivi in **Ingresso e uscite audio** e selezionare il microfono o l'altoparlante, come mostrato in questa immagine.

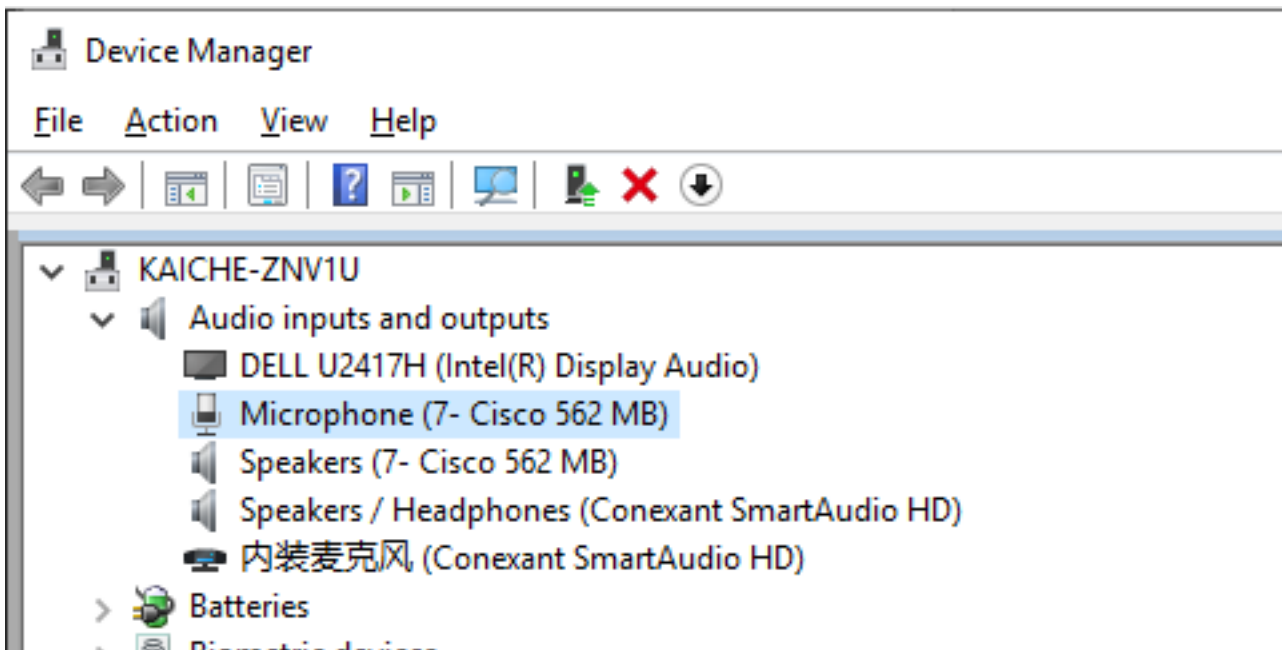

Passaggio 3. In **Gestione dispositivi**, selezionare **Visualizza > Dispositivi per connessione**, come mostrato nell'immagine.

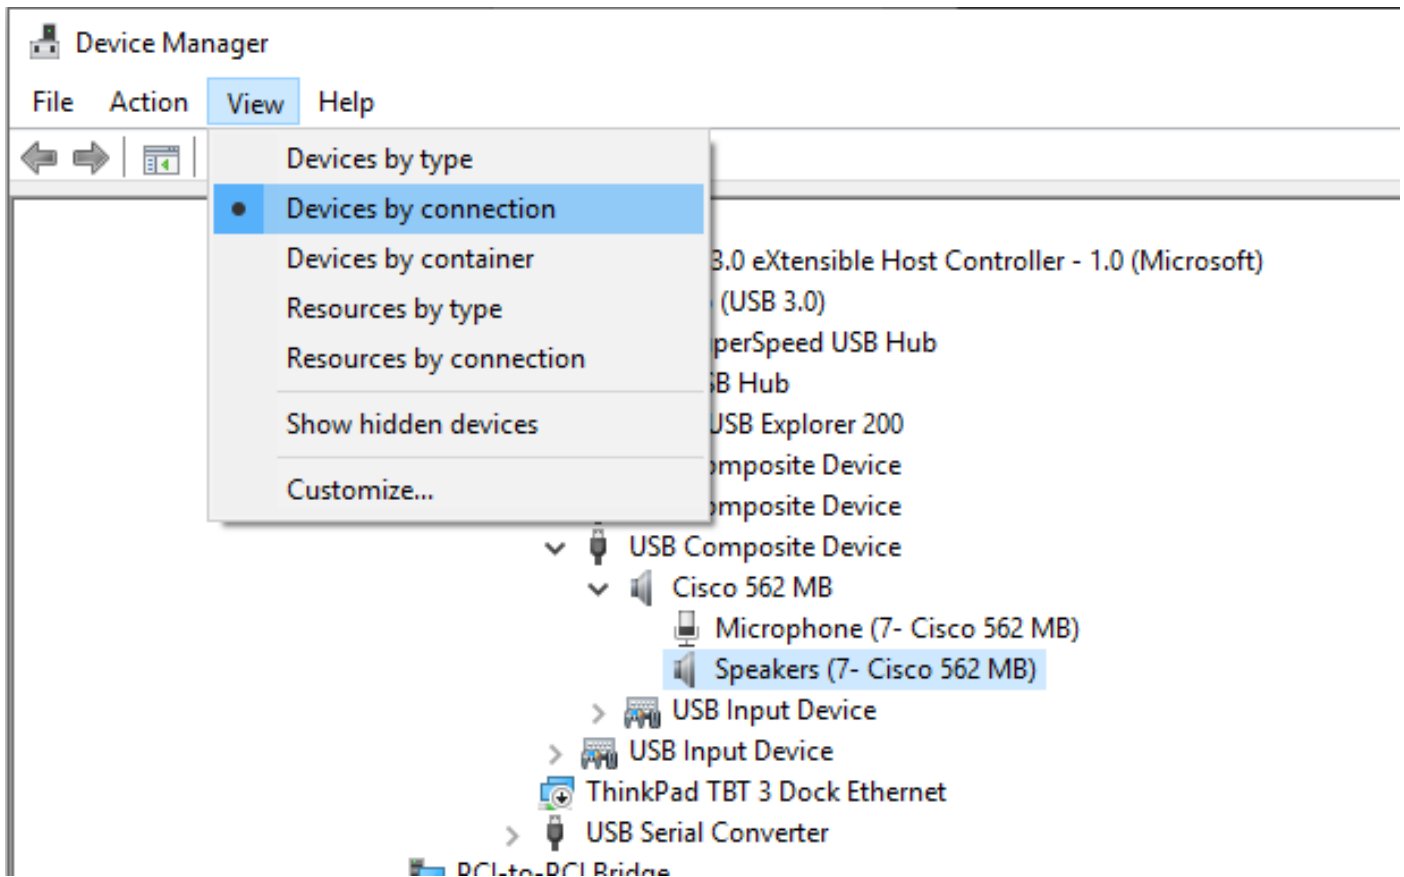

Passaggio 4. Come mostrato nell'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse su **USB Composite Device (Dispositivo composto USB)** e selezionare **Uninstall device (Disinstalla dispositivo)**.

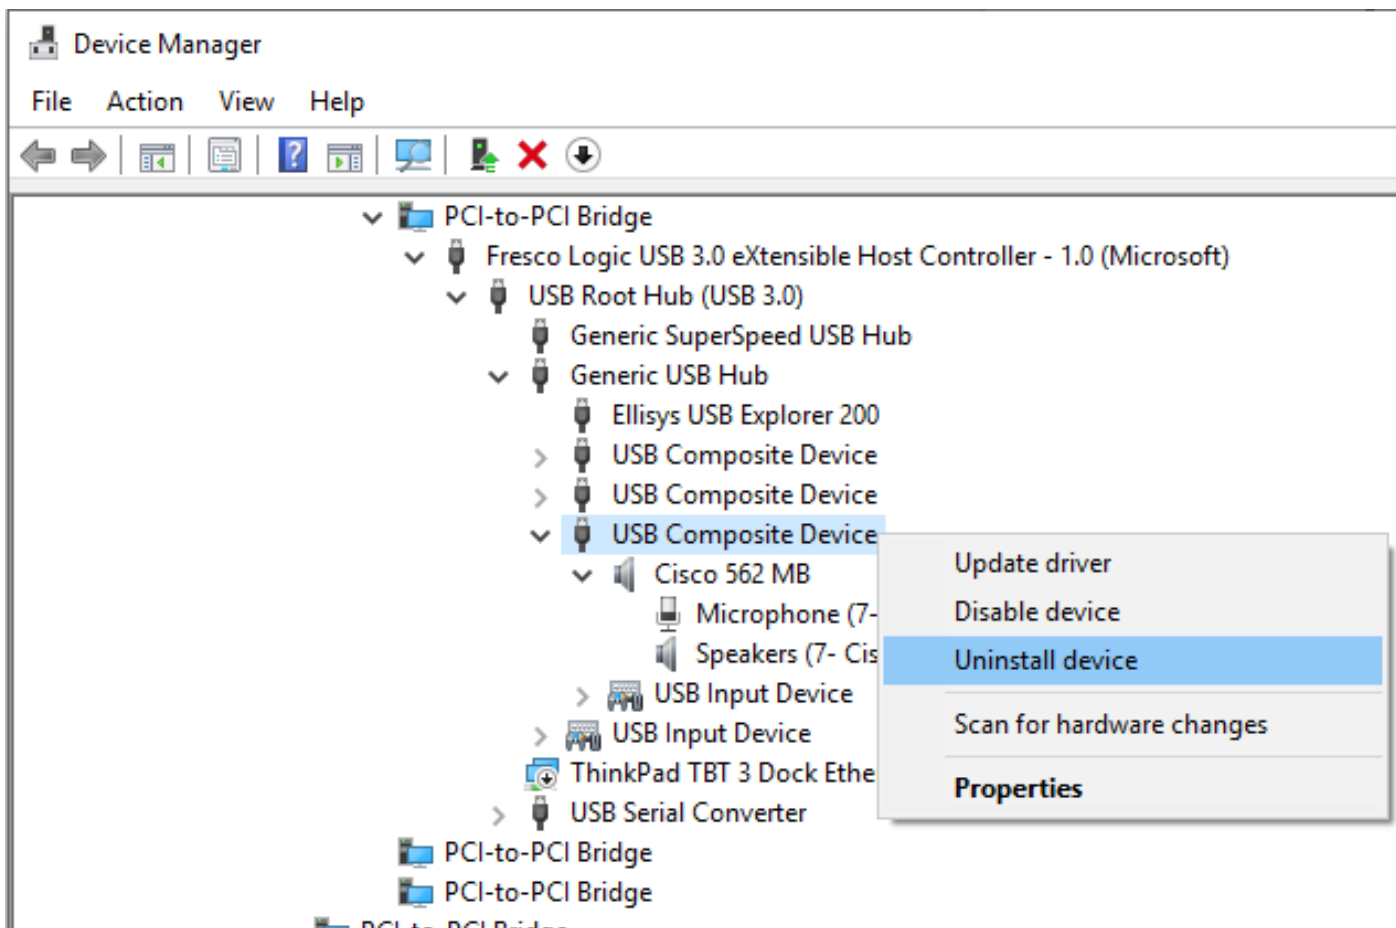

Passaggio 5. Scollegare e collegare il cavo USB delle cuffie Cisco. Il driver verrà reinstallato.

Cavo/wireless CP-HS-5xx - Garanzia

La garanzia per le cuffie Cisco dipende dal modello di cuffia.

- Cuffia con cavo: Garanzia di 2 anni
- Cuffia wireless: 1 anno di garanzia

Nota: Se si apre una richiesta TAC, fornire un contratto o un numero di serie valido.

Difetti/Limitazioni note

Difetti aperti

Poiché lo stato dei difetti cambia continuamente, l'elenco riflette un'istantanea dei difetti aperti al momento della compilazione del report. Per una visualizzazione aggiornata dei difetti aperti o per visualizzare bug specifici, accedere a Bug Search Toolkit.

- [CSCvn41271](#) : Il volume è cambiato durante la riproduzione di musica su MacBook, usb1 e usb2.
- [CSCvp96968](#) : Il Manuale dell'utente di DX70, DX80 CE9.7 contiene un'immagine non corretta per l'accesso a una riunione pianificata.

- [CSCvp32795](#) : Il volume è più alto in HFP rispetto a A2DP allo stesso livello.
- [CSCvq03392](#) : Il rendering dell'impostazione Jabber non è corretto quando l'origine attiva non è Jabber.
- [CSCvn47014](#) : Il tono di connessione Bluetooth non viene riprodotto o è troppo morbido con l'origine PC o Mobile selezionata.
- [CSCvn6483](#) : Bluetooth non si riconnette quando la fonte di chiamata torna nel campo.
- [CSCvn73816](#) : Il segnale di spegnimento è troppo basso quando la musica viene riprodotta su una sorgente Windows 10.

Avvertenze risolte

L'elenco contiene i difetti risolti per le cuffie Cisco serie 500 che usano il firmware versione 1.5(1).

- [CSCvo70826](#) : La cuffia non avvisa le chiamate in arrivo sul telefono IP.
- [CSCvp97802](#) : Raramente il volume della voce aumenta ma diminuisce immediatamente mentre si preme rapidamente il tasto volume+.
- [CSCvo01194](#) : Le cuffie emettono rumore quando il dispositivo multi-base passa da una sorgente IP-Phone alla sorgente Bluetooth.
- [CSCvn79632](#) : Durante una chiamata attiva tramite Bluetooth, nella cuffia è presente del rumore.
- [CSCvn7884](#) : Le cuffie e la base si scollegano e si ricollegano senza chiedere conferma.
- [CSCvn7631](#) : A volte nessun tono quando termina la chiamata premendo il pulsante di chiamata.

Per ulteriori dettagli sulla compatibilità e la configurazione delle cuffie, consultare la [guida agli accessori della serie per Cisco Unified Communications Manager](#).

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità delle cuffie con i telefoni serie 8800, visitare [gli accessori supportati da Cisco IP Phone 8800](#).

Informazioni correlate:

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della [cuffia Cisco](#) in CUCM, consultare la sezione Configurazione della [cuffia Cisco serie 5xx](#).

Per ulteriori dettagli sulla compatibilità e la configurazione delle cuffie, consultare la [guida agli accessori della serie per Cisco Unified Communications Manager](#).

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità delle cuffie con i telefoni serie 8800, visitare [gli](#)

[accessori supportati da Cisco IP Phone 8800.](#)