

Nexus 3k herstellen (3548X/3524X) na lagere indeling dan 6,0(2)A6(1)

Inhoud

[Inleiding](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

Inleiding

De N3K-C3548P-10GX wordt niet ondersteund onder 6.0(2)A6(1) per de aantekeningen bij de introductie voor [6.0\(2\)A6\(1\)](#). Op dit moment definieert de downloadsectie van CCO de PID niet tussen de 3548 en 3548X. Er is altijd een mogelijkheid van een afwaardering van de afbeelding door gebruikersfouten of andere redenen.

In 6.0(2)A6(3) is een gezondheidstest voor compatibele hardware (3548X/3524X) toegevoegd om te voorkomen dat de apparatuur per ongeluk naar niet-ondersteunde lozingen wordt teruggebracht (pre 6.0(2)A6(1))

Probleem

Voor scenario's waarin de software die op de 3548X of 3524X draait, vóór 6.0(2)A6(3) is en een lagere kwaliteit wordt uitgevoerd, u ziet de volgende fouten bij het opnieuw laden van het chassis

```
POST is completed
WARNING! WARNING! WARNING! *****
##### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #####
This kickstart image is not compatible with *
the current hardware platform *
Rebooting system *
WARNING! WARNING! WARNING! *****
```

De switch kan ook na het opnieuw laden in een oneindig stapelspoor vallen.

Gebruik van de standaard break procedure van Ctrl - J werkt niet. Ctrl - c werkt wel, maar laadt de ongeldige kickstart afbeelding en breekt in de laars prompt.

Oplossing

Om van deze situatie te herstellen, herladen de schakelaar en gebruiken de zeer belangrijke reeks Ctrl - L om de bios te onderbreken. U dient dan de laadinroep te selecteren. Opstarten en laden van een compatibel kickstart/systeembeeld.