

WAP 131 في تباثال جماربلا ةيقرت

فدهلا

تأحال صإو ةفاضملا تازيمل عم تاثير دحت ةبائمب ةديجل ةتباثال جماربلا تارادصإ دعت. ةقباسلا ةتباثال جماربلا (تارادصإ) رادصإ في ةدوجوملا تالكشملا لحت يتلا ءاطخالا تاي لمع ءارجا نكمي. ةتباثال جماربلا شحأ مادختساب ةكبشلا زاهج ءادا نيسحت نكمي لوكوتورب وأ (TFTP) طسبملا تافلما لقن لوكوتورب ربع ةتباثال جماربلا ةيقرت لقن لوكوتورب وه (HTTP/HTTPS). ةنمأ سباقم مادختساب/يبعشتلا صنلا لقن مادختسا دنع. نيوكتلا تافلما جماربلا تايقرت عيزوتل ةداع مدختسي نم آرغ تافلما تالوكوتورب مدختست. ةكبشلا ىلع TFTP مءاخ نم فلما ليزنت متسي، TFTP ليمع فلما لقنل كب صاخلا بيولا ضرعتسم HTTP/HTTPS.

WAP131 لوصو طاقنل تباثال جماربلا ةيقرت ةيفيك حرش وه دنتمسما اذه نم فدهلا TFTP مءاخ وأ HTTP/HTTPS ليمع لالخ نم.

ةدوجوملا نيوكتلا تامولعمب WAP زاهج ظفتحي، تباثال جماربلا ةيقرت دنع: **ةظءالم**

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجال

- WAP131

رادصإلا

- 1.0.0.39

جماربلا ليزنتل URL ناوع

[WAP131](#)

ةتباثال جماربلا ةيقرت

رتخاو بيولا ةئيهتل ةءاسملا ءادالا ىلا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطءلا
ةتباثال جماربلا ءرادا ءحفص حتف متي. ةتباثال جماربلا ءرادا <Administration>

Manage Firmware

PID VID: WAP131-A-K9 V01

Active Firmware Version: 1.0.0.39

Inactive Firmware Version: 1.0.0.39

Transfer Method: HTTP/HTTPS
 TFTP

Source File Name:

Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not refresh the page or navigate to another page while uploading the new firmware, or the firmware upload will be aborted. When the process is complete the access point will restart and resume normal operation.

يولي امك ةفوصوم لوقءلا:

- لوصول ءطقنل دروملا فرعمو جتتملا فرعم — PID VID ضرعي

- ڀلاڃلا طشننلا تباثلل ڄمانربلا رادصل ضرعي — طشننلا تباثلل ڄمانربلا رادصل
- ريغ تباثلل ڄماربلا (تارادصل) رادصل ضرعي — ءطشننلا ريغ تباثلل ڄماربلا رادصل
- اقبسماهت ٻٺت متي ءطشننلا

ڄمانرب رادصل ڀقباصل رادصلال ظفح متي، تباثلل ڄمانربلا ءيقرت دنء: **ءظحال** ڄماربلا ليءبت نڪمي يتح زاڄلا لء رصانءلا هءه نيزخت متي و. طشن ريغ تباثل زاڄلا ءهمت ءءاع ٻل طئي سا هءو، تقو يا ي ءطشننلا ءتباثلل

لقح ي ءبول طمل تباثلل ڄمانربلا لقن ءقيرط صاڃلا رايڃلا رز قوف رقنا 2. ءو طڃلا ل قنلا ءقيرط

The screenshot shows the 'Manage Firmware' page for a device with PID VID WAP131-A-K9 V01. The active firmware version is 1.0.0.39, and the inactive version is also 1.0.0.39. Under the 'Transfer Method' section, 'HTTP/HTTPS' is selected with a radio button, and 'TFTP' is unselected. A 'Source File Name' field with a 'Browse...' button is visible below. A note at the bottom states: 'Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not refresh the page or navigate to another page while uploading the new firmware, or the firmware upload will be aborted. When the process is complete the access point will restart and resume normal operation.' An 'Upgrade' button is at the bottom left.

يلا تلال وڃنلا لء ءحامل تارا يڃلا ءيءت متي

- HTTP/HTTPS — ءتباثلل ڄماربلا فلم لقنل ٻيولا ضرءتسم مءءتسي — مسقلل [ءتباثلل ڄماربلا ءيقرت](#) لءا ءڄرا، ءتباثلل ڄماربلا ءيقرت نم ءونلا هءه [HTTP/HTTPS مءءتساب](#).
- موق ي. هءل لوصولل WAP زاڄل (TFTP) طسٻملا تافللملا لقن لوڪوٽورٻ مءءا ٻل طئي نڪمي. تنرنءل رء ءلاڃ ي. مءءالا هءه لء ءوڄوملا فلملا نم تباثلل هڄمانرب ءيقرت ب WAP ڄمانرب ءءءا ظفح نم ءڪاٽ. [اين](#)، TFTPd64 و TFTPd32 و، ءءءاشل TFTP مءءا ضءب ليزنء ڄماربلا ءيقرت نم ءونلا هءه لء لوصولل TFTP مءءا لء لوصولل ءطقنل تباثلل [TFTP مءءتساب](#) مسقلل [ءتباثلل ڄماربلا ءيقرت](#) لءا ءڄرا، ءتباثلل

[HTTP/HTTPS مءءتساب ءتباثلل ڄماربلا ءيقرت](#)

ءروصل فلم ءءفل ءفصء رقنا 1. ءو طڃلا

ل. ليزنءلا طابءرال [ڄماربلا ليزنءل URL ناونء](#) ءڄار: ءظحال

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Source File Name' input field and its 'Browse...' button are highlighted with a red rectangle. The 'Transfer Method' section remains the same with 'HTTP/HTTPS' selected.

ءاونء لمءء نل .tar. فلم رفوءملا ءتباثلل ڄماربلا ءيقرت فلم نوڪي نا ٻڄي: **ءظحال** تافللملا تاقيسنء نم يڃا.

Manage Firmware

PID VID: WAP131-A-K9 V01

Active Firmware Version: 1.0.0.39

Inactive Firmware Version: 1.0.0.39

Transfer Method: HTTP/HTTPS
 TFTP

Source File Name: (Range: 1 - 128 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not refresh the page or navigate to another page while uploading the new firmware, or the firmware upload will be aborted. When the process is complete the access point will restart and resume normal operation.

عاوناً لمعت ال .tar. فلم رفوتمل اةتباثل اجماربل اةقرت فلم نوکي نأ بجي :ةطحال م تافل مل اتاقي سنن نم ىخا

TFTP مداخل IPv4 ناوع ل قح ي ف TFTP مداخل صاخ ال IP ناوع ل خدأ 2. ةوطخل

Manage Firmware

PID VID: WAP131-A-K9 V01

Active Firmware Version: 1.0.0.39

Inactive Firmware Version: 1.0.0.39

Transfer Method: HTTP/HTTPS
 TFTP

Source File Name: (Range: 1 - 128 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not refresh the page or navigate to another page while uploading the new firmware, or the firmware upload will be aborted. When the process is complete the access point will restart and resume normal operation.

دي دل تباثل اجمانر بل قي بطل اةقرت قوف رقنا 3. ةوطخل

Manage Firmware

PID VID: WAP131-A-K9 V01

Active Firmware Version: 1.0.0.39

Inactive Firmware Version: 1.0.0.39


Transfer Method: HTTP/HTTPS
 TFTP

Source File Name: (Range: 1 - 128 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not refresh the page or navigate to another page while uploading the new firmware, or the firmware upload will be aborted. When the process is complete the access point will restart and resume normal operation.

ةعبات مل قفاوم قوف رقنا .ديكأ ةذفان رهظت 4. ةوطخل

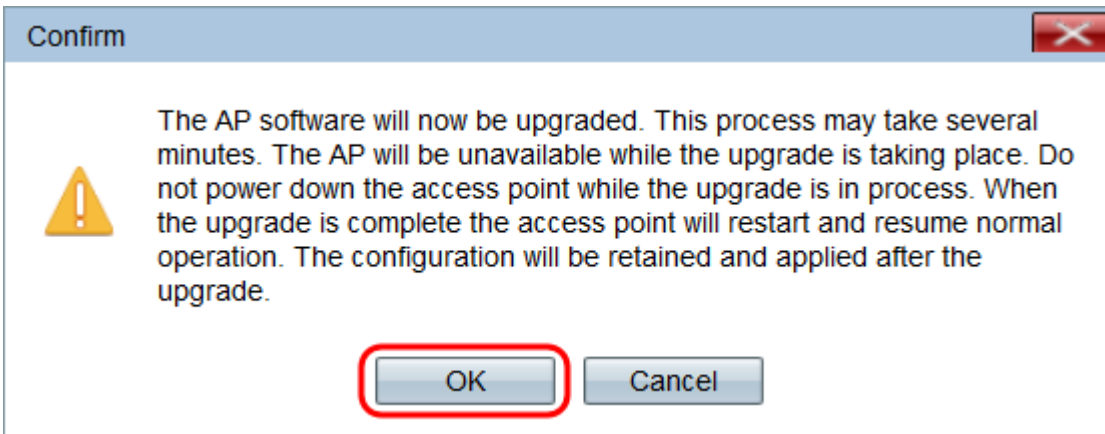

مدقتال دي قة قرتال ة حفص رهظت:

Manage Firmware

The new software has been successfully uploaded to the AP.


The AP will now save the new software, load it, reboot and come up with the last saved configuration.

The AP will be unavailable while the upgrade is taking place. Do not power down the access point while the upgrade is in process.

This process will take approximately 6 minutes.

Upon completion, the AP will re-boot and the Logon page will be displayed so that you can re-login.

If the IP address of the AP has changed, you will need to access the Logon page manually at its new IP address.

Please wait, upgrade in progress: 

ة لم عمل لم تكت ى تح ثي دحتال مدع اءرل. قئ اقد عضب ة قرتال قرغتست: **ةظالم** دق. ة دع الة لم عمل ف نأ تست و ديه م تال لوصول ة طقن دعت، ة لم عمل مامت اءر م ب و زاه الة قرت ءانثأ تقؤم لك شب لاصلتال رايتال اب نيلصتال ءال م عمل ءي م ح دق في رهظت مل اءا. ة قرتال لامتكا دعب اي ودي ة حفصلال ثي دحت ىل اءاتحتس، ءني عم تال اء في ب. و ضرعتسم ثي دحتب مقف، قئ اقد 6 دعب لوخدل ليجست ة حفص

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل