



ハイ アベイラビリティおよび冗長運用

この章では、Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータのハイ アベイラビリティおよび冗長性について説明します。

機能の概要

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータは、高い Mean Time Between Failure (MTBF; 平均故障間隔) レートおよび低い Mean Time To Resolve (MTTR; 平均解決時間) レートを実現するように設計されており、停止やダウンタイムを最小限に抑え、最大限のアベイラビリティを確保する信頼性のあるプラットフォームを提供しています。

また、Cisco ASR 9000 シリーズ ルータは、ネットワーク レベルの復元力を強化し、ネットワーク全体の保護を可能にするために、次の High Availability (HA; ハイ アベイラビリティ) 機能を提供しています。

- 「ハイ アベイラビリティ ルータの運用」
 - 「ステートフル スイッチオーバー」
 - 「ファブリック スイッチオーバー」
 - 「ノンストップ フォワーディング」
 - 「プロセスの再開性」
 - 「障害の検出および管理」
- 「電源の冗長性」
- 「冷却システムの冗長性」

ハイ アベイラビリティ ルータの運用

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータは、ハードウェアおよびソフトウェアのさまざまなハイ アベイラビリティ機能を提供しています。

ステートフル スイッチオーバー

RSP/RP カードは「アクティブ/スタンバイ」構成で展開されています。スタンバイ RSP/RP カードへのスイッチ オーバーが発生した場合は、ステートフル スイッチオーバー (SSO) により、ステート情報と構成情報が保存されます。スタンバイ RSP/RP カードには、プロトコルのステート、ユーザ設定、

インターフェイス ステート、加入者ステート、システム ステート、およびその他のパラメータのミラー イメージが含まれています。ハードウェアやソフトウェアの障害がアクティブ RSP/RP カードで発生すると、スタンバイ RSP/RP カードのステートが変更され、アクティブ RSP/RP カードになります。このステートフル スイッチオーバーによる転送トラフィックへの影響はありません。

ファブリック スイッチオーバー

Cisco ASR 9010 ルータおよび Cisco ASR 9006 ルータでは、ファブリックの大半は RSP カードで構成されています。ファブリックは、トラフィックの負荷を両方の RSP カードに分散できる、「アクティブ/アクティブ」構成モデルで構成されています。障害が発生した場合は、1つの「アクティブ」スイッチ ファブリックがシステムでのトラフィックの転送を続行します。

Cisco ASR 9922 ルータおよび Cisco ASR 9912 ルータでは、RP にまたがるファブリック スイッチングおよびラインカードは、6+1 冗長モードで動作する 7つの OIR FC カードの別個のセットで提供されます。どの FC カードも、システム トラフィックに影響を与えずにシャーシから取り外したり、電源を再投入したり、無給電のままになるようにプロビジョニングしたりできます。すべての FC カードは無効にするか、障害が発生しない限りアクティブです。ラインカードからのトラフィックはすべて FC カードに配信されます。

アクティブ/スタンバイのステータスの解釈

各 RSP/RP カードのステータス信号をモニタリングして、ステータスがアクティブ/スタンバイのいずれであるか、および RSP/RP カード間でのスイッチオーバーが必要な障害が発生したかどうかを判別されます。

ノンストップ フォワーディング

Cisco IOS XR ソフトウェアでは、コントロールプレーンが短時間停止してもトラフィックを消失することなくパケットを転送できる、Non-Stop Forwarding (NSF; ノンストップ フォワーディング) がサポートされています。NSF は、Internet Engineering Task Force (IETF; インターネット技術特別調査委員会) で標準化された、グレースフル リスタート拡張用のシグナリング実装とルーティング プロトコル実装を使用して実装されています。

たとえば、特定のソフトウェア モジュールのソフトリブートによって、ネットワーク プロセッサ、スイッチ ファブリック、またはパケット転送の物理インターフェイス操作が妨害されることはありません。同様に、非データ パス デバイス (イーサネットアウトオブバンドチャネルギガビットイーサネットスイッチなど) のソフトリセットの場合も、パケット転送に影響を与えません。

ノンストップ ルーティング

Nonstop Routing (NSR; ノンストップ ルーティング) を使用すると、プロセッサのスイッチオーバーが行われた後にルーティング プロトコル情報がリフレッシュされる間、既知のルートを使用してデータ パケットの転送を続行できます。NSR によって、MPLS VPN などのサービス用の SSO 機能全体でプロトコル セッションやステート情報が維持されます。TCP 接続およびルーティング プロトコル セッションは、RSP/RP スイッチオーバーがピアに通知されずに実行された後、アクティブ RSP/RP カードからスタンバイ RSP/RP カードに移行されます。スタンバイ RSP/RP がアクティブになると、セッションが終了し、スタンバイ RSP/RP カード上で実行されているプロトコルによってセッションが再確立されます。また、NSR をグレースフル リスタートで使用して、スイッチオーバー時にルーティング

コントロールプレーンを保護することもできます。NSRの機能は、Open Shortest Path First Protocol (OSPF) および Label Distribution Protocol (LDP; ラベル配布プロトコル) のルーティングテクノロジーにだけ使用できます。

グレースフル リスタート

Graceful Restart (GR; グレースフル リスタート) によって、Nonstop Forwarding (NSF; ノンストップ フォワーディング) サービスが維持されると同時に、障害状態の検出および回復を可能にするハイアベイラビリティを確保するためにコントロールプレーンメカニズムが提供されています。グレースフル リスタートは、フォワーディングプレーンに影響を与えずに、シグナリングおよびコントロールプレーンの障害から回復する方法です。Cisco IOS XR ソフトウェアでは、グレースフル リスタートを使用し、チェックポインティング、ミラーリング、ルートスイッチ プロセッサ冗長性、およびその他のシステム復元機能を組み合わせて使用することによって、タイムアウトの前の状態を回復し、ネットワークの再収束によるサービス ダウンタイムを回避します。

プロセスの再開性

Cisco IOS XR 分散およびモジュラ マイクロカーネル オペレーティング システムを使用して、プロセスの独立性、再開性、およびメモリ ステートや動作ステートのメンテナンスが可能になります。各プロセスは、保護されたアドレス レンジで実行されます。チェックポインティング機能、および信頼性の高い転送機能と再送信機能を使用すると、トラフィックの中断を最小限に抑えるか、または中断なしで、他のコンポーネントに影響を与えずにプロセスをリスタートできます。プロセスは通常、失敗、異常終了、または何らかの障害が発生すると、自動的にリスタートします。たとえば、Border Gateway Protocol (BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル) または Quality of Service (QoS) プロセスは、障害が発生した場合、他のプロセスに影響を与えずにリスタートして通常のルーチンを再開します。

障害の検出および管理

Cisco ASR 9000 シリーズでは、単一または複数のシステム コンポーネントに対して、またはネットワーク障害に対して迅速かつ効率的に対応することによって、サービスの停止を最小限に抑えています。ローカルな障害処理では深刻な障害から回復できない場合、システムによって、堅牢な障害検出、修正、フェールオーバー、およびイベント管理の機能が提供されます。

- 障害の検出および修正 : Cisco ASR 9000 シリーズ ルータには、ハードウェアに Error Correction Code (ECC; エラー訂正コード) 保護メモリが含まれています。メモリが破損すると、影響を受けたプロセスが自動的にリスタートされ、影響を最小限に抑えて問題が解決されます。問題が解決されない場合、ASR 9000 では、システム内の他のハードウェア コンポーネントのサービスに影響を与えずに欠陥のあるハードウェアを交換できるように、スイッチオーバー機能および Online Insertion and Removal (OIR; 活性挿抜) 機能がサポートされています。
- リソース管理 : Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでは、Out of Resource (OOR; リソース不足) 管理を強化するために、CPU およびメモリ使用率に関するリソースしきい値モニタリングがサポートされています。しきい値の条件を満たすか、または超過した場合は、OOR アラームが生成され、オペレータに OOR 状態が通知されます。次に、自動回復が試行され、オペレータは組み込みのイベント マネージャを使用して柔軟なポリシーを設定できます。
- オンライン診断 : Cisco ASR 9000 シリーズ ルータは、ネットワーク パス障害の検出、パケット方向転換失敗の検出、欠陥のあるファブリック リンクの検出などの機能をモニタリングするために、組み込みのオンライン診断を提供しています。これらのテストは、CLI を使用して設定できます。

- イベント管理 : Cisco ASR 9000 シリーズ ルータは、ラボテストでハードウェア障害を検出するための障害注入テストなどのメカニズム、失敗したプロセスを回復するためのウォッチドッグメカニズム、およびルーティングテーブルと転送テーブル間の不整合を診断するための Route Consistency Checker などのツールを提供しています。

電源の冗長性

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータは、電源モジュールの障害およびその後の交換で大幅な停止が発生しないように構成されています。

電源の障害、または電源モジュールの出力における高電圧または低電圧が検出され、アラームが通知されます。

AC 電源の冗長性

AC 電源モジュールはモジュラ設計であるため、停止せずに交換できます。各トレイには、最大 3 台のバージョン 1 電源モジュールまたは 4 台のバージョン 2 電源モジュールが搭載されています。図 3-1 に、バージョン 1 電源モジュールの最小および最大モジュール構成を示します。図 3-2 に、トレイごとに最低 1 台のモジュールを含むバージョン 2 の同様の構成を示します。

完全にロードされたシステムに電源を投入するには、最低 1 つの完全にロードされた AC トレイが必要です。各モジュールの出力は 3000 W です。

Cisco ASR 9010 ルータでは、電源トレイ内のモジュールのスロット位置は、1 台のトレイが故障した場合に備えて、2 台の電源トレイに同数のモジュールが取り付けられている限り関係ありません (図 3-1 を参照)。

Cisco ASR 9006 ルータでは、モジュールの数が N+1 である限り、トレイ内でのモジュールのスロット位置は関係ありません (図 3-3 を参照)。

図 3-1 Cisco ASR 9010 ルータの AC システム電源の冗長性 : バージョン 1

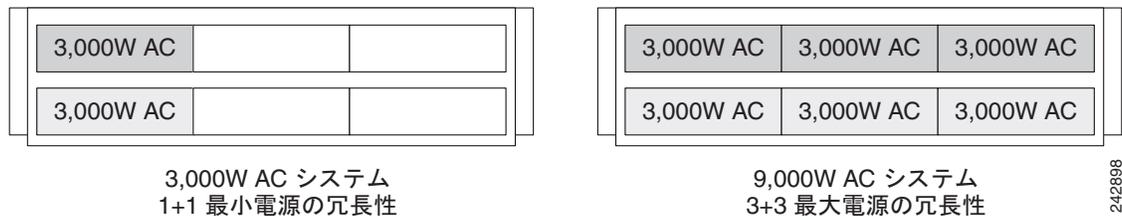


図 3-2 Cisco ASR 9010 ルータの AC システム電源の冗長性 : バージョン 2

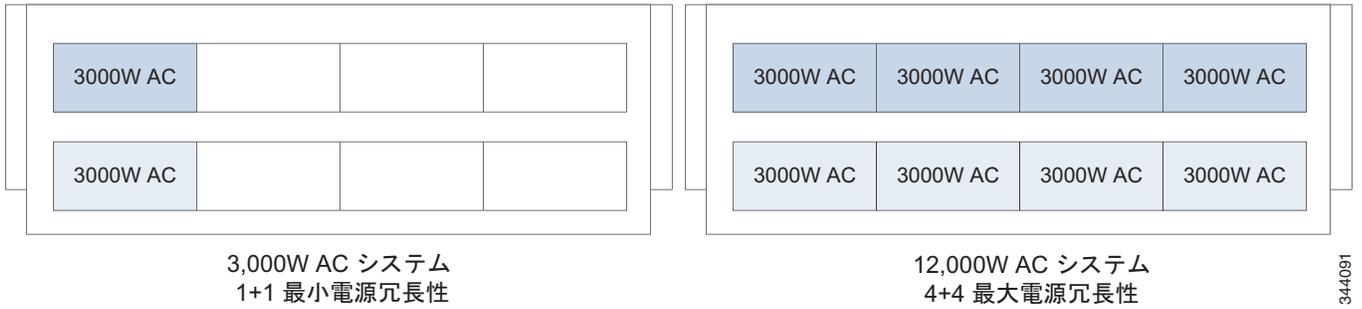


図 3-3 Cisco ASR 9006 ルータの AC システム電源の冗長性 : バージョン 2

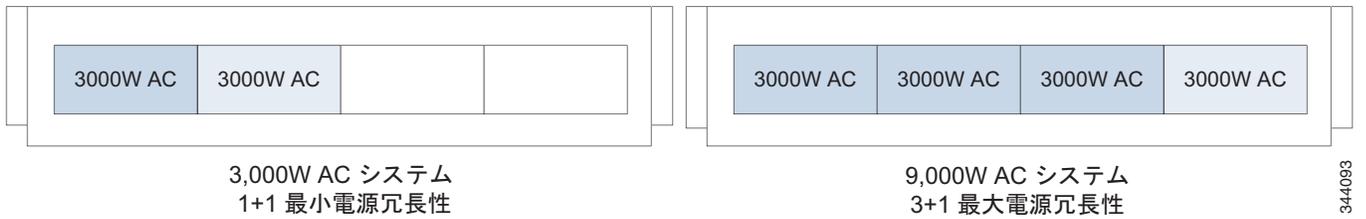


図 3-4 Cisco ASR 9922 ルータの AC システム電源の冗長性 : バージョン 2


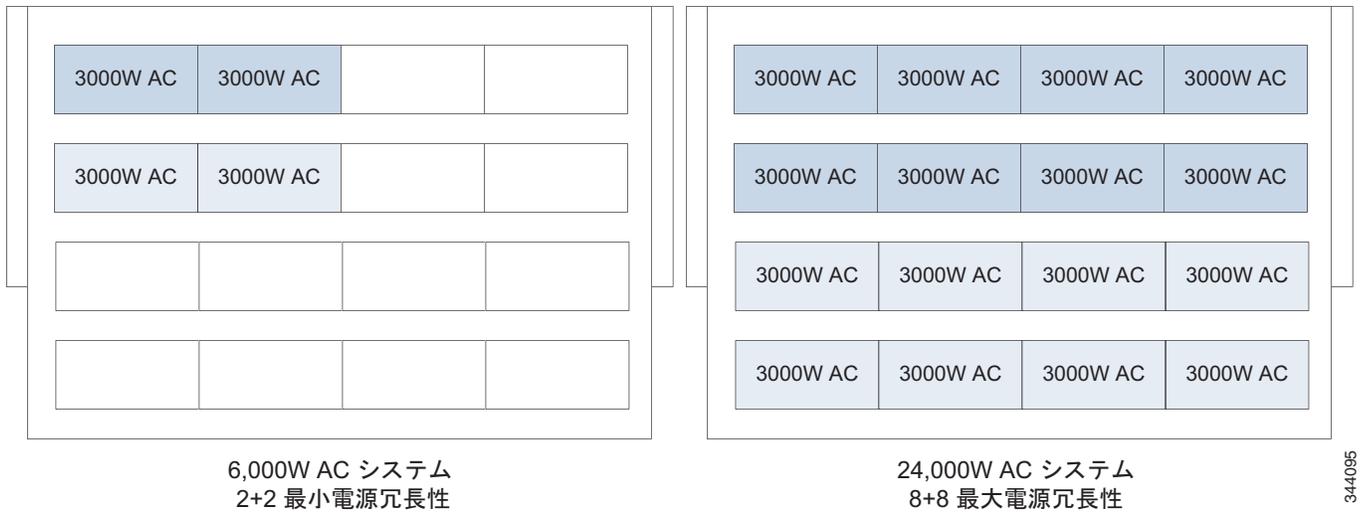


図 3-5 Cisco ASR 9912 ルータの AC システム電源冗長性 : バージョン 2



(注) Cisco ASR 9010 ルータ、Cisco ASR 9922 ルータ、および Cisco ASR 9912 ルータは、電源トレイの 1 つに設置された電源モジュールでのみ運用できます。ただし、この構成では冗長性を実現できません。

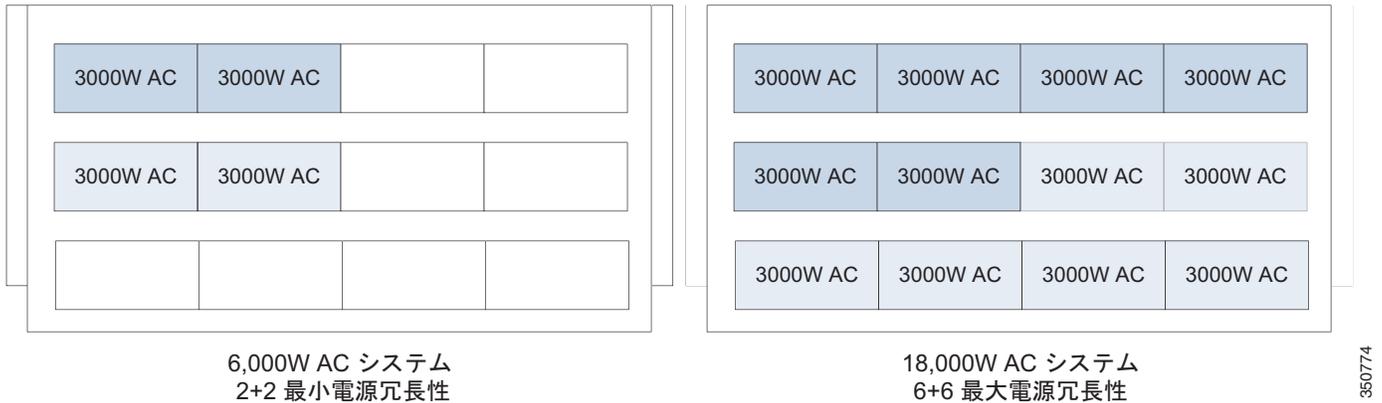

(注) Cisco ASR 9010 ルータ、Cisco ASR 9922 ルータ、および Cisco ASR 9912 ルータの AC 電源の冗長性は、複数の電源トレイに電源モジュールを取り付ける必要があります。

DC 電源の冗長性

DC 電源モジュールはモジュラ設計であるため、停止せずに交換できます。各トレイには、最大 3 台のバージョン 1 電源モジュールまたは 4 台のバージョン 2 電源モジュールが搭載されています。図 3-6 に、バージョン 1 電源モジュールの最小および最大モジュール構成を示します。図 3-7 に、トレイごとに最低 1 台のモジュールを含むバージョン 2 の同様の構成を示します。

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータには、使用可能な DC 電源モジュールが 2 基 (2100 W モジュールと 1500 W モジュール) 搭載されています。両方のタイプの電源モジュールを単一のシャーシで使用できます。電源モジュールの仕様については、付録 A 「技術仕様」を参照してください。

モジュールの数が N+1 である限り、トレイ内でのモジュールの-slot 位置は関係ありません。

図 3-6 Cisco ASR 9010 ルータの DC システム電源の冗長性 : バージョン 1

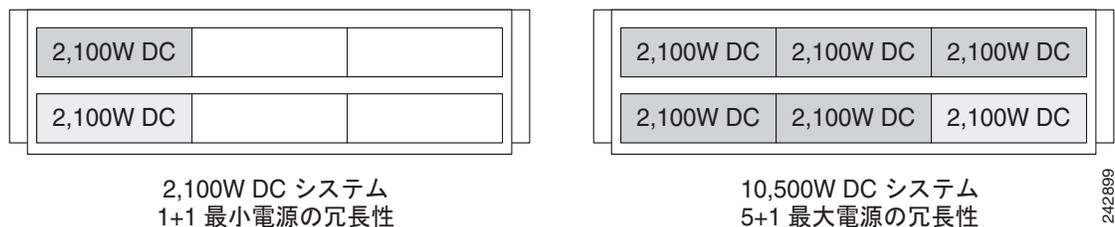


図 3-7 Cisco ASR 9010 ルータの DC システム電源の冗長性 : バージョン 2

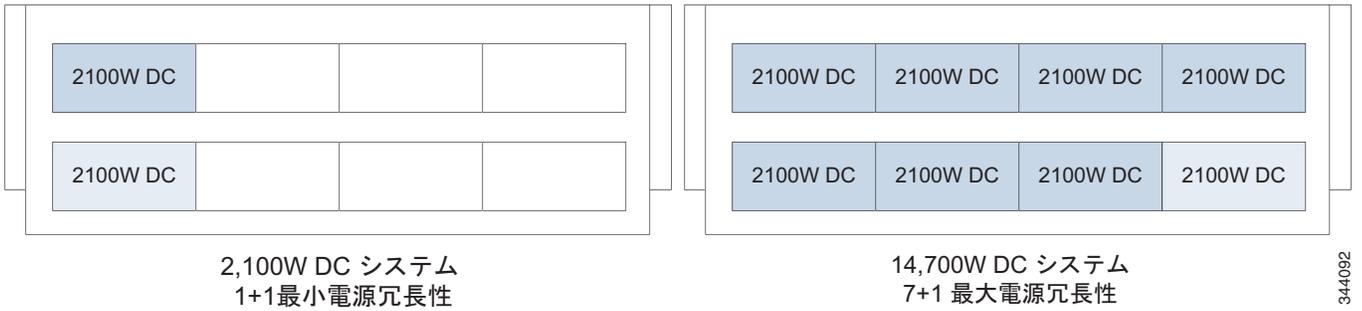


図 3-8 Cisco ASR 9006 ルータの DC システム電源の冗長性 : バージョン 2

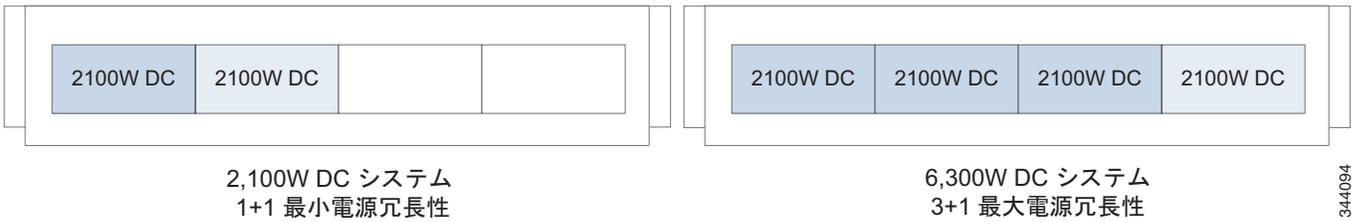


図 3-9 Cisco ASR 9922 ルータの DC システム電源の冗長性 : バージョン 2


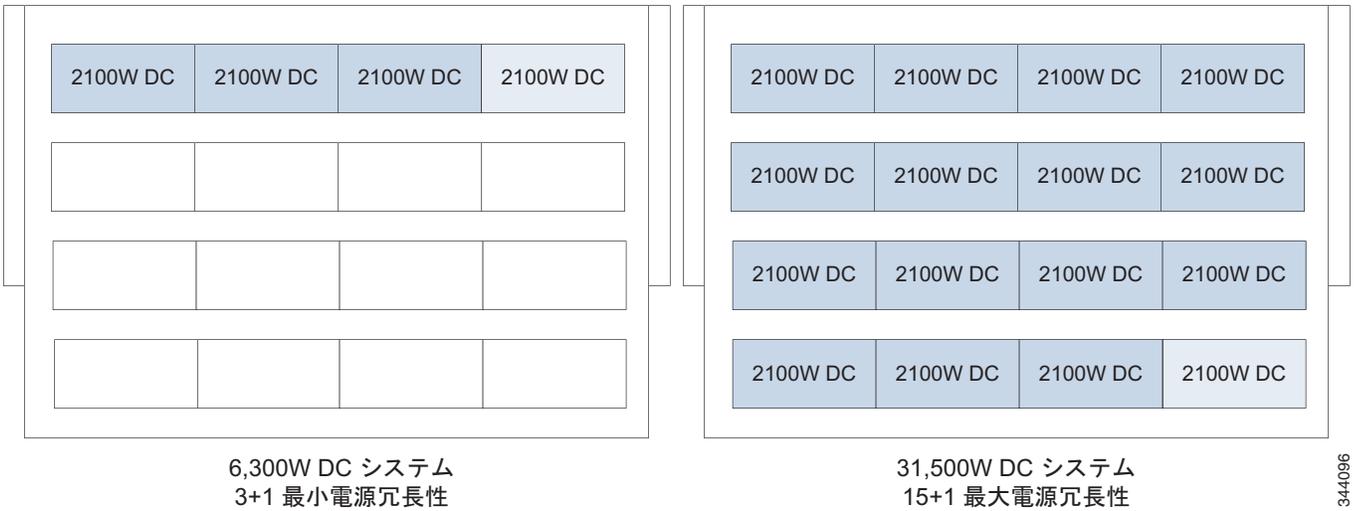


図 3-10 Cisco ASR 9912 ルータの DC システム電源冗長性：バージョン 2

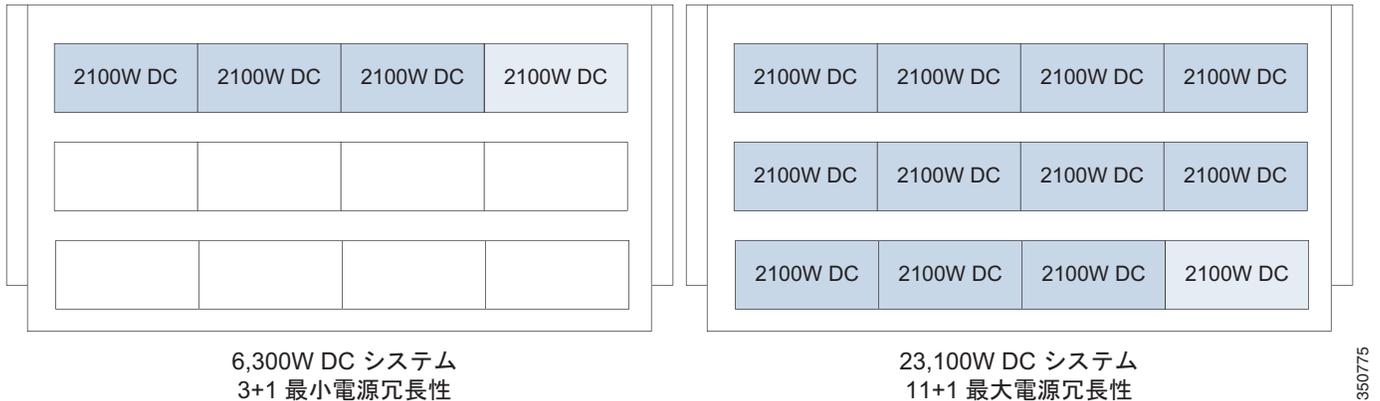

(注)

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータは、1 つの電源モジュールで運用できます。ただし、この構成では冗長性を実現できません。

冗長 -48 VDC 給電は、各電源トレイに個別に供給されています。最大限の多様性を実現するために、各トレイの電源入力ポイントは、トレイの左端と右端に距離を置いて分けられています。それぞれの給電は、トレイ全体で消費される電力をサポートできます。給電間で負荷分散が行われます。トレイ内の各電源モジュールは、いずれかの給電から電源を得ています。このため、中断を発生させずに、給電のメンテナンスまたは交換を行うことができます。

電源問題の検出および報告

すべての -48 VDC 給電およびリターン ケーブルにはヒューズが取り付けられており、モニタリングされています。ヒューズが飛ぶと、このことが検出されて報告されます。入力電圧は、高電圧および低電圧のアラームしきい値に照らしてモニタリングされます。Controller Area Network (CAN; コントローラエリア ネットワーク) によって、出力電圧レベルがモニタリングされます。

冷却システムの冗長性

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータは、ファンの障害およびその後の交換で大幅な停止が発生しないように構成されています。ファンに障害が発生している間、またはファンを交換している間、エアフローが維持されるため停止は発生しません。また、ファントレイはホット スワップに対応しているため、交換時にも停止は発生しません。

Cisco ASR 9010 ルータには、カードトレイの下部に 2 つのファントレイがあります。各ファントレイでは、12 のファンが 4 つずつ 3 つのグループに分けて配置されています。各グループの 2 つのファンが、1 つのファンコントローラを共有しています。ファンコントローラへの給電は、1:3 の保護です。1 つのファンに障害が発生しても、残りの 11 のファンがそれを補うため、エアフローが滞ることはありません。ファンコントローラに障害が発生した場合は、最大 2 つのファンが機能しなくなる可能性があります。この設計では 2 つのファンが並んで機能しているため (3 列のファン)、気流速度が補われます。

Cisco ASR 9006 ルータには、シャーシの左上に 2 つのファントレイがあります。各ファントレイでは、6 つのファンが 2 つずつ 3 つのグループに分けて配置されています。各グループ内の 2 つのファンが、1 つのファンコントローラを共有しています。ファンコントローラへの給電は、1:3 の保護です。

1つのファンに障害が発生しても、残りの5つのファンがそれを補うため、エアフローが滞ることはありません。ファンコントローラに障害が発生した場合は、最大2つのファンが機能しなくなる可能性があります。この設計では2つのファンが常に機能しているため、気流速度が補われます。

Cisco ASR 9922 ルータでは、2台の上部ファントレイは上部カードケージと中央カードケージの間に配置され、2台の下部ファントレイは中央カードケージと下部カードケージの間に配置されています。Cisco ASR 9912 ルータでは、2台のファントレイはカードケージの上に配置されています。各ファントレイでは、12のファンが4つずつ3つのグループに分けて配置されています。各グループの2つのファンが、1つのファンコントローラを共有しています。ファンコントローラへの給電は、1:3の保護です。1つのファンに障害が発生しても、残りの11のファンがそれを補うため、エアフローが滞ることはありません。ファンコントローラに障害が発生した場合は、最大2つのファンが機能しなくなる可能性があります。この設計では2つのファンが並んで機能しているため（3列のファン）、気流速度が補われます。

**注意**

1つのファントレイだけがシステムに搭載されている場合、1つのシングルポイント障害によってすべてのファンが停止することはありません。ただし、このシステムはファントレイなしでは機能できません。すべてのファントレイを取り外すと、このシステムは自動的にシャットオフし、このシステムは Shutdown Temperature Threshold (STT; シャットダウン温度しきい値) を超過します。

冷却障害のアラーム

すべてのカードおよびファントレイに温度センサーが搭載されています。これらのセンサーによって、ファンの障害または高温状態が検出され、アラームが通知されます。ファンの障害は、ファンの停止、ファンコントローラの障害、電源の障害、または RSP/RP カードへの通信リンクの障害の原因となる場合があります。

各カードには、最高温度が予測される領域に温度測定ポイントが設置されているため、冷却に障害が発生した場合は明確に示されます。ラインカードには2つのセンサーがあり、1つは吸気口に配置され、もう1つはカード上の最高温度となるデバイスの近くに配置されています。RSP/RP カードも2つのセンサーを備えています。

